

公 害 の 概 況

平成 2 年度版

厚 木 市

はじめに

本市は、「美しい自然と創造性あふれる人間性豊かな国際都市あつぎ」を将来都市目標に掲げ、「あつぎ21世紀プラン」を策定し、人間的なやさしさ、あたたかさを大切にしたまちづくりを推進しております。

今日の公害問題は、昭和40年代に深刻化した既存型の問題から、生活様式や産業構造の多様化に伴って発生した、いわゆる都市型公害や未規制物質等の新たな問題に変化し、さらに地球的規模の環境問題が提起されるなど今後においても未だ楽観できる状況にはいたっておりません。

このため、今後の公害行政は環境体系を基礎に長期的、総合的視野に立って推進し、緑豊かな美しいまちづくり、さわやかで良好な環境のまちづくりになお一層の努力を続けていきたいと存じます。

ここに平成2年度版「公害の概況」を取りまとめましたので皆様の御高覧を賜り、御参考にしていただければ幸いでございます。



平成2年12月

厚木市長 足立原 茂徳


目 次

1 厚木市の概況	4
(1) 位置及び地勢	4
(2) 人 口	6
(3) 土地利用	6
(4) 産 業	7
2 公害の行政機構	8
(1) 組織の推移	8
(2) 事務分掌	8
(3) 公害関係法令体系	9
(4) 主要測定機器等整備状況	10
3 公害関係法令に基づく届出等の状況	12
(1) 平成元年度県公害防止条例に基づく届出状況	12
(2) 騒音規制法に基づく届出件数	13
(3) 振動規制法に基づく届出件数	13
(4) 平成元年度 騒音規制法に基づく届出件数	14
(5) 平成元年度 振動規制法に基づく届出件数	14
4 公害防止思想の普及	15
(1) 環境週(月)間	15
(2) 研修会及び視察研修会	15
(3) 市民意識の啓発	15
5 公害苦情の状況	16
(1) 概 况	16
(2) 公害苦情の発生状況	17
(3) 公害苦情の被害・処理状況	21
6 大気汚染の状況	25
(1) 概 况	25
(2) 大気汚染監視測定結果	26
ア 硫黄酸化物	27
イ 一酸化炭素	28
ウ 炭化水素	30
エ 浮遊粒子状物質	31
オ 一酸化窒素	33
カ 二酸化窒素	34

キ オキシダント	36
(3) 光化学スモッグ	39
ア 光化学スモッグ発生状況	39
イ 光化学スモッグ対策	41
(4) 自動測定機によるオキシダント濃度調査	44
ア 玉川中学校におけるオキシダント濃度調査	44
イ 北小学校におけるオキシダント濃度調査	46
ウ 上荻野小学校におけるオキシダント濃度調査	48
(5) 自動測定機による窒素酸化物濃度調査	49
ア 不燃物処理場跡地における窒素酸化物濃度調査	49
イ 緑ヶ丘小学校における窒素酸化物濃度調査	52
(6) 燃料抜取り調査	54
 7 水質汚濁の状況	57
(1) 概　　況	57
(2) 河川水質調査	57
(3) 荻野川通日水質調査	76
(4) 工場排水調査	86
(5) 生活排水対策	88
 8 騒音・振動の状況	91
(1) 概　　況	91
(2) 環境騒音調査	91
(3) 国道129号線道路交通騒音調査	95
 9 地盤沈下の状況	101
(1) 概　　況	101
(2) 地盤沈下の構造	102
(3) 地下水採取規制地域の地質	103
(4) 地盤変動量調査	103
 10 悪臭の状況	113
(1) 概　　況	113
(2) 規制基準	113
ア 悪臭防止法による規制基準	113
イ 神奈川県公害防止条例による規制基準	114
(3) 指導基準	115
(4) 主要発生源と悪臭物質	116
 11 公害関係用語	119

1. 厚木市の概況

(図-1)

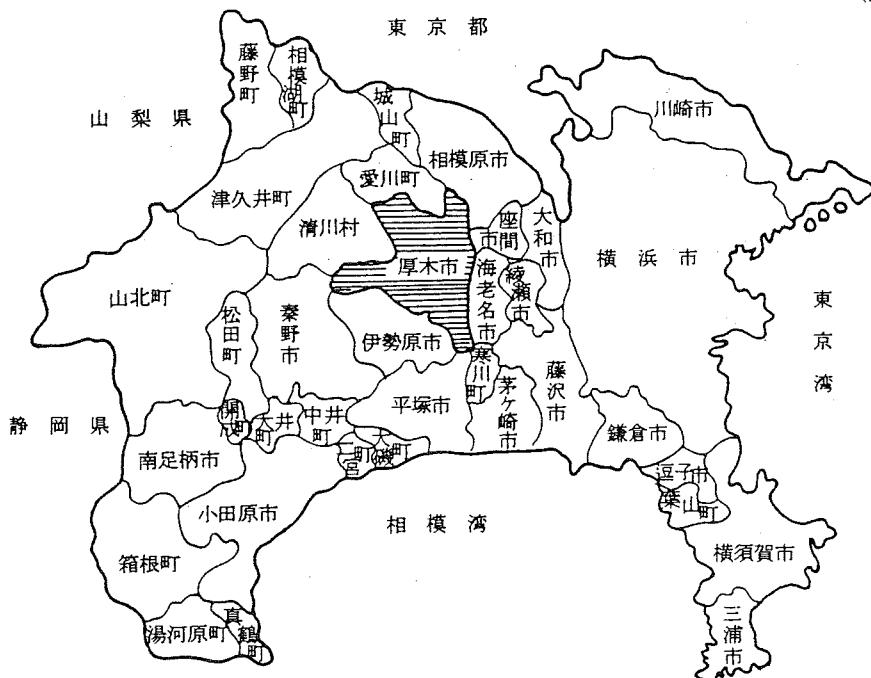

(1) 位置及び地勢

厚木市は、神奈川県の中央に位置し、西から北にかけて秦野市、愛甲郡愛川町及び清川村、東は相模川を隔て相模原市、座間市、海老名市及び寒川町に、南は平塚市及び伊勢原市にそれぞれ接している。


地勢は、西北から東南に緩やかに傾斜し、西部及び西北部は山岳地帯で数系の小山脈が南北に走っている。ことに西部においては、靈峰阿夫利の峰大山がそびえ、丹沢山塊へ無限に連なっている。

市の東部は、遠く富士五湖の一つである山中湖に源を発する相模川の清流が南北に貫通し、これに併流する中津川、そして小鮎川、これら河川の流域に平野が開けている。東西13.68km、南北14.80kmの扇形に近い地形で、面積93.83km²を有している。

市街地は、三河川の合流点の右岸に位置し、文化、産業、交通の要衝で東京へ46km、横浜へ32kmという地理的好条件に恵まれている。

厚木市域図

(図一2)

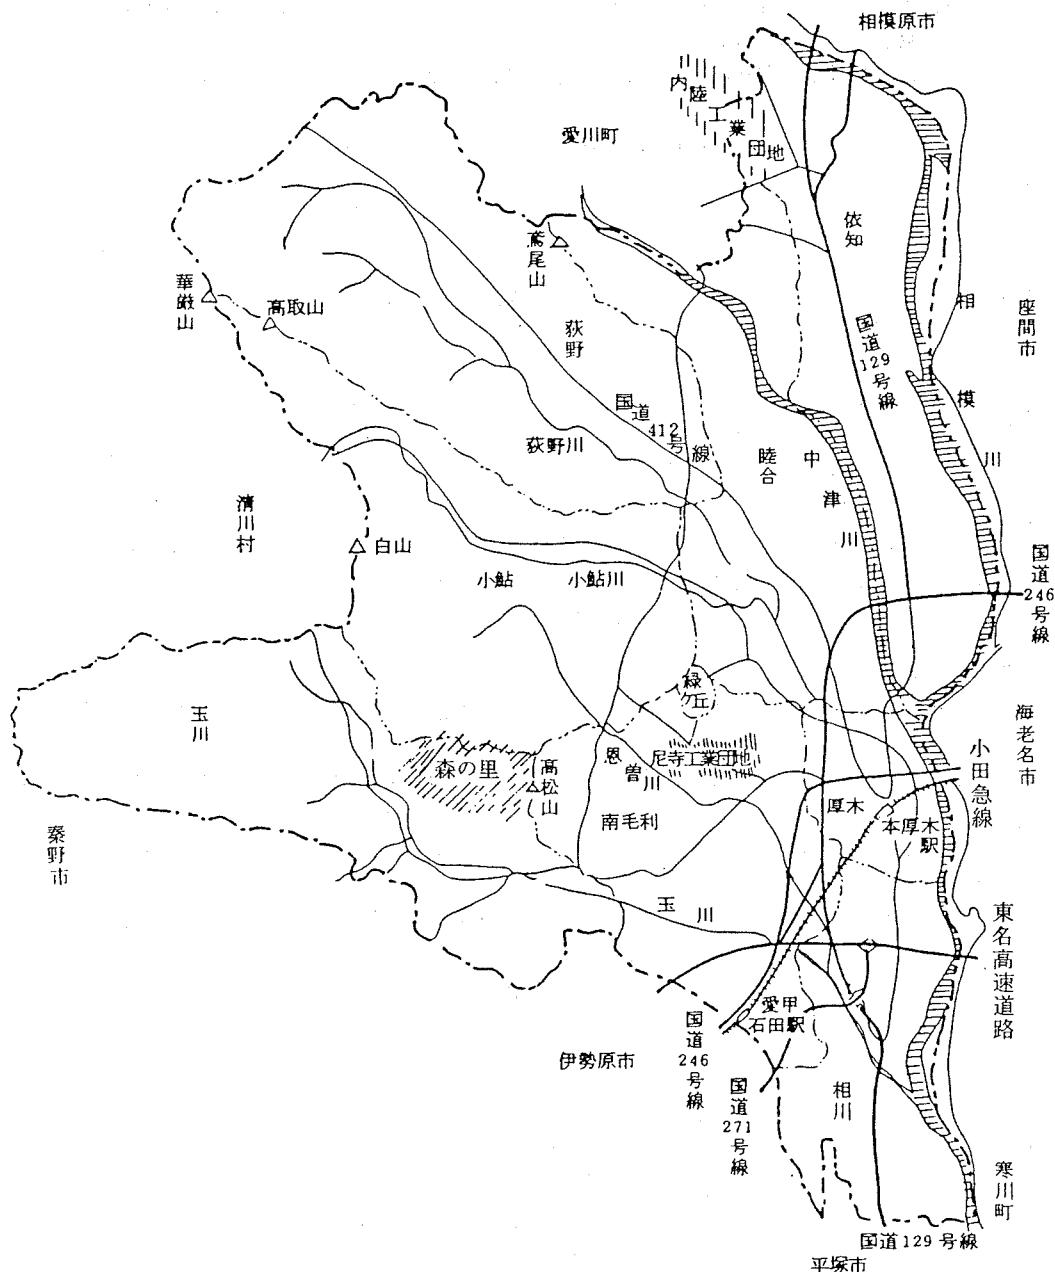

(2) 人口

市制が施行された昭和30年当時の人口は約3万1千人であった。

昭和38年ごろから緑ヶ丘団地への入居が始まり、その後工場進出等に伴う流入人口が増大し、大幅な人口増加が続いている。

平成2年9月1日現在の人口は196,487人であり、県下では8番目に人口の多い都市となっている。

人口及び世帯数の推移

(各年10月1日現在)(表-1)

年次	世帯数	人口			人口密度(人/km ²)
		総数	男	女	
30	8,127	44,551	22,129	22,422	480
35	9,029	46,239	23,058	23,181	498
40	13,521	61,383	31,172	30,211	661
45	20,202	82,888	42,620	40,268	893
50	28,809	108,955	56,680	52,275	1,173
55	45,255	145,387	75,122	70,265	1,566
60	57,021	175,600	91,658	83,942	1,891
61	59,161	179,872	94,115	85,757	1,937
62	61,373	184,829	96,793	88,036	1,990
63	63,291	188,734	98,902	89,832	2,032
元	65,302	192,493	101,146	91,347	2,073
2	67,763	196,487	103,533	92,954	2,094

(注)1 昭和30年度の数値は、現在の市域人口に組み替えた数値。

2 平成2年の数値は9月1日現在を用いた。

(3) 土地利用

本市の総面積は、93.83km²で、そのうち可住地面積は33.44km²となっており可住地面積率は35.6%となる。

都市計画法に定める市街化区域面積は31.02km²で全体の33.1%を占めており、残る62.81km²が市街化調整区域となっている。

市街化区域を用途別にみると住居系地域が19.66km²(構成比63.4%)、工業系地域が9.83km²(同31.7%)、商業系地域1.738km²(同5.6%)となっている。

本市公害行政における土地利用上の問題は、住宅と工場との混在にある。その原因としては、住居系地域内の既存工場の存在もあるが、近年は、地価が他に比べて安く、住宅立地規制のない準工業地域や、工業地域への住宅進出が顕著になっている。

用途別土地面積

10月1日現在(表-2)

市街化・市街化調整別	用途別	面積(km ²)	構成比(%)
市街化区域	第一種住居専用地域	4.32	4.6
	第二種住居専用地域	5.96	6.4
	住居地域	9.38(9.172)	10.0(9.9)
	近隣商業地域	0.71	0.8
	商業地地域	1.028	1.1
	準工業地域	4.97	5.3
	工業地地域	3.43	3.7
	工業専用地域	1.43	1.5
市街化調整区域	—	62.81	66.9
総面積	—	93.83	100.0

()内の数値は市街化調整区域内の重複部分を除いた数値。

(4) 産業

本市は、昭和30年の市制施行当時はのどかな田園都市であったが、昭和35年工場誘致条例を制定し、積極的に工場の進出を受け入れた結果、昭和30年代後半から県央の内陸工業都市として発展してきた。

平成元年12月末日現在の製造業の工場数は419であり、製造品出荷額等は7,853億3,300万円となっており、機械器具製造業が高い比率を占めている。

商業については、本市は江戸時代から商業都市として栄えてきており、現在も続く流入人口の増加により、市域の中だけでなく、近隣市町村にも及ぶ広い経済圏域を有している。

近年、大規模小売店の進出も続いている、従来の中心的存在であった小規模小売店との共存問題を抱えており、また周辺都市への大型店進出も目立つ昨今、内圧だけでなく経済圏域の縮小という外圧も加わってきており、難しい時期にきているともいえる。

工場数の推移 (各年12月末日現在) (表-3)

年次	工場数	従業員数	製造品出荷額等(百万円)
30	23	591	439
35	45	3,449	4,593
40	73	8,619	22,829
45	253	20,008	111,660
50	443	22,038	268,562
	{ (360)	{ (24,120)	{ (563,669)
55	{ 490	{ 24,403	{ 565,186
60	604	23,494	635,448
61	458	24,033	631,425
62	429	23,705	634,061
63	499	24,192	696,883
元	419	24,327	785,333

(注) 1 61年以降は従業員3人以下を調査対象外としている。ただし特定業種(建具製造業等)については、3人以下でも対象としている。

2 55年の()書きは、参考までに前項より算出した数値。

3 元年度は3人以下は対象としていない。

商店数の推移 (表-4)

年次	商店数	従業員数	年間販売額(万円)
31	595	1,740	...
33	682	2,079	...
35	677	2,276	390,069
37	720	2,598	615,890
39	771	3,275	997,203
41	897	4,057	1,428,803
43	1,143	5,366	2,680,142
45	1,375	6,612	4,145,992
47	1,614	8,060	7,022,191
49	1,883	9,665	11,980,874
51	2,105	11,250	15,957,098
54	2,599	12,186	28,743,456
57	3,055	16,036	44,774,950
60	2,047	13,240	49,872,681
61	2,636	17,111	51,854,794
63	2,490	24,224	116,591,422
元年	3,193	29,674	119,265,222

(注) 1 62年次は調査がされていない。

2 63年次の数値は飲食店が含まれていない数値。

3 元年次の数値は飲食店を含んだ数値。

2 公害の行政機構

(1) 組織の推移

本市の公害行政機構は、昭和44年4月の騒音規制法の施行に伴い、当時の経済部商工課に公害担当が置かれたのが始まりである。

以後公害対策が重要視され、法体系も整備されるに伴い本市の機構もそれに対応し、逐次拡充が図られており、工場排水、河川水質、大気等の調査を実施し、公害防止の指導に努めるとともに、良好な生活環境保全のため各種の調査・研究に取り組んでいる。

昭和62年4月、新しい時代の要請に応じて長期的視点に立った機構改革が行われ、快適な生活環境の確保を重点に環境保全課として、より一層公害防止対策の推進に努めている。

公 害 行 政 機 構 の 推 移

(表-5)

年 月	職 員 数 (課長を含む。)	摘要
昭和44年4月	3	経済部商工課に公害担当主査を置く
45 4	4	経済部商工課に公害係を置く
46 4	6	経済部に公害課を設置、対策係、調査指導係を置く
46 11		庁舎内に公害実験室設置
47 4	7	経済部から生活環境部公害課へ
48 4	8	技術職2人増員
49 4	8	対策係(事務3人)
		調査指導係(事務1人、技術3人)
50 7	7	生活環境部公害課から生活経済部公害課へ
54 7	7	生活経済部公害課から生活環境部公害課へ
56 7	6	生活環境部公害課から環境部安全対策課へ
62 4	6	環境部安全対策課から環境部環境保全課へ

(2) 事務分掌

環 境 部

環境保全課


公害対策係(係長1人、係員4人)

- 1 公害防止対策の総合的企画及び調整に関すること
- 2 公害防止思想の普及及び啓もうに関すること
- 3 環境アセスメントに関すること
- 4 公害関係法令に基づく届出及び許可に関すること
- 5 公害の監視及び規制に関すること
- 6 公害の調査、測定及び分析に関すること
- 7 公害の苦情処理に関すること
- 8 その他公害防止に関すること

環境保全係
環境美化係

(3) 公害関係法令体系

(表-6)

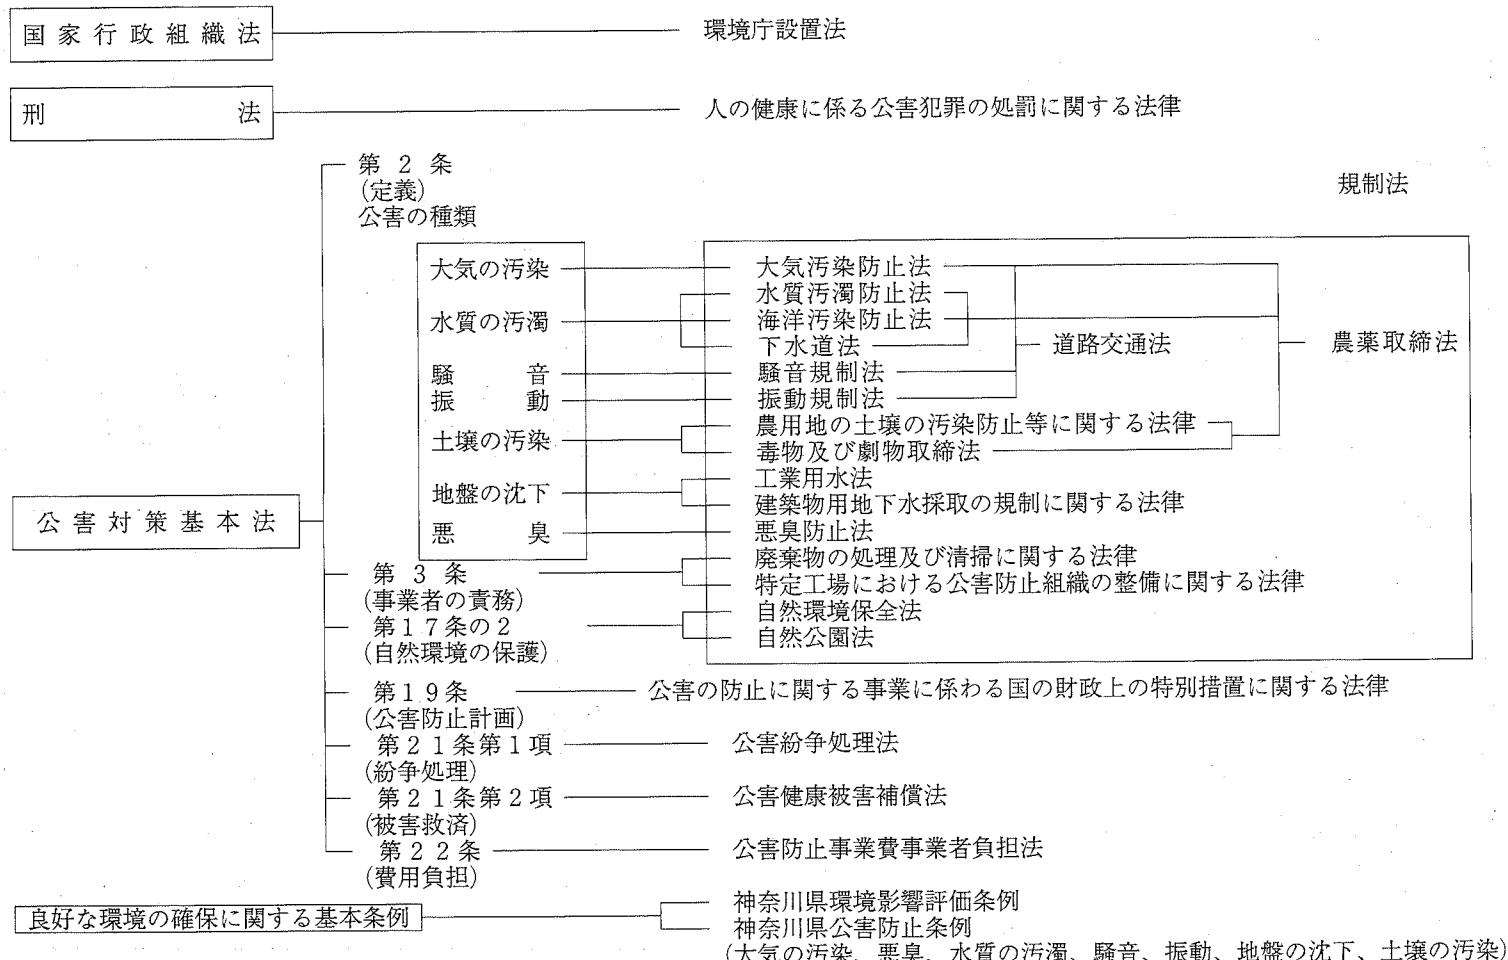

(4) 主要測定機器等整備状況

平成元年3月末日現在(表-7-1)

機 器 名	数量	型 式	購入年月
騒 音 振 動 計	1	リオン NA-20型	54.3
	1	リオン NA-61型	54.11
	1	リオン SV-73型	56.5
	1	リオン DA-03型	54.3
	1	リオン NA-76型	49.9
	1	リオン NA-78型	53.1
	1	リオン VM-12型	44.9
	1	リオン VM-16型	63.5
	1	リオン VM-14B型	53.1
	1	リオン VM-15型	56.3
	4	リオン LR-04型	{53.1, 63.5 元.3, 元.5}
	1	リオン LR-01型	53.1
	1	ソニー FR-3215W型	53.1
	1	リオン SA-57型	49.9
	1	リオン XN-49型	57.5
大 気 質	1	リオン SV-72A型	61.2
	1	リオン NA-61型	61.2
	1	リオン NL-10A型	61.7
	1	リオン SF-05型	62.5
	1	オキシダント自動測定機	59.6
	1	電気科学計器GXH-72M型	61.6
	1	〃	62.6
	1	二酸化硫黄自動測定機	52.7
	1	紀本電子工業303型	元.2
	1	電気科学計器GPH-74M-1型	60.5
水 質	1	電気科学計器GPH-74M-1型	49.1
	1	島津GC-4BM-PFFP型	61.3
	1	島津GC-8APF型	61.3
	1	島津GC-8APP型	61.3
	1	島津CR3AFFC型	61.3
溶存酸素分析計 分光光度計 流速計 PHメーター シアン蒸留装置 原子吸光度計 電導度計	1	東芝	46.6
	1	日立101-0001型	58.7
	1		46.7
	1	日立M-7型	46.6
	1	尾崎理科M-130型	54.1
	1	堀場H-7AD型	61.6
	1	5連式	46.6
	1	日立Z-6000型	59.9
	1	TDA CM-30ET型	60.1

(表-7-2)

機 器 名		数量	型 式	購入年月
そ の 他	試料保存庫	1	東芝	4 6. 6
	直示天秤	1	メトラー AE-1000型	5 9. 6
	上皿天秤	1	島津電子上皿天秤EB-H2000S型	5 9. 11
	超音波洗浄器	1	ヤマト2型	5 0. 7
	低温恒温器	1		4 9. 1
	低温乾燥器	1	ヤマト BZ-54型	4 6. 6
	電子冷却恒温器	1	ヤマト-LTG-1B型	4 6. 6
	湯煎器	1	いすゞ GA-14S型	5 4. 1
	蒸留器	1	WAG-28型	5 2. 3
	遠心分離機	1		4 6. 6
	窒素分解装置	1		4 7. 3
	万能シェーカー	1		4 8. 2
	超音波ピペット洗浄器	1	シャープ UT-55型	6 0. 1
	顕微鏡	1	ウチダ 115-0130型	5 6. 2
	トランシーバー	1	ソニー TCB-680型	5 5. 9
	カメラ	1	ポラロイドSX-70型	5 5. 2
	大型冷藏庫	1	コニカ F35AF型	5 5. 9
	器具乾燥器	1	東芝 GR-316AZV型	6 1. 6
	遠心分離機	1	ヤマト DG-81型	6 1. 6
	低温恒温槽	1	トミー LC-130型	6 1. 6
	ウォーターバス	1	サンヨー MIR-251型	6 1. 6
	公害パトロール車	1	ヤマト BS-65型	6 1. 9
		1	ニッサンブルーバードADワゴン	6 1. 2

3 公害関係法令に基づく届出等の状況

公害関係法規の整備は、昭和42年8月に制定された公害対策基本法を基に、騒音規制法(昭和43年)、大気汚染防止法(昭和43年)、水質汚濁防止法(昭和45年)、悪臭防止法(昭和46年)、振動規制法(昭和51年)が立法化され、規制が強化されてきた。神奈川県においては、昭和26年に事業場公害防止条例を、39年には公害の防止に関する条例を制定し、昭和46年3月指定工場の許可制度を取り入れた神奈川県公害防止条例が公布された。現行条例は、指定工場の許可制度を骨子に企業の自主規制などを新たに取り入れ、昭和53年3月全面改正されたものである。

なお、本市は、騒音規制法及び振動規制法に基づく政令市であり、法に基づく届出受理等を行っている。

(1) 平成元年度県公害防止条例に基づく届出状況

本年度の届出総件数は297件あり、内訳は表-8のとおりである。

新たに設置許可申請をし、許可された工場数は37社あり、廃止工場が5社あった。また、平成元年10月1日付けで神奈川県公害防止条例の規則の一部が改正され、指定工場の内8社が指定工場になった。したがって、平成2年3月末日現在の指定工場数は830社となっている。

(表-8)

	届出等の種類	県条例	件数
指定工場	設置許可申請書	第3条	37
	事業開始届出書	第7条	26
	変更許可申請書	第8条	54
	変更完了届出書	〃	36
工場	変更計画中止届出書	〃	0
	変更計画届出書	第9条	4
	変更届出書	第10条	56
	地位承継届出書	第11条	3
地下水盤沈下	廃止等届出書	第12条	5
	地下水採取届出書	第46条	0
	地下水採取変更計画届出書	第47条	7
	地下水採取変更届出書	第48条	3
	地下水採取廃止届出書	第49条	0
	採取量及び水位測定結果報告書	第52条	33
	特別水位測定結果報告書	〃	33
	計		297

(2) 騒音規制法に基づく届出件数（平成2.3.31現在）

- ・特定工場数 312社
- ・特定施設別届出数

(表-9)

特定施設の種類	施設数
金属加工機械	852
空気圧縮機、送風機	1979
土石用破碎機等	69
織機	4
建設用資材製造機械	6
穀物用製粉機	1
木材加工機械	60
抄紙機	0
印刷機械	107
合成樹脂用射出成形機	118
鋳型造型機	0
計	3196

(3) 振動規制法に基づく届出件数（平成2.3.31）

- ・特定工場数 215社
- ・特定施設別届出数

(表-10)

特定施設の種類	施設数
金属加工機械	968
圧縮機	342
破碎機等	80
織機	5
コンクリートブロックマシン等	2
木材加工機械	2
印刷機械	57
ゴム練用又は合成樹脂練用ロール機	14
合成樹脂用射出成形機	158
鋳型造型機	0
計	1628

(4) 平成元年度騒音規制法に基づく届出件数

(表-1.1)

届出等の種類	騒音規制法	件数
特定施設設置届	第6条	13
数等の変更届	第8条	2
騒音の防止の方法変更届	〃	0
氏名等の変更届	第10条	23
使用全廃届	〃	2
承継届	第11条	1
特定建設作業実施届	第14条	27
計		68

(5) 平成元年度振動規制法に基づく届出件数

(表-1.2)

届出等の種類	振動規制法	件数
特定施設設置届	第6条	9
数等変更届	第8条	7
振動の防止の方法変更届	〃	0
氏名等の変更届	第10条	20
使用全廃届	〃	2
承継届	第11条	0
特定建設作業実施届	第14条	29
計		67

4 公害防止思想の普及

(1) 環境週(月)間

1972年6月スウェーデンの首都ストックホルムで開催された国連人間環境会議において、環境の汚染、資源の枯済、開発途上国の開発といった数多くの問題が協議され、人間環境の保全と改善について積極的に努力することが決議された。また、国連人間環境会議が開催された6月5日を記念して、その日を「世界環境デー」と定め、各国政府、国連機関が環境保全のための啓発活動を展開しようという決議が、同年12月の国連会議で決定されるに至った。

我が国においては、これを受けて環境庁所管の下、6月5日から1週間を環境週間とし、全国的な啓発活動を展開しているが、神奈川県では、なお一層の環境問題に対する意識の啓発のため、5月20日から6月19日までの1箇所を「かながわ環境月間」とし、各種の事業を実施した。本市においても、この事業の一環として、県と合同で市内工場の立入調査を実施し、環境の整備状況や公害防止施設の調査点検を行い、公害防止の組織づくりや、自主点検の指導に努めた。

(2) 研修会及び視察研修会

良好なる生活環境の保全を望む住民の社会的要請に対処するため、事業所の公害担当者を対象に研修会を厚木商工会議所及び厚木愛甲地区相模川水系をきれいにする会との共催により開催し、環境・公害に対する理解と認識を深めた。

・研修会

開催日 平成2年2月15日（木）
場所 厚木商工会議所
研修案内 講演「地球環境問題」
講師 神奈川県環境部環境政策課
専任技幹 野間紀之

参加者 71事業所（71人）

・視察研修会

開催日 平成元年8月24日（木）
視察先 相模原市南清掃工場、相模川ふれあい科学館
参加者 51事業所（51人）

(3) 市民意識の啓発

・リーフレット作成 生活騒音リーフレット 全戸配布
神奈川県洗剤対策推進方針 全戸配布

5 公害苦情の状況


(1) 公害苦情の受付件数は、図-3で示すように昭和56年度を下限として年々増加し、昭和63年度に過去最高の141件を記録した。本年度は前年度に比較して35件減少した。苦情が減少した原因は、事業者等による住民への配慮及び、市民の自己防衛等によることが考えられるが市民のよりよい生活環境を求める意識は100件に及ぶ苦情の中にうかがえる。

苦情の内容は、健康被害に係るものは皆無でうるさい、けむい、くさい等感覚的なものであった。また、公害の種類としては騒音・悪臭・大気汚染・水質汚濁の順に多く発生している。

一時期多く発生したカラオケ騒音は、63年度から減少傾向にあり、沈静化してきた。その一方で建設に係る苦情が増加しているのが現状である。

昨今の公害苦情は、局部的な相隣関係に属するものが増え、法や条例によって解決を図っていくより、むしろ行政指導による面が多くなっている。したがって、今後の苦情処理は当事業者相互の社会的良識に立った判断、理解を啓発し、解決を図る必要がある。

(図-3)

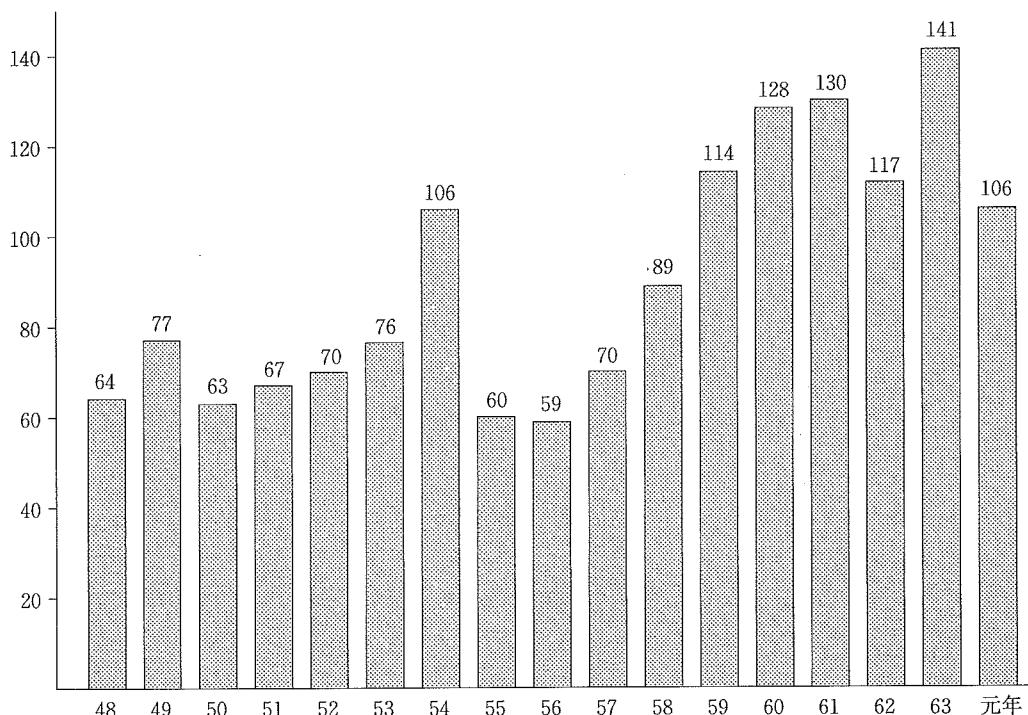

(2) 公害苦情の発生状況

・年度別公害苦情の発生状況

(表-13)

年度 種類	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	
騒 音	26	17	27	27	29	50	22	30	36	38	45	48	61	39	43	45	
振 動	4	7	5	5	5	3	7	3	1	3	6	13	11	11	15	9	
水質汚濁	15	15	13	13	15	14	5	13	4	9	10	14	12	22	23	12	
大気汚染	ばい煙	8	7	6	13	9	19	9	4	17	21	22	17	19	18	23	14
	粉じん	9	7	3	2	3	7	6	0	0	2	4	7	4	14	5	4
悪 臭	7	7	9	8	12	11	9	8	11	16	15	26	18	11	29	18	
地盤沈下	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
土壤汚染	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	1	1	2	3	
そ の 他	8	3	3	1	3	1	2	1	0	0	8	1	4	1	1	1	
計	77	63	67	70	76	106	60	59	70	89	114	128	130	117	141	106	


・平成元年度公害苦情の月別発生件数

(表-14)

月 種類	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
騒 音	8	3	8	3	6	6	2	4	3	0	2	0	45
振 動	1	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	2	9
水質汚濁	1	1	1	4	1	1	1	0	0	0	0	2	12
大気汚染	ばい煙	1	3	2	3	2	2	0	0	0	0	0	14
	粉じん	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	4
悪 臭	2	2	2	3	3	4	0	0	1	0	0	1	18
地盤沈下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土壤汚染	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
そ の 他	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
合 計	14	10	16	15	12	13	7	7	4	0	2	6	106

• 平成元年度公害苦情の地区別発生状況

(図-4) (表-15)

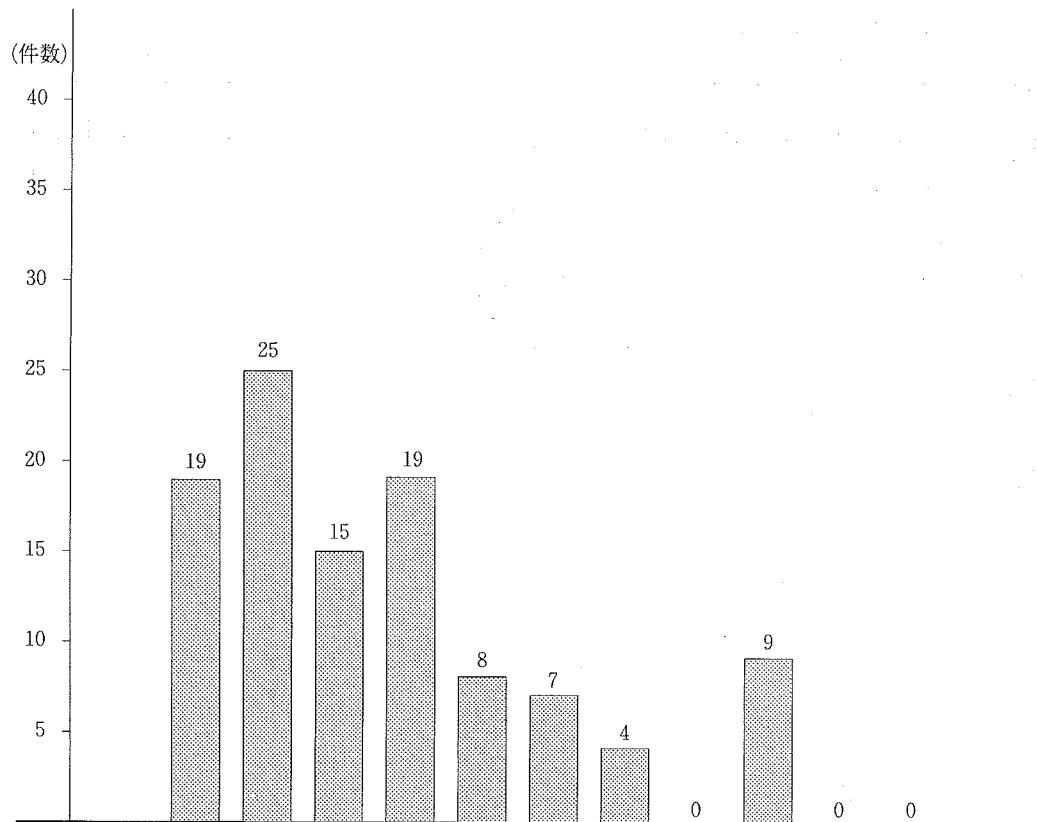

・公害苦情の用途地域別発生状況（平成元年度受付分）

(表-16)

発生源に係る用途地域			被害等に係る用途地域		
用途地域	件数	割合	用途地域	件数	割合
第一種住居専用	6	5.7%	第一種住居専用	7	6.6%
第二種住居専用	7	6.7	第二種住居専用	7	6.6
住 居	25	23.6	住 居	28	26.4
準 工 業	13	12.3	準 工 業	12	11.3
近 隣 商 業	3	2.8	近 隣 商 業	3	2.8
商 業	12	11.3	商 業	12	11.3
工 業	13	12.3	工 業	13	12.3
工 業 専 用	4	3.8	工 業 専 用	2	1.9
市 街 化 調 整	23	21.6	市 街 化 調 整	22	20.8
そ の 他	0	0	そ の 他	0	0
市 外	0	0	市 外	0	0
不 明	0	0	不 明	0	0
合 計	106	100	合 計	106	100

・昭和63年度公害苦情業種別発生源

農業	0	農業	0
		農業的サービス	0
林業狩猟業	0		
漁業水産養殖業	0	非金属鉱業	0
鉱業	0	総合工事業	25
建設業	34	職別工事業	9
		設備工事業	0
製造業	22		
卸売業小売業	16	衣服、その他の繊維製品製造業	3
		衣服・食料・家具等卸売業	0
金融保険業	0	自動車・自転車小売業	2
		各種商品卸売業	1
不動産業	0	その他の飲食店	10
		不動産取引業	0
運輸通信業	4	不動産賃貸・管理業	0
		道路貨物運送業	3
電気ガス水道 熱供給業	0	運輸に附帯するサービス業	1
		物品賃貸業	0
公務	2	洗濯・理容・浴場業	0
サービス業	9	自動車整備業	1
分類不能の産業	3	娯楽業	3
		情報サービス・調査・広告業	0
交通機関	2	廃棄物処理業	2
		放送業	1
不明	9	教育	1
		社会保険・社会福祉	0
		その他の個人サービス業	1
106		食料品・たばこ製造業	4
		織維工業	0
		繊維・機械器具・建築材料等卸売業	0
		木材木製品製造業	0
		家具装備品製造業	0
		パルプ・紙加工品製造業	1
		出版印刷同関連産業	2
		化学工業	2
		石油製品・石炭製品製造業	1
		ゴム製品製造業	0
		窯業土石製品製造業	2
		鉄鋼業	0
		非鉄金属製造業	0
		金属製品製造業	0
		一般機械器具製造業	1
		電気機械器具製造業	3
		輸送用機械器具製造業	5
		精密機械器具製造業	1
		武器製造業	0
		なめしかわ・同製品毛皮製造業	0
		その他製造業	0

(3) 公害苦情の被害・処理状況

・平成元年度公害苦情の被害状況

生命・身体	財産	動物・植物	感覚・心理	その他	不明	計
1 (0.9)	7 (6.6)	11 (10.4)	87 (82.1)	0 (0)	0 (0)	106

()内数字は構成割合(%)を示す。


生命・身体……身体に直接被害を受けている場合、又は精神的なもので医療を受けた場合をいう。

財産……家具や生活品の破損、汚れ等による損害をいう。


動物・植物……家畜、愛がん用動物、米麦、野菜及び植物等の動植物被害並びに自然界に生育する動植物の生育環境の悪化による被害をいう。

感覚・心理……うるさい、くさい、汚ない、不快だ等の感覚的、心理的被害で心身の健康を害するに至らない程度のものをいう。

・平成元年度公害苦情の処理状況
(図-5)

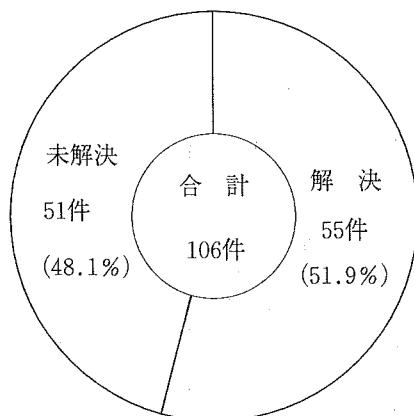

・前年度繰越し苦情処理状況
(図-6)

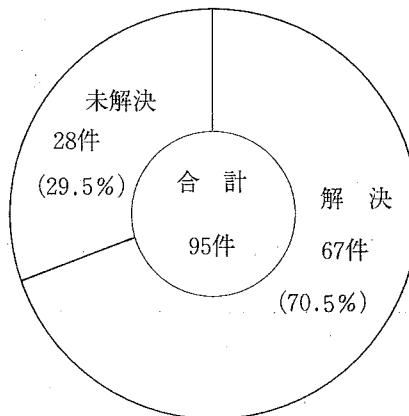

・平成元年度公害苦情解決方法

(表-18)

解 決 方 法	件 数	割 合 (%)
工 場 移 転	0	0
工 場 の 改 善	0	0
機 械 施 設 の 改 善	3	5.5
故 障 の 修 理 ・ 復 旧	3	5.5
作 業 ・ 営 業 方 法 の 改 善	14	25.5
操 業 時 間 の 改 善	1	1.8
操 業 行 为 の 中 止	7	12.7
そ の 他	27	49.0
計	55	100.0

その他とは、住民教示、補償を受け取る、自然消滅等を言う。

・前年度繰越し苦情の解決方法

(表-19)

解 決 方 法	件 数	割 合(%)
工 場 移 転	1	1.5
工 場 の 改 善	0	0
機 械 施 設 の 改 善	1 6	2 3 . 9
故 障 の 修 理 ・ 復 旧	2	3 . 0
作 業 ・ 営 業 方 法 の 改 善	1 6	2 3 . 9
操 業 時 間 の 改 善	2	3 . 0
操 業 行 為 の 中 止	7	1 0 . 4
そ の 他	2 3	3 4 . 3
計	6 7	1 0 0

・前年度繰越し苦情及び平成元年度受付苦情の処理に要した時間

(表-20)

解 決 に 要 し た 期 間	件 数	割 合(%)
1 週 間 以 内	6	4 . 9
1 週 間 ～ 1 箇 月	3	2 . 5
1 箇 月 ～ 3 箇 月	7	5 . 7
3 箇 月 ～ 6 箇 月	2 5	2 0 . 5
6 箇 月 ～ 1 年	3 3	2 7 . 0
1 年 ～ 3 年	4 4	3 6 . 1
3 年 以 上	4	3 . 3
計	1 2 2	1 0 0

6 大 気 汚 染 の 状 況

(1) 概 况	25
(2) 大気汚染監視測定結果	26
ア 硫 黃 酸 化 物	27
イ 一 酸 化 炭 素	28
ウ 炭 化 水 素	30
エ 浮遊粒子状物質	31
オ 一 酸 化 窒 素	33
カ 二 酸 化 窒 素	34
キ オキシダント	36
(3) 光化学スモッグ	39
ア 光化学スモッグの発生状況	39
イ 光化学スモッグ対策	42
(4) 自動測定機によるオキシダント濃度調査	44
ア 玉川中学校におけるオキシダント濃度調査	44
イ 北小学校におけるオキシダント濃度調査	46
ウ 上荻野小学校におけるオキシダント濃度調査	48
(5) 自動測定機による窒素酸化物濃度調査	49
ア 不燃物処理場跡地における窒素酸化物濃度調査	49
イ 緑ヶ丘小学校における窒素酸化物濃度調査	52
(6) 燃料抜取り調査	54

6 大気汚染の状況

(1) 概 情

大気汚染とは、大気中のいろいろな汚染物質により人の健康や生活環境に影響が生じてくる状態をいうが、公害上は、工場・事業場の活動や車の排出ガスなど人為的に発生したものの大気汚染として取り上げ、法律や条例で規制を行っている。

日本における大気汚染の問題は、別子銅山の亜硫酸ガスの被害(愛媛県)や浅野セメント工場の粉じん(東京都)などが発生しているが、昭和30年代半ばごろから、経済の高度成長に伴い深刻化し、昭和37年「ばい煙の排出の規制等に関する法律」(ばい煙規制法)が制定されるに至った。次いで、昭和43年に「大気汚染防止法」が制定され、汚染物質に対する規制が強化されてきた。また、移動発生源である自動車排ガスについては、大気汚染防止法及び道路運送車両法に基づく自動車の排ガス規制による対策が行われている。

代表的な汚染物質としては、硫黄酸化物、窒素酸化物(一酸化窒素・二酸化窒素)、一酸化炭素、炭化水素、浮遊粒子状物質、オキシダントなどがあるが、これらのうち環境基準が設けられている物質は、硫黄酸化物(二酸化硫黄)、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、オキシダントの5物質である。

市内には、大気汚染の固定発生源として、大気汚染防止法の規制対象施設を有する工場・事業場が177社あり、その有する施設数は、ばい煙発生施設426、粉じん発生施設138となっている。このほか、県公害防止条例によって規制している物質として炭化水素系物質があるが、この規制対象施設は市内ではガソリンスタンド(揮発油の貯蔵タンクの総量30㎘以上のものに限る。)が対象になっている。


大気汚染の状況をみると、硫黄酸化物、一酸化炭素は年々改善が図られ、環境基準をクリアし、低濃度で安定している。しかし、オキシダント及び浮遊粒子状物質は低減傾向がみられるものの、環境基準を超えており、窒素酸化物については、ほぼ横ばい状況である。

(2) 大気汚染監視測定結果

大気汚染の状況を監視するため、神奈川県大気監視センターを中心に県下の測定局がテレメータ化され大気汚染の常時測定が行われている。本市においては、市庁舎屋上に測定局が置かれ、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素、浮遊粒子状物質、オキシダントの汚染状況のほか、気象等の測定をしており、また、中央通りでは一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水素、浮遊粒子状物質、気象の常時測定を行っている。

大気汚染の自動測定点

(図-1.)

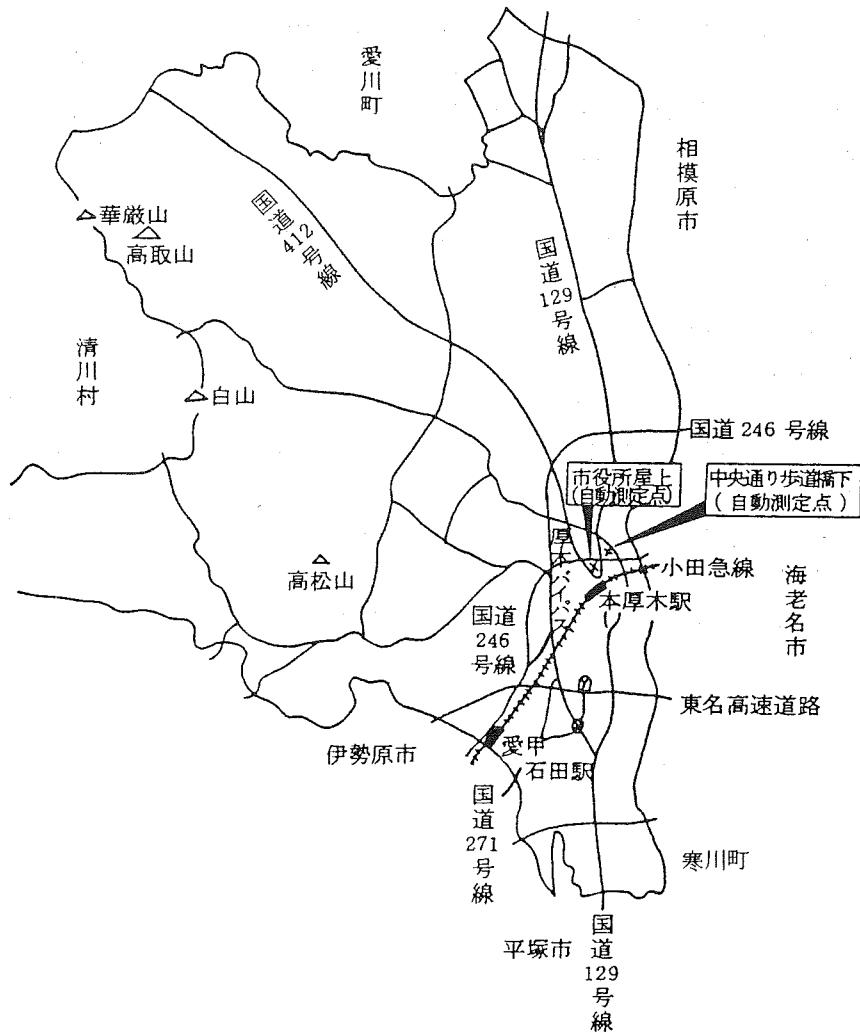

ア 硫黄酸化物(SO₂)

硫黄酸化物とは重油などの硫黄分を含む燃料が燃えて生じた二酸化硫黄、三酸化硫黄のことといい、人体に対し慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎などの影響を与える代表的な大気汚染物質である。

環境基準は二酸化硫黄について設定されており、県下の各測定点で常時監視を行っているが、発生源の工場等に対する大気汚染防止法に基づく着地濃度規制と、県公害防止条例にもとづく工場単位の総量規制による良質燃料への転換等の指導により、環境基準を満足するに至っている。


二酸化硫黄(SO₂)

(表-1)

測定場所	市庁舎屋上
有効測定日数	362日
測定時間数	8631時間
1時間値の年平均値	0.008ppm
1時間値が0.1ppmを超える時間数と割合	0時間(0%)
1時間値の1日平均が0.04ppmを超える日数と割合	0日(0%)
日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した日の有無	無


SO₂ 市庁舎屋上

(図-2)

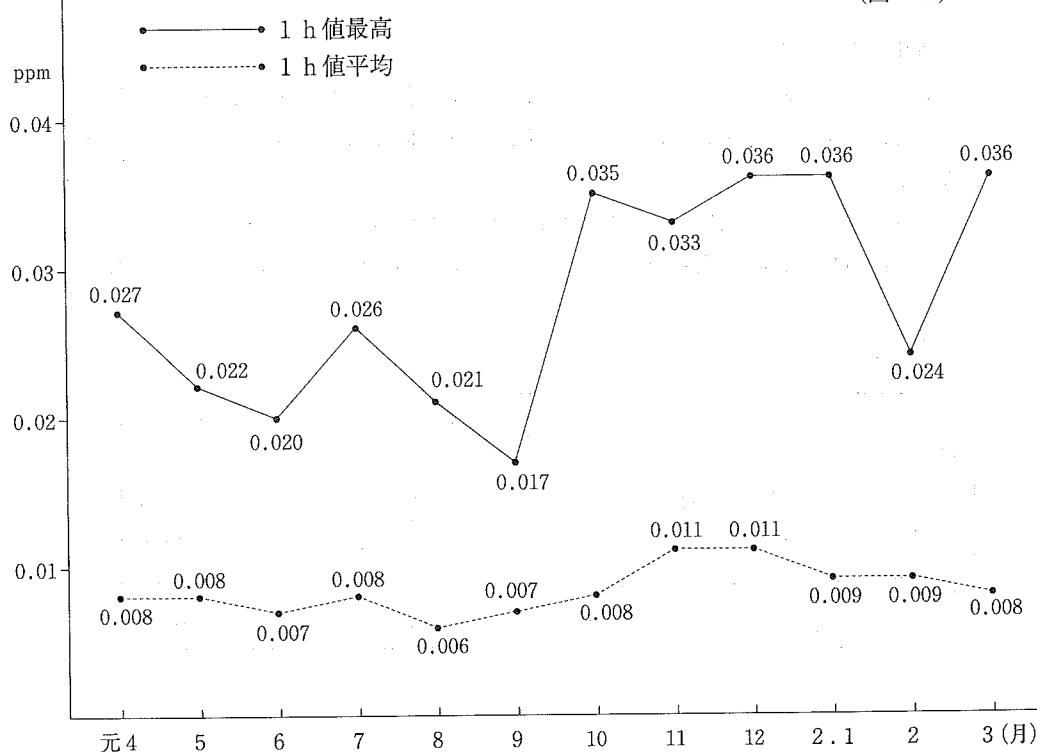

市庁舎屋上 S O₂ 経年変化(1時間値の年平均値)

(図-3)

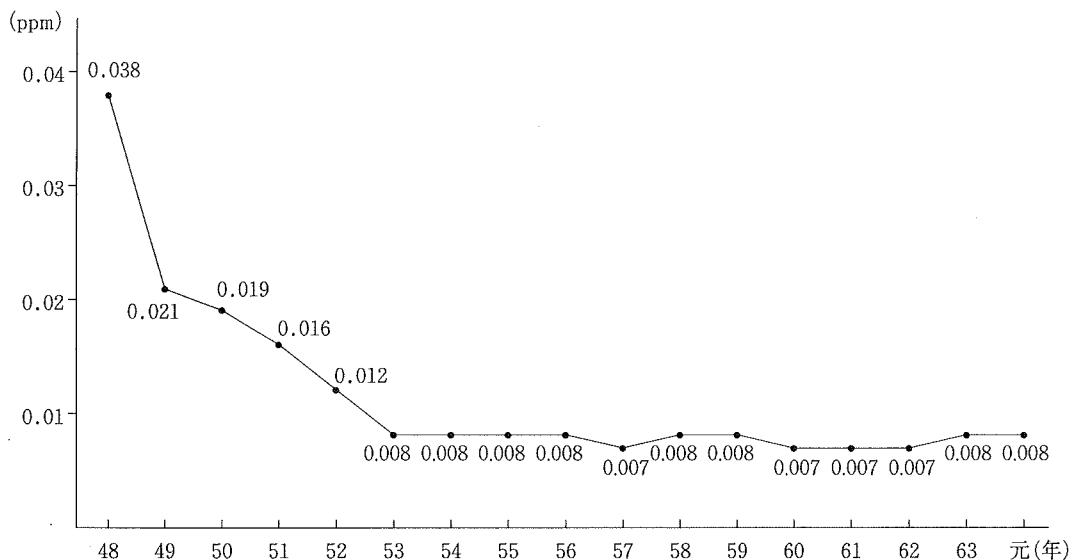

イ 一酸化炭素 (C O)

一酸化炭素は、血液中のヘモグロビンと結びついて体内の酸素交換を妨げるなどの影響を与えるが、年平均値の経年変化は、年々低くなる傾向にあり、市庁舎屋上、中央通りとも環境基準を満足している。


これは、48年度から実施された自動車排出ガス減少装置の取付け義務を始め、50年度規制、51年度規制、53年度規制等のいわゆる排ガス対策の効果が表れているものと思われる。

一酸化炭素(C O)

(表-2)


測定場所	市庁舎屋上	中央通り
有効測定日数	357日	353日
測定時間	8543時間	8333時間
1時間値の年平均値	0.8ppm	1.4ppm
8時間平均値が20ppmを超える回数と割合	0回(0%)	0回(0%)
日平均値が10ppmを超える日数と割合	0日(0%)	0日(0%)

(図-4)

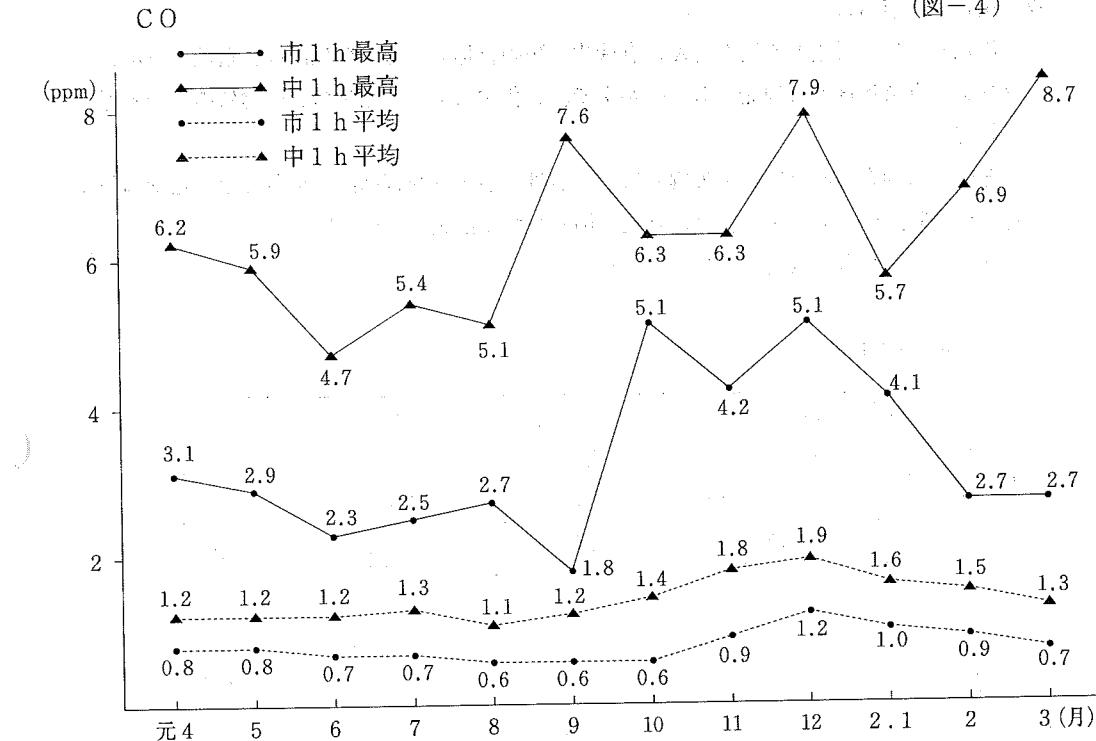

- 1) 1 h とは 1 時間を表わす。以下同じ。
- 2) 市とは市庁舎屋上、中とは中央通り歩道橋下を表わす。以下同じ。

(図-5)

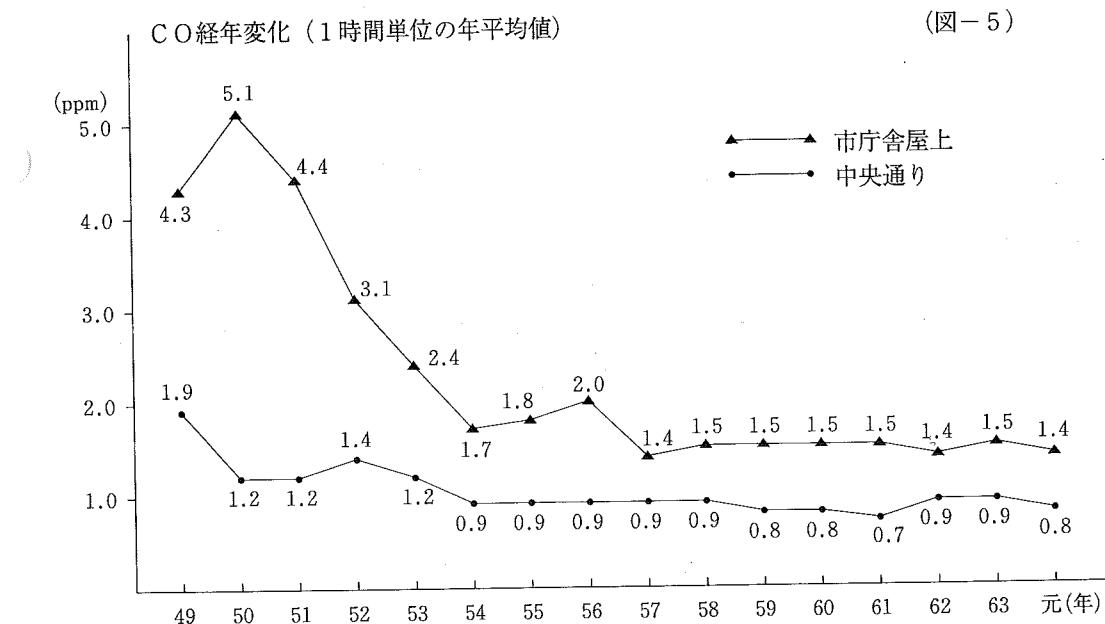

ウ 炭化水素(H C)

炭化水素は、炭素と水素を含んだ有機化合物の総称である。発生源は、重油、灯油、ガソリン、有機溶剤から揮発するものが主で、光化学スモッグ発生の原因物質の一つと考えられている。

そのため神奈川県公害防止条例では、一定量を超える貯蔵施設、出荷施設、給油施設に対し蒸発防止の措置を定め、特に身近な例として給油施設(ガソリンスタンド)には、ペーパーリターン装置の設置が義務付けられている。


全炭化水素(T H C)

(表-3)


測 定 場 所	市庁舎屋上	中央通り
有 効 測 定 日 数	290日	355日
測 定 時 間	6863時間	8429日
1 時 間 値 の 年 平 均 値	2.26ppm	2.54ppm

T H C

(図-6)

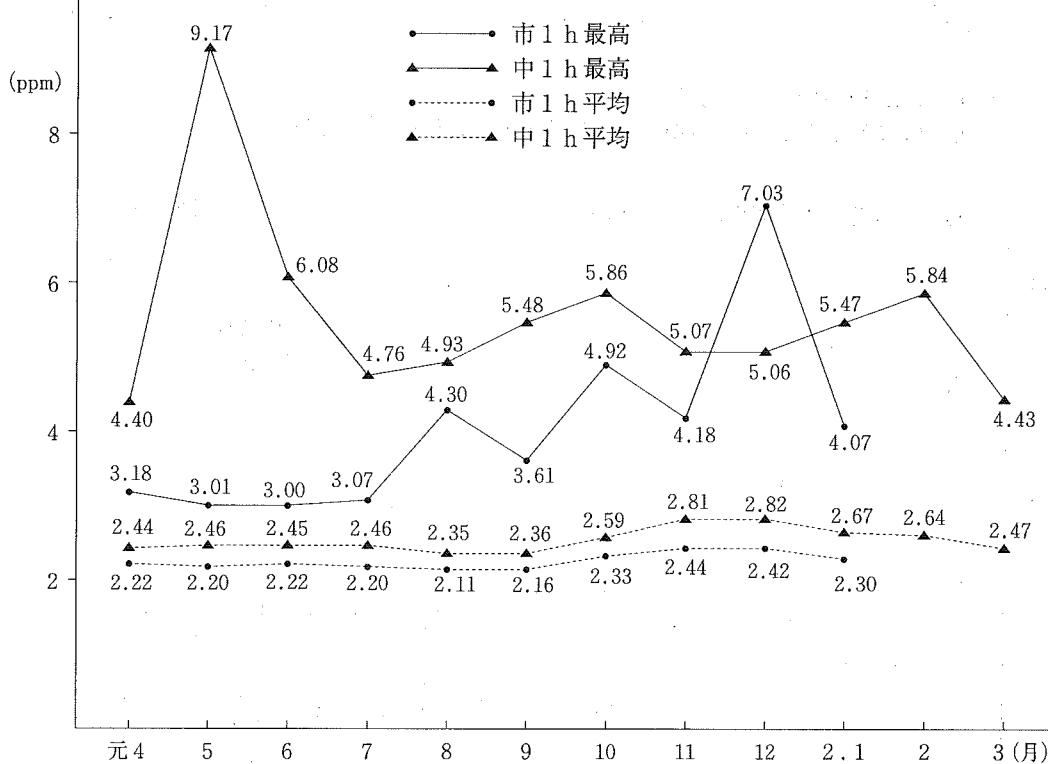

THC経年変化(1時間値の年平均値) (図-7)

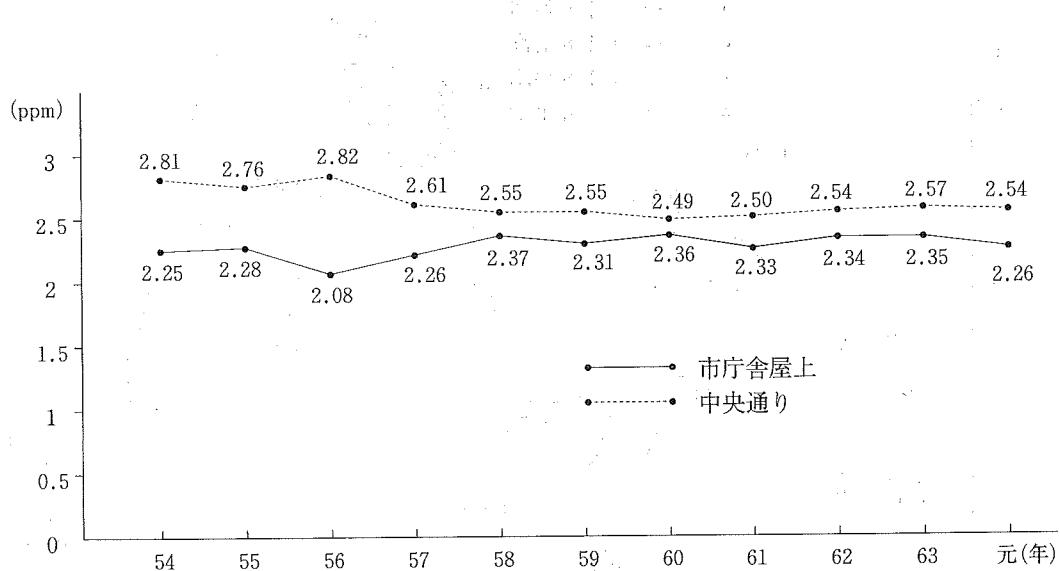

※ 炭化水素の測定は、従来不飽和炭化水素を中心に行われていたが、光化学スモッグの発生に対し、非メタン炭化水素の影響が大きいとみられ、53年からの測定法が変わっていっている。

エ 浮遊粒子状物質(Dust)


浮遊粒子状物質は、粉じん、ばいじん等を総称して呼んでいるが、粒径10ミクロン以下のものを環境基準では浮遊粒子状物質と定めている。厚木市に設置されている測定期では従来、10ミクロン以上のものも測定しているため、環境基準と比較できなかったが昭和62年度より環境基準に基づいた測定を開始した。その結果、日平均値が環境基準を超えた日数が26日間あり、1時間値が環境基準を超えた時間数が103時間あった。平成元年度より中央通りでも環境基準に基づいた測定を開始した。その結果、日平均値が環境基準を超えた日数が51日間あり、1時間値が環境基準を超えた時間数206時間あった。

浮遊粒子状物質(Dust)

(表-4)

測定場所	市庁舎屋上	中央通り
有効測定日数	360日	360日
1時間値の年平均値	$0.059\text{mg}/\text{m}^3$	$0.068\text{mg}/\text{m}^3$
1時間値が $0.2\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた時間数と割合	103時間(1.2%)	206時間(2.4%)
日平均値が $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数と割合	26日(7.2%)	51日(14.2%)

(図-8)

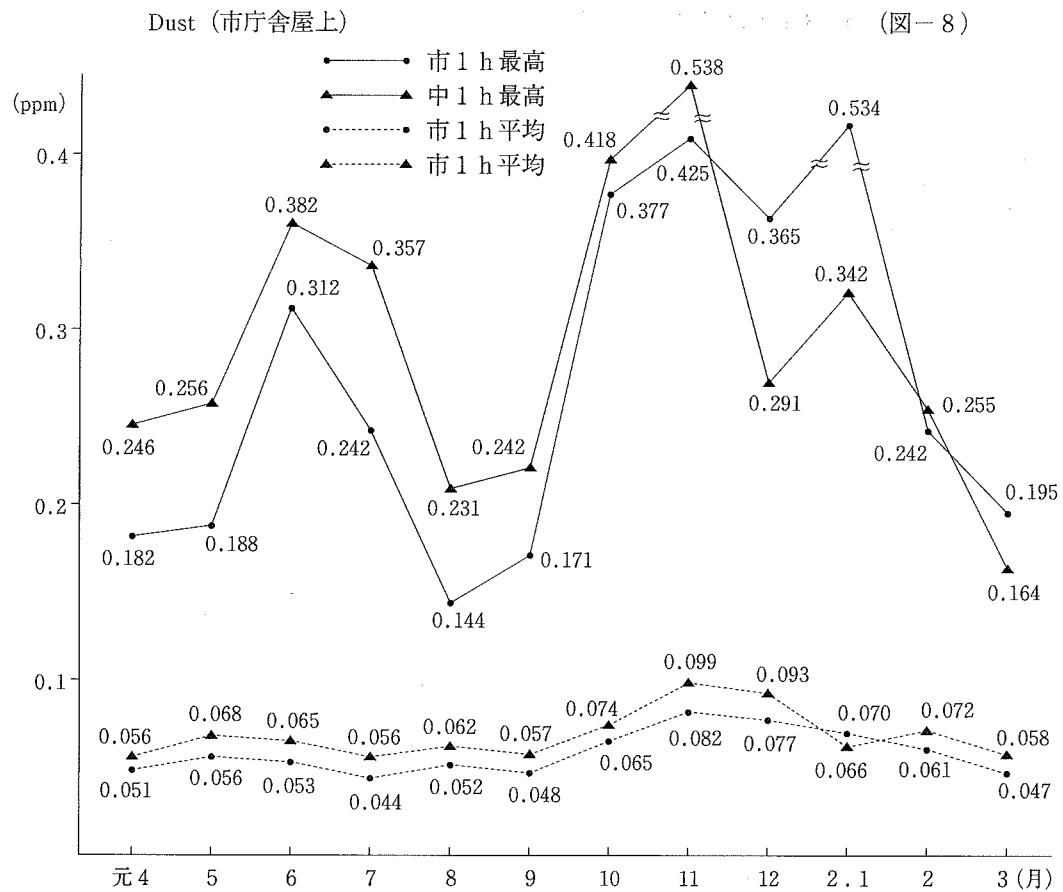

オ : 一酸化窒素(N O)

物が燃焼するとき、空気中や燃料中に含まれている窒素が酸素と結合し、一酸化窒素(N O)が発生し、さらに大気中で二酸化窒素(N O₂)に変化する。

一酸化窒素については環境基準に設定はないが、年平均値の経年変化をみた場合、市庁舎屋上では数年間横ばい状況であり、中央通りにおいては測定当初変動が激しかったが、57年度よりほぼ横ばい状況であり、市庁舎屋上より常に高い値を示し、自動車排ガスの影響がうかがえる。


一酸化窒素(N O)

(表- 6)


測 定 場 所	市庁舎屋上	中央通り
有 効 測 定 日 数	361時間	365日
測 定 時 間 数	8630時間	8690時間
1 時 間 値 の 年 平 均 値	0.025ppm	0.048ppm

NO

(図- 9)

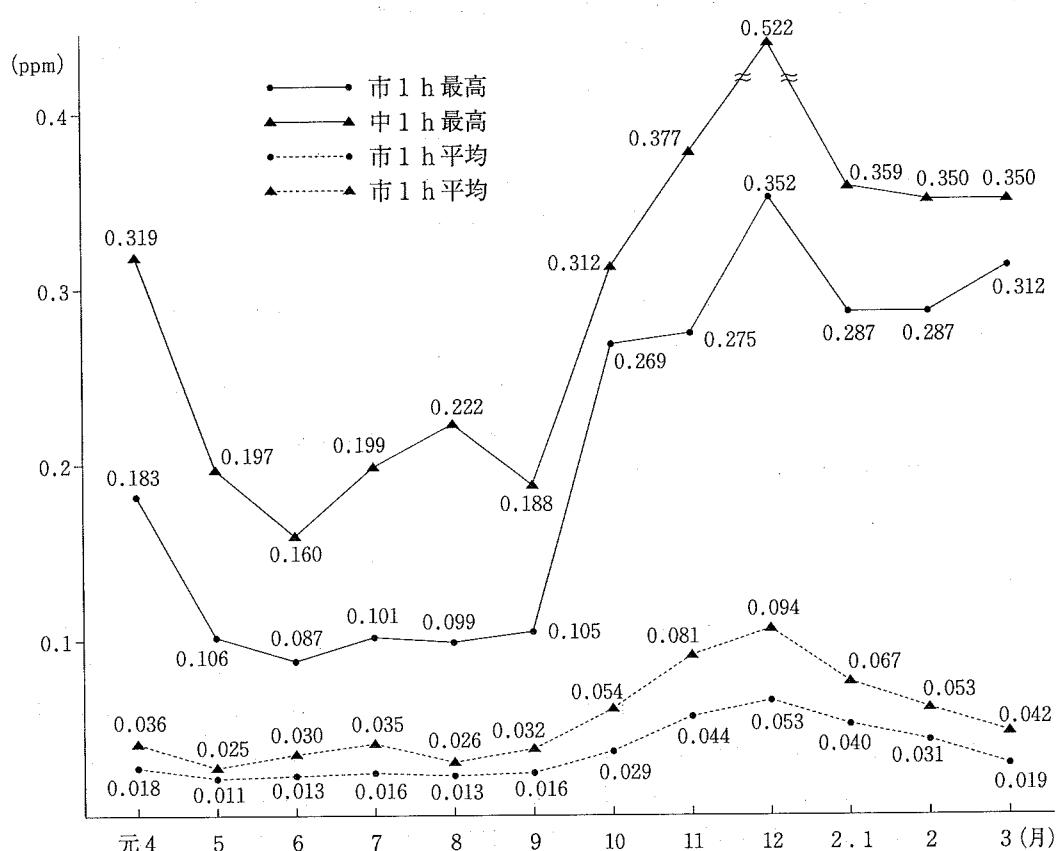

N O 経年変化(1時間値の年平均値) (図-10)

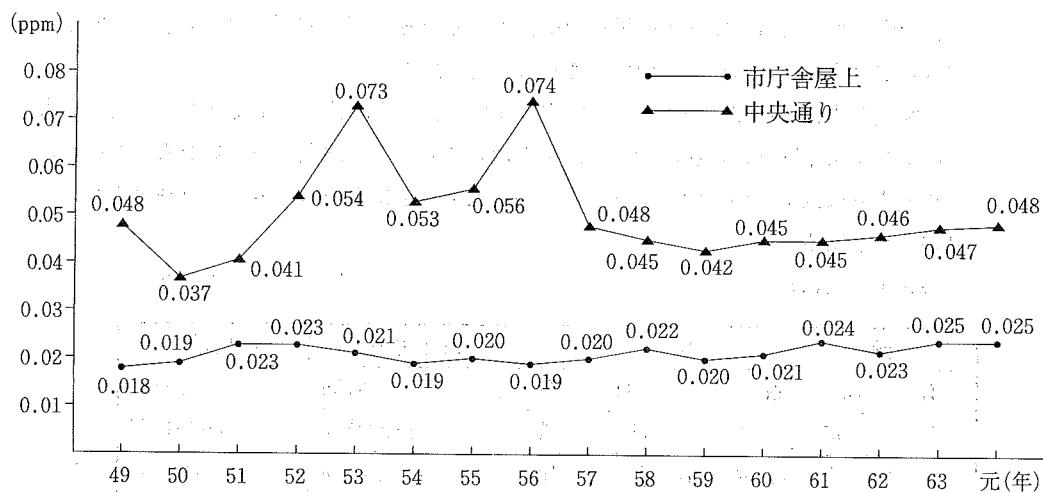

カ 二酸化窒素(NO_2)

一酸化窒素、二酸化窒素という、いわゆる窒素酸化物は人体に対し、呼吸器系障害を与えるが、光化学スモッグの原因物質でもあり、工場・事業場に対する規制が昭和48年に着手され、以後規制基準の強化が図られている。

平成元年度測定結果は、市庁舎屋上及び中央通りとも、98%評価による日平均値が、0.06ppm を超える日はなく、環境基準を満足していた。

しかし、年間平均値ではいずれも0.02ppm を超え、神奈川県の目標値(0.02ppm 以下)を達成するには至らなかった。

次に、1時間値の年平均値の経年変化では、両測定期ともほぼ横ばい状況であり、自動車排ガスの影響の多い、中央通りの汚染度が高い結果となった。


窒素酸化物の汚染対策としては、県公害防止条例により、昭和57年4月から総量規制が実施されているが、今後も低NO_x燃焼技術の導入や排煙脱硝など技術的改善のほか、移動発生源を含めた低減対策が望まれる。

二酸化窒素(NO_2)


(表-7)

測 定 場 所	市 庁 舎 屋 上	中 央 通 り
有 効 測 定 日 数	361日	365日
測 定 時 間	8631時間	8690時間
1 時 間 値 の 年 平 均 値	0.031ppm	0.035ppm
1時間値の日平均値が0.04ppmを超える日数と割合	63日(17.5%)	104日(28.5%)
1時間値の日平均値が0.06ppmを超える日数と割合	3日(0.8%)	3日(0.8%)
98%値評価による日平均値が0.06ppmを超える日数と割合	0日(0%)	0日(0%)

(図-11)

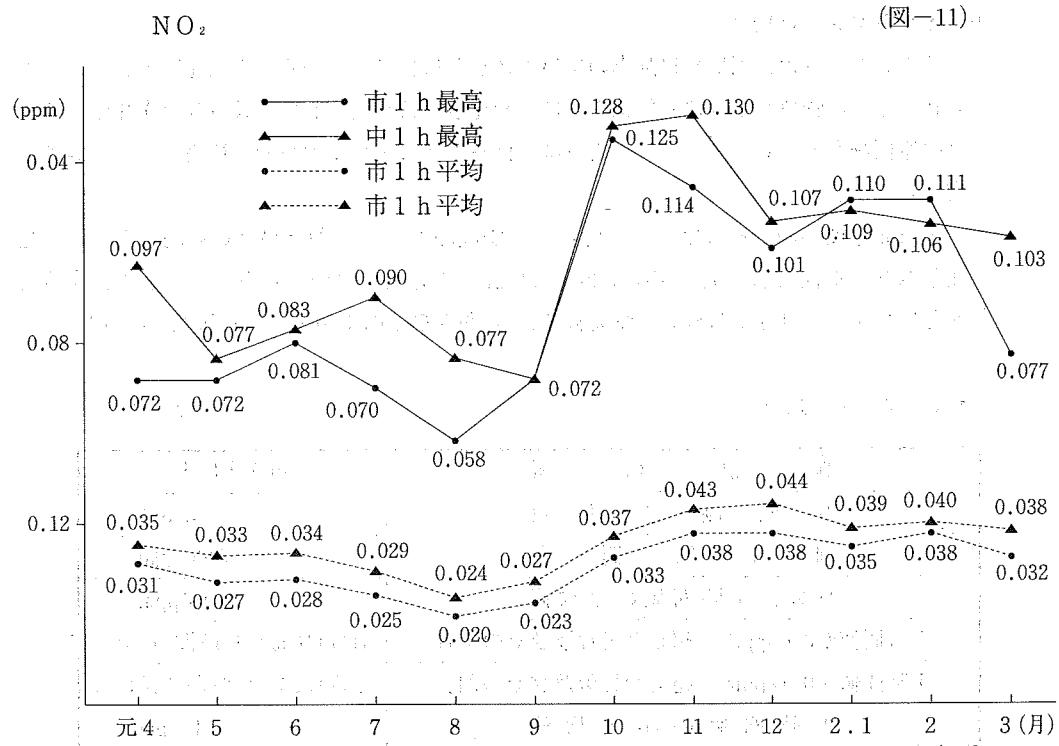

(図-11)

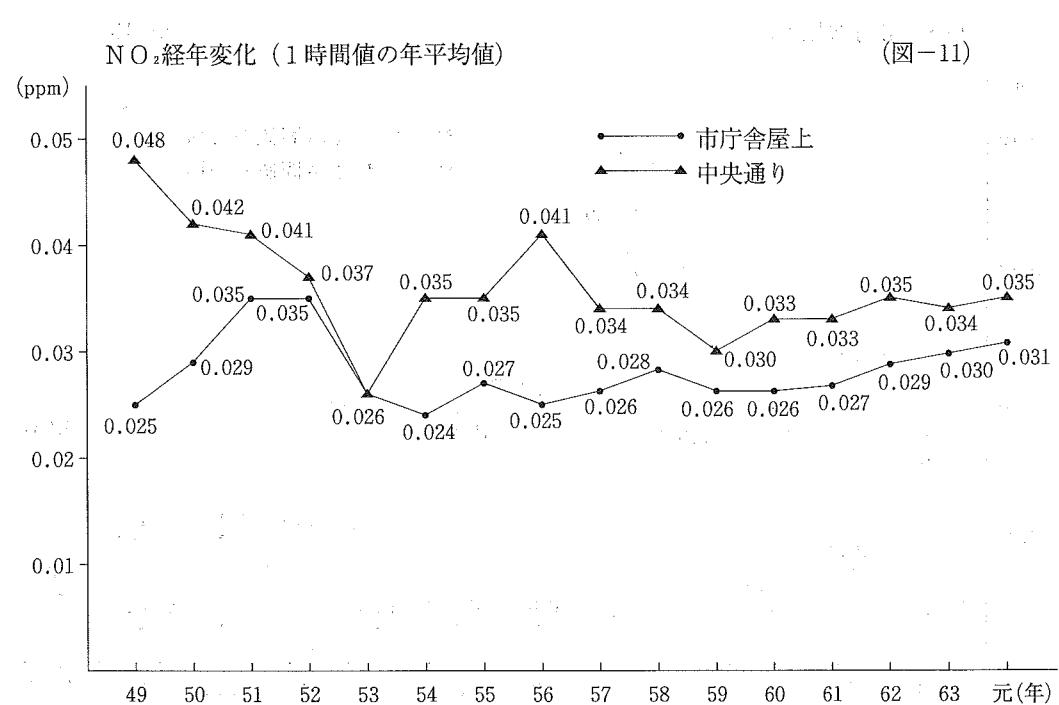

キシオキシダント(OX)

オキシダントは、工場や自動車の排出ガスなどに含まれている窒素酸化物と、ガス状の炭化水素系の物質が太陽の紫外線を受けて光化学反応を起こして生成された光化学スモッグの原因物質である。また、この物質は、目やのどに対する刺激や、植物を枯らす等の被害を与える。

平成元年度の測定結果は、年平均値は0.015ppmで、ここ数年横ばい傾向であるが、光化学スモッグ注意報の発令基準である0.12ppmを超えた日が1日あった。また、環境基準と比較すると日数で34日間、時間数で117時間環境基準を超えていた状況であった。


オキシダント(OX)

(表-8)


測 定 場 所	市庁舎屋上
有 効 測 定 日 数	338日
測 定 時 間 数	7960時間
日 最 高 1 時 間 値 の 平 均 値	0.034ppm
1 時 間 値 が 0.06ppm を 超 え た 日 数 及 び そ の 割 合	34日(10%)117時間(1.5%)
1 時 間 値 が 0.12ppm を 超 え た 日 数 及 び そ の 割 合	1日(0.3%)1時間(0.01%)
1 時 間 値 の 年 平 均 値	0.015ppm

OX(市庁舎屋上)

(図-13)

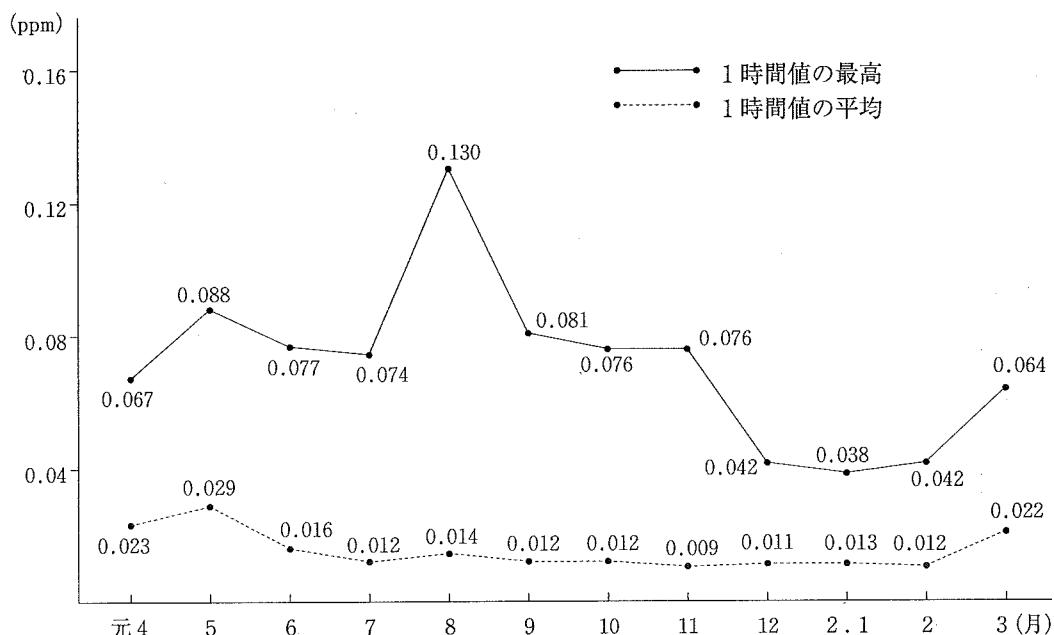

O X 経年変化 (市庁舎屋上) (図-14)

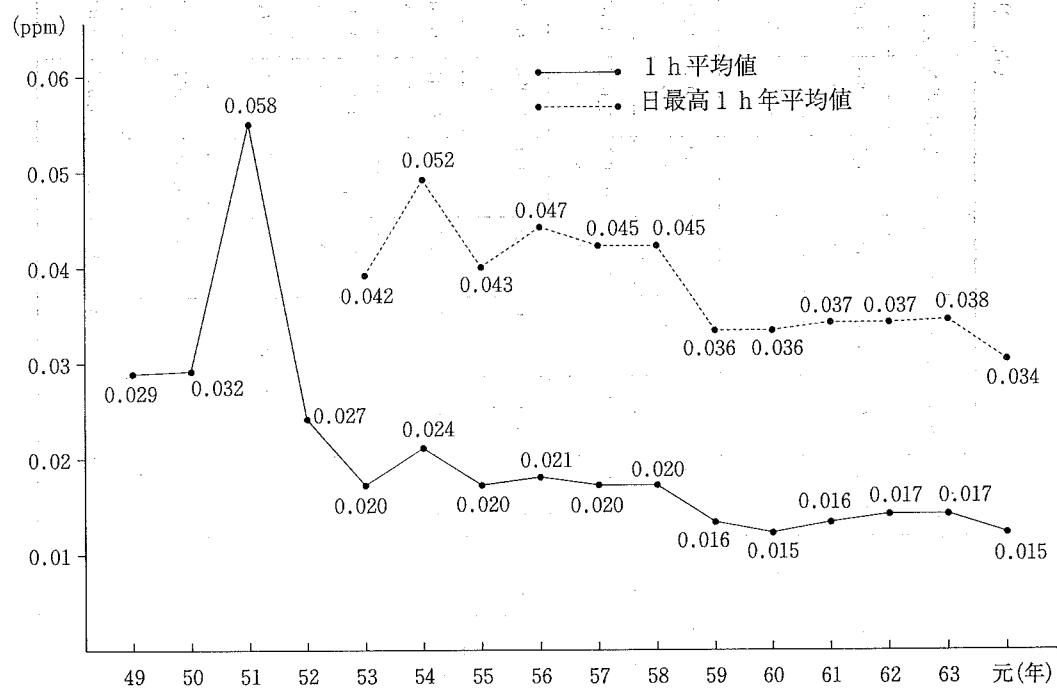

市内測定点の項目別経年変化表(1時間値の年平均値)

(表-9)

測定場所	測定項目	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度
市 庁 舍 屋 上	二酸化硫黄(SO ₂)	0.021 ppm	0.019 〃	0.016 〃	0.012 〃	0.008 〃	0.008 〃	0.008 〃	0.008 〃	0.007 〃	0.008 〃	0.008 〃	0.007 〃	0.007 〃	0.007 〃	0.008 〃	0.008 〃
	一酸化炭素(CO)	1.9 ppm	1.2 〃	1.2 〃	1.4 〃	1.2 〃	0.9 〃	0.9 〃	0.9 〃	0.9 〃	0.8 〃	0.8 〃	0.7 〃	0.9 〃	0.9 〃	0.9 〃	0.8 〃
	浮遊粒子状物質(Dust)	0.060 mg/m ³	0.060 〃	0.060 〃	0.060 〃	0.061 〃	0.064 〃	0.066 〃	0.055 〃	0.052 〃	0.050 〃	0.052 〃	0.048 〃	0.050 〃	0.050 〃	0.049 〃	0.059 〃
	一酸化窒素(NO)	0.018 ppm	0.019 〃	0.023 〃	0.023 〃	0.021 〃	0.019 〃	0.020 〃	0.019 〃	0.020 〃	0.022 〃	0.020 〃	0.021 〃	0.024 〃	0.023 〃	0.025 〃	0.025 〃
	二酸化窒素(NO ₂)	0.025 ppm	0.029 〃	0.035 〃	0.035 〃	0.026 〃	0.024 〃	0.027 〃	0.025 〃	0.026 〃	0.028 〃	0.026 〃	0.026 〃	0.027 〃	0.029 〃	0.030 〃	0.031 〃
	オキシダント(OX)	0.029 ppm	0.032 〃	0.058 〃	0.027 〃	0.020 〃	0.024 〃	0.020 〃	0.021 〃	0.020 〃	0.020 〃	0.016 〃	0.015 〃	0.016 〃	0.017 〃	0.017 〃	0.015 〃
中央通り	一酸化炭素(CO)	4.3 ppm	5.1 〃	4.4 〃	3.1 〃	2.4 〃	1.7 〃	1.8 〃	2.0 〃	1.4 〃	1.5 〃	1.5 〃	1.5 〃	1.5 〃	1.4 〃	1.5 〃	1.4 〃
	浮遊粒子状物質(Dust)	0.110 mg/m ³	0.080 〃	0.080 〃	0.060 〃	0.055 〃	0.063 〃	0.066 〃	0.057 〃	0.062 〃	0.050 〃	0.052 〃	0.051 〃	0.050 〃	0.057 〃	0.053 〃	0.068 〃
	一酸化窒素(NO)	0.048 ppm	0.037 〃	0.041 〃	0.054 〃	0.073 〃	0.053 〃	0.056 〃	0.074 〃	0.048 〃	0.045 〃	0.042 〃	0.045 〃	0.045 〃	0.046 〃	0.047 〃	0.025 〃
	二酸化窒素(NO ₂)	0.048 ppm	0.042 〃	0.041 〃	0.037 〃	0.026 〃	0.035 〃	0.035 〃	0.041 〃	0.034 〃	0.034 〃	0.030 〃	0.033 〃	0.033 〃	0.035 〃	0.034 〃	0.035 〃

・大気の汚染に係わる環境基準について

大気の汚染に係わる環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準

・環境基準

物質	二酸化硫黄	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	二酸化窒素	光 化 学 オキシダント
環境上の条件	1時間値の1日 平均値が0.04 ppm以下であ り、かつ、1時 間値が0.1ppm 以下であるこ と。	1時間値の1日 平均値が10ppm 以下であり、か つ、1時間値の 8時間平均値が 20ppm以下であ ること。	1時間値の1日 平均値が0.10mg /m ³ 以下であ り、かつ、1時 間値が、0.20mg /m ³ 以下である こと。	1時間値の1日 平均値が0.04 ～0.06ppmまで のゾーン内又は それ以下である こと。	1時間値が、 0.006ppm以下 であること。

※ 工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用しない。

(3) 光化学スモッグ

昭和45年東京都に発生した光化学スモッグは、翌昭和46年厚木市の玉川中学校の生徒にも被害が発生し、全国的に大きな社会問題になっている。

光化学スモッグ発生のメカニズムは十分解明されたとはいえないが、工場や自動車の排ガスなどに含まれている窒素酸化物と、ガス状の炭化水素系物質が太陽の紫外線のもとで光化学反応を起こし、二次的産物であるオキシダントを生成し、これが光化学スモッグの原因となり目やのどに対する刺激や、植物が枯れる等の被害が発生するといわれている。

光化学スモッグの発生は気象条件に左右されやすく、次のような条件が重なる夏期は特に発生しやすい。

- ・天候が晴で日射量が多い
- ・最高気温が25℃以上
- ・風速が3m/以下
- ・視界が悪く4～6km以下

ア 光化学スモッグの発生状況

平成元年度は県下に3回の緊急措置(注意報)が発令され、うち厚木市の属する*県央地域には1回発令された。

県下における発令回数は、昭和47年から昭和50年まで多発し、その後減少し昭和55年からはほぼ横ばい状況を示している。これに対し、*県央地域での発令回数は余り変化がなく、したがって、県下での発令回数に占める割合は高くなっている。しかし、被害者については、昭和57年以降市内では8年連続して発生していない。


※ 県央地域とは、厚木市・相模原市・座間市・大和市・伊勢原市・秦野市・海老名市・綾瀬市・愛川町を総称する。

平成元年度光化学スモッグ注意報発令状況

回数	年月日	発令地域	発令時間	オキシダント最高濃度 ppm
1	元.5.28(日)	横浜川崎	13:20~15:20	港北区総合庁舎 0.144
			14:20~15:20	百合丘第1公園 0.123
2	元.8.10(木)	県央 横浜 湘南 横須賀	13:20~16:20	厚木市役所 0.130
			14:20~18:20	金沢区長浜 0.122
			14:20~17:20	逗子市役所 0.134
			15:20~17:20	横須賀西部 0.137
3	元.8.19(土)	湘南 横須賀 三浦	14:20~18:00	逗子市役所 0.157
			15:20~18:00	横須賀西部 0.149
			15:20~18:00	三浦市役所 0.134


光化学スモッグ注意報等発令回数の推移

(図-15)

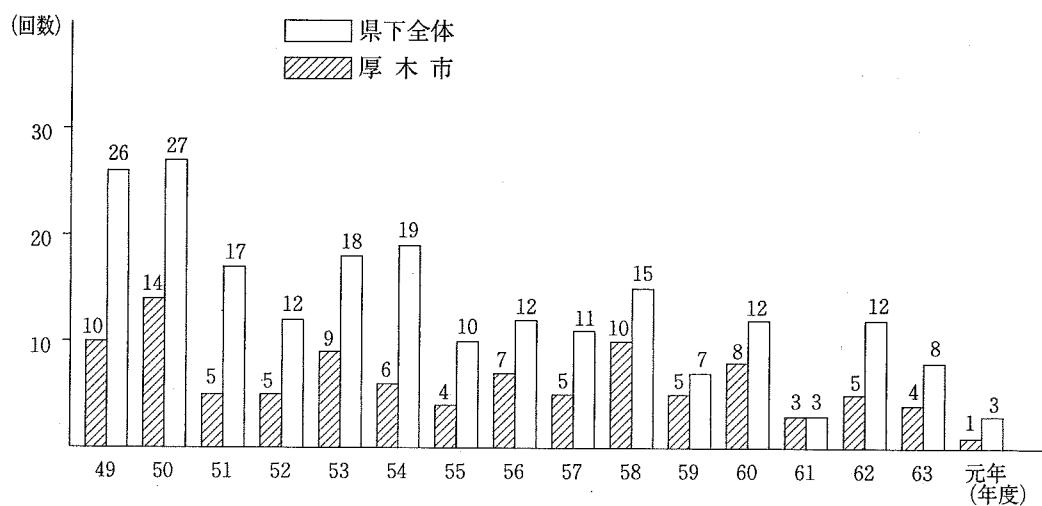

光化学スモッグによる被害状況の推移

(図-16)

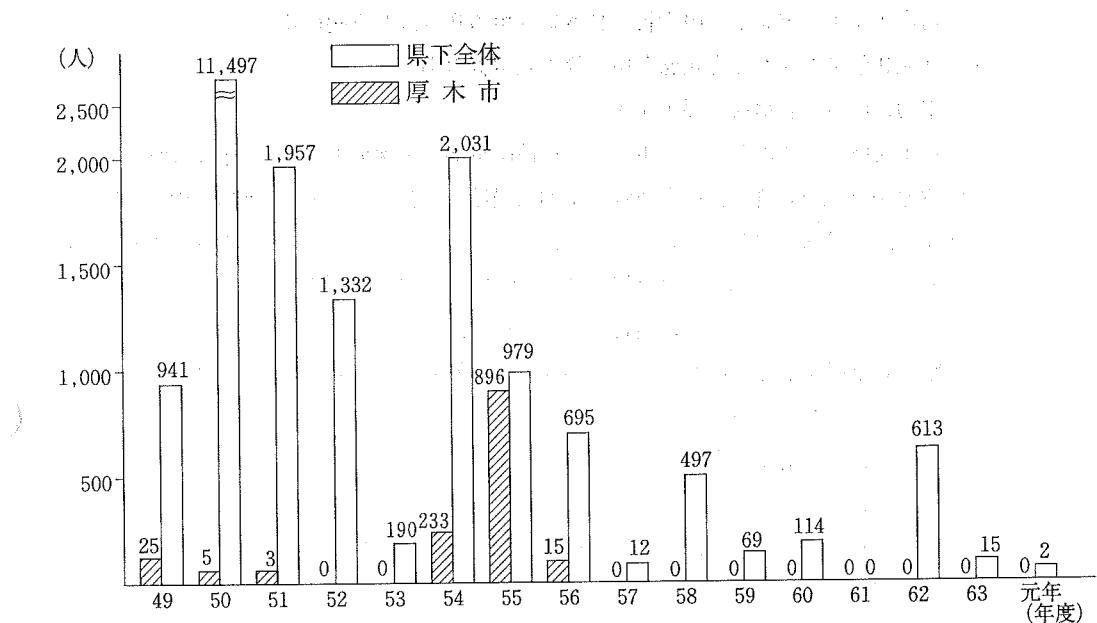

イ 光化学スモッグ対策

光化学スモッグによる被害防止のため、神奈川県では、昭和46年5月「光化学公害緊急時の暫定措置要綱」を定め、緊急時の体制を整備するとともに、47年6月には「神奈川県大気汚染緊急時措置要綱」を制定施行した。厚木市においても、昭和46年7月に「厚木市光化学スモッグ公害対策実施要綱」を定め、その後、更にこの体制を強化するため、昭和58年4月に全面改正を行い、新たに「厚木市光化学スモッグ緊急時対策実施要綱」とし、県から注意報等の緊急時措置が発令された際の被害防止の措置を定めている。

市は、緊急時措置発令の情報を県からテレファックス(自動伝送装置で、市環境保全課内に設置してある。)により受けた場合は、それを市民に迅速かつ的確に周知し、光化学スモッグによる被害防止措置を早急に実施する必要がある。

このため、市では、次のような方法で情報の周知を図っている。

[一般市民]

- 防災行政無線による放送

市内220箇所に設置された無線網を使用する。これは、昭和57年度から運用を開始したものである。

- 吹き流し(緑黄色)の掲揚

市庁舎屋上、市立小・中学校に長さ約5mの吹き流しを掲げる。

- 「光化学スモッグ注意報発令中」等の表示板の掲示

市内16箇所に表示板を掲示する。

掲示場所は、次のところ。市庁舎、市消防本部、市保健センター(婦人会館)、市役所駅連絡所(本厚木駅)、市立荻野・小鮎公民館、市営グランド、市営玉川野球場、市文化会館、市農協依知・相川支所、東急ストア、イトーヨーカドー、あづまストア(吾妻団地)、スーパーかながわ(及川団地)、イリクストア(緑ヶ丘団地)

- 県テレホン・サービス [電話番号(045)212-3211]

緊急時措置発令等の情報を刻々分かりやすく的確に知らせるため、テレホン・サービス装置を設置してある。

- ラジオによる情報提供

ラジオ日本(JORF)

午前10時のニュースの後。その後は、状況に合わせ随时に放送。

[学校・保育所(園)・幼稚園]

- 小・中学校への周知

環境保全課から教育委員会学務課を通じて周知する。なお、市域内の高校へは、県大気保全課が県学校担当組織により周知する。

- 保育所(園)

環境保全課から児童課を通じて周知する。

- 幼稚園

環境保全課から周知する。

光化学スモッグ緊急時の発令基準 (表-11)

予 報			注 意 報	警 報	重大緊急時警報
前 日 (午後5時)	当 日 (午前10時)	特 別 (隨時)			
注意報の発令基準の程度に汚染するおそれがあると予測したとき	1時間値0.12ppm以上である大気の汚染の状態になったとき	1時間値0.24ppm以上である大気の汚染の状態になったとき	1時間値0.4ppm以上である大気の汚染の状態になったとき		

緊急時等の措置 (表-12)

予 報	注 意 報	警 報	重大緊急時警報
前 日	当 日 及 び 特 別		
<p>1 ばい煙排出者に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底し、不要不急の燃焼を中止すること。 ・ 翌日午前6時から通常燃料使用量の削減若しくは同程度の措置、燃焼を伴わずに窒素酸化物が発生する作業の自肅及び炭化水素系物質を取り扱っている場合は、その排出防止に努めること。 <p>について協力を要請する。</p> <p>2 一般県民に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車の使用の自肅 ・ 外出の自肅 ・ 学童生徒の過激な運動の自肅 <p>について協力を要請する。</p>	<p>1 主要ばい煙排出者に対し、ばい煙減少計画の注意報段階の措置を実施することについて協力を要請する。</p> <p>2 1以外のばい煙排出者に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底すること。 ・ 不要不急の燃焼を中止すること。 <p>について協力を要請する。</p> <p>3 一般に県民に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車の使用の自肅 ・ 外出の自肅 ・ 学童生徒の過激な運動の自肅について協力を要請する。 	<p>第一種措置</p> <p>1 主要ばい煙排出者に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原則として、通常燃料使用量の20%減若しくは、それと同程度の効果を有する措置をとること。 ・ 燃料の燃焼を伴わず、窒素酸化物が発生する施設の場合については、その施設の作業を自肅すること。 ・ 炭化水素系物質を取り扱っている場合(貯蔵を含む。)は、その排出防止に努めること。 <p>2 1以外のばい煙排出者に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底すること。 ・ 不要不急の燃焼を中止すること。 <p>3 自動車使用者に対し、必要に応じ発令地域を通過しないことを要請する。</p> <p>4 一般県民に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車の使用、外出の自肅 ・ 学童、生徒の過激な運動の自肅 <p>を要請する。</p>	<p>第二種措置</p> <p>1 主要ばい煙排出者に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原則として、通常燃料使用量の25%減若しくは、それと同程度の効果を有する措置をとること。 ・ 燃料の燃焼を伴わず、窒素酸化物が発生する施設の場合にはその施設の作業を自肅すること。 ・ 炭化水素系物質を取り扱っている場合(貯蔵を含む)は、その排出防止に努めること。 <p>2 1以外のばい煙排出者に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ばい煙発生施設の燃焼管理を徹底すること。 ・ 不要不急の燃焼を中止すること。 <p>3 自動車使用者に対し、必要に応じ、発令地域を通過しないことを要請する。</p> <p>4 一般県民に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車の使用、外出の自肅 ・ 学童、生徒の過激な運動の中止 <p>を要請する。</p>
			<p>第三種措置</p> <p>1 ばい煙排出者に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原則として、通常燃料使用量の40%減若しくは、それと同程度の効果を有する措置をとることを命令する。 ・ 燃料の燃焼を伴わず、窒素酸化物が発生する施設の場合にはその施設の作業中止を勧告する。 ・ 炭化水素系物質を取り扱っている場合(貯蔵を含む)は、その作業の中止を勧告する。 <p>2 必要に応じ、公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとることを要請する。</p> <p>3 一般県民に対し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車の使用の自肅 ・ 外出の自肅 ・ 学童、生徒の屋外運動の中止 <p>を要請する。</p>

(4) 自動測定機によるオキシダント濃度調査

ア 玉川中学校におけるオキシダント濃度調査

調査期間 平成元年4月1日～平成2年3月31日

調査場所 厚木市小野301番地・市立玉川中学校

測定方法 電気化学計器型GXH-72M型全オキシダント自動計測機を使用し、中性ヨウ化カリウム反応液による吸光光度法にて測定

調査結果 この調査は、昭和53年7月から測定を開始したが、平成元年度のオキシダント濃度を環境基準と比較すると、0.06ppmを超えた時間数が417時間あり、全測定時間8113時間に対し、5.1%を占め、昨年度の3.3%より増加した。また、注意報発令基準値の0.12ppmを超えた時間数は全体で2時間であり、最高値は8月10日の0.121ppmであった。

なお、年間平均値は0.025ppmで図-20の〇X経年変化のとおり、ここ数年横ばい状況である。


オキシダント測定結果(玉川中学校)

(表-13)

項目 月	0.06ppm を 超える時間数	全測定時間数	割 合 (%)	0.12ppm を 超える時間数	1時間値の 最 高 値 (ppm)	1時間値の 平 均 値 (ppm)
4	70	681	10.3	0	0.088	0.039
5	135	702	18.2	0	0.099	0.044
6	51	682	7.5	1	0.121	0.030
7	30	695	4.3	0	0.107	0.019
8	48	713	6.7	1	0.121	0.023
9	12	678	1.8	0	0.081	0.015
10	22	695	3.2	0	0.118	0.023
11	18	678	2.7	0	0.114	0.022
12	0	666	0	0	0.050	0.017
1	0	578	0	0	0.047	0.018
2	0	640	0	0	0.058	0.020
3	31	705	4.4	0	0.094	0.035
計	417	8,113	5.1	2	年最高値 0.121	年平均値 0.025

玉川中学校におけるオキシダント濃度経年変化 <単位 ppm>

年 度	5 7	5 8	5 9	6 0	6 1	6 2	6 3	元
1 時間値の年平均値	0.028	0.027	0.025	0.026	0.024	0.026	0.024	0.025
4月～10月までの 1 時間値平均値	0.031	0.029	0.025	0.027	0.025	0.028	0.024	0.028

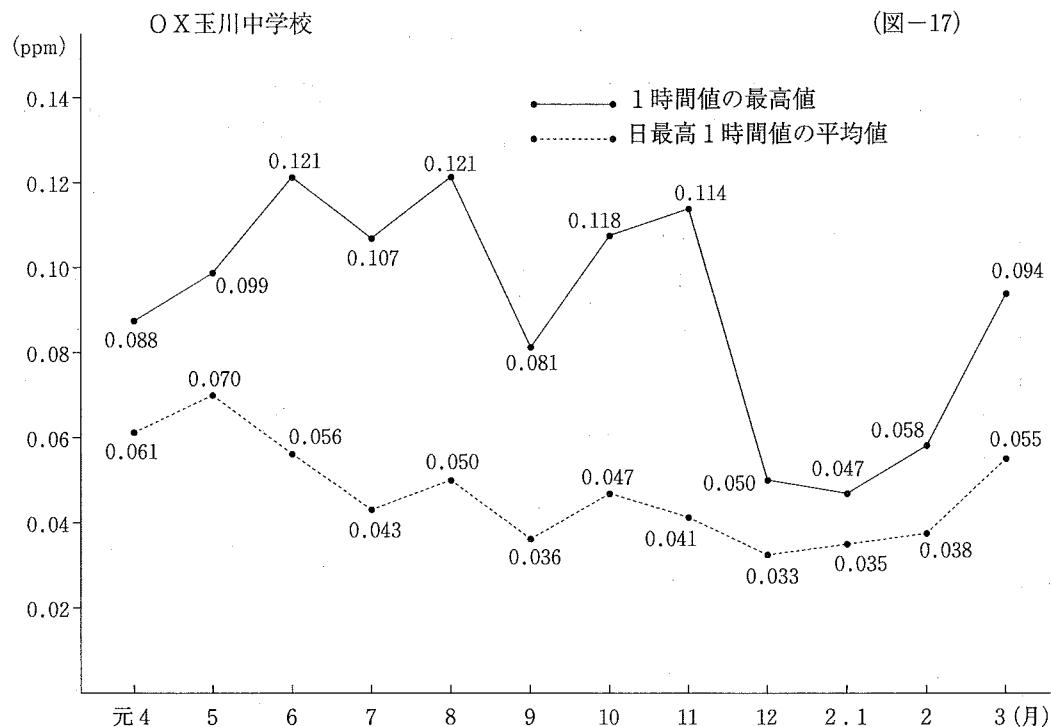

イ 北小学校におけるオキシダント濃度調査

調査期間 平成元年4月1日～平成2年3月31日

調査場所 厚木市山際660番地・市立北小学校

測定方法 電気化学計器型GXH-72M型全オキシダント自動計測機を使用し、中性ヨウ化カリウム反応液による吸光光度法にて測定

調査結果 この測定期は、昭和54年9月から測定を開始したが、平成元年度のオキシダント濃度を環境基準と比較すると、0.06ppmを超えた時間数が167時間あり、全測定時間8179時間に対し、2.0%を占め、昨年度の2.6%より減少した。また、注意報発令基準値の0.12ppmを超えた時間数は0時間であり、昨年度と同様であった。最高値は11月の0.119ppmであった。

なお、年間平均値は0.017ppmで図-20のOX経年変化のとおり、減少した。

オキシダント測定結果(北小学校)

(表-14)

項目 月	0.06ppm を 超える時間数	全測定時間数	割 合 (%)	0.12ppm を 超える時間数	1時間値の 最 高 値 (ppm)	1時間値の 平 均 値 (ppm)
4	13	681	1.9	0	0.075	0.026
5	50	705	7.1	0	0.090	0.032
6	29	679	4.3	0	0.115	0.021
7	21	700	3.0	0	0.109	0.014
8	21	703	3.0	0	0.084	0.016
9	5	682	0.7	0	0.071	0.010
10	2	702	0.3	0	0.064	0.012
11	15	684	2.2	0	0.119	0.013
12	0	594	0	0	0.042	0.011
1	0	707	0	0	0.047	0.014
2	0	635	0	0	0.048	0.011
3	11	707	1.6	0	0.077	0.022
計	167	8,179	2.0	0	年最高値 0.119	年平均値 0.017


北小学校におけるオキシダント濃度経年変化

<単位 ppm>

年 度	5 7	5 8	5 9	6 0	6 1	6 2	6 3	元
1時間値の年平均値	0.027	0.025	0.024	0.023	0.016	0.021	0.017	0.017
4月～10月までの 1時間値平均値	0.031	0.029	0.025	0.026	0.017	0.024	0.019	0.019


○X北小学校

(図-18)

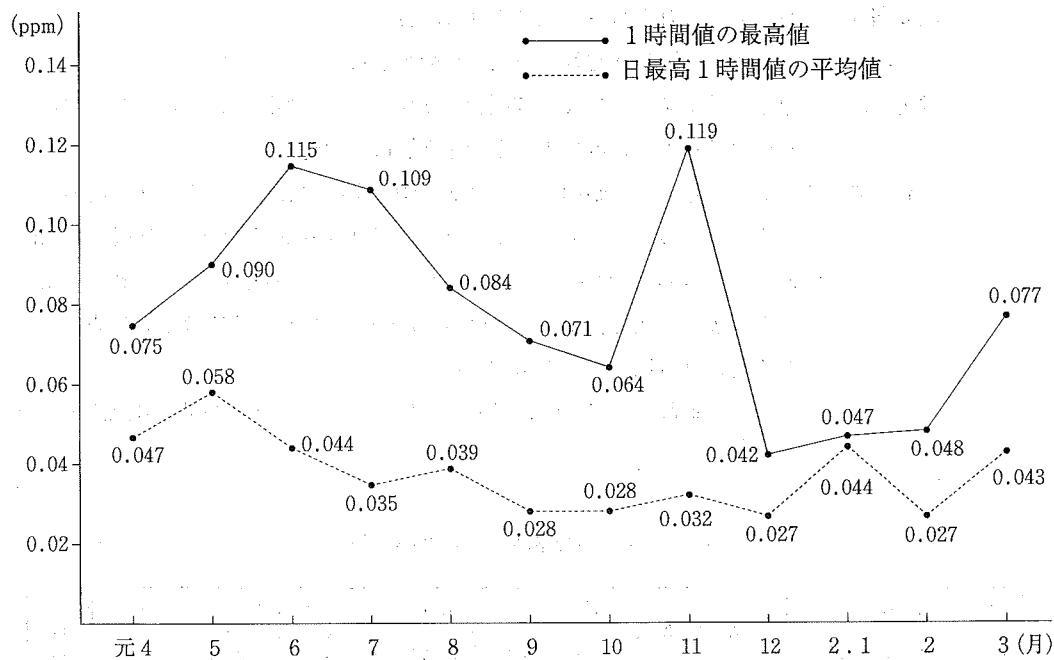

○X経年変化（1時間値の年平均値）

(図-19)

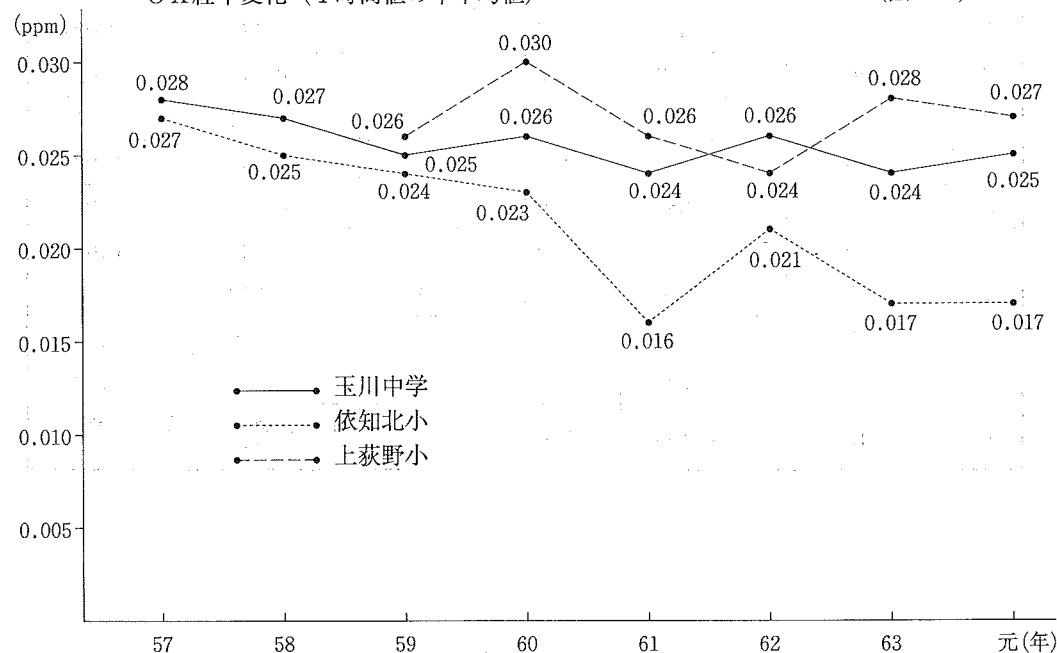

ウ 上荻野小学校におけるオキシダント濃度調査

調査期間 平成元年4月1日～平成2年3月31日

調査場所 厚木市上荻野1429番地・市立上荻野小学校

測定方法 京都電子工業(株)製OX-07型全オキシダント自動計測機を使用し、中性ヨウ化カリウム反応液による吸光光度法にて測定


調査結果 この測定局は、昭和59年5月から測定を開始したが、平成元年度のオキシダント濃度を環境基準と比較すると、0.06ppmを超えた時間数が413時間あり、全測定時間8195時間に対し、5.0%を占め昨年度の3.8%より増加した。また、注意報発令基準値の0.12ppmを超えた時間数は2時間であり、昨年度の0時間より若干増加した。

なお、最高値は7月1日の0.133ppmで、年間平均値は0.027ppmであった。

オキシダント測定結果(上荻野小学校)

(表-15)

項目 月	0.06ppm を 超える時間数	全測定時間数	割 合 (%)	0.12ppm を 超える時間数	1時間値の 最 高 値 (ppm)	1時間値の 平 均 値 (ppm)
4	94	682	13.8	0	0.090	0.043
5	105	707	14.9	0	0.097	0.043
6	56	681	8.2	0	0.101	0.031
7	46	596	7.7	2	0.133	0.024
8	40	699	5.7	0	0.116	0.023
9	19	684	2.8	0	0.084	0.017
10	13	705	1.8	0	0.095	0.024
11	11	684	1.6	0	0.107	0.022
12	0	707	0	0	0.049	0.019
1	0	706	0	0	0.042	0.021
2	0	639	0	0	0.055	0.019
3	29	705	4.1	0	0.089	0.034
計	413	8,195	5.0	2	年最高値 0.133	年平均値 0.027

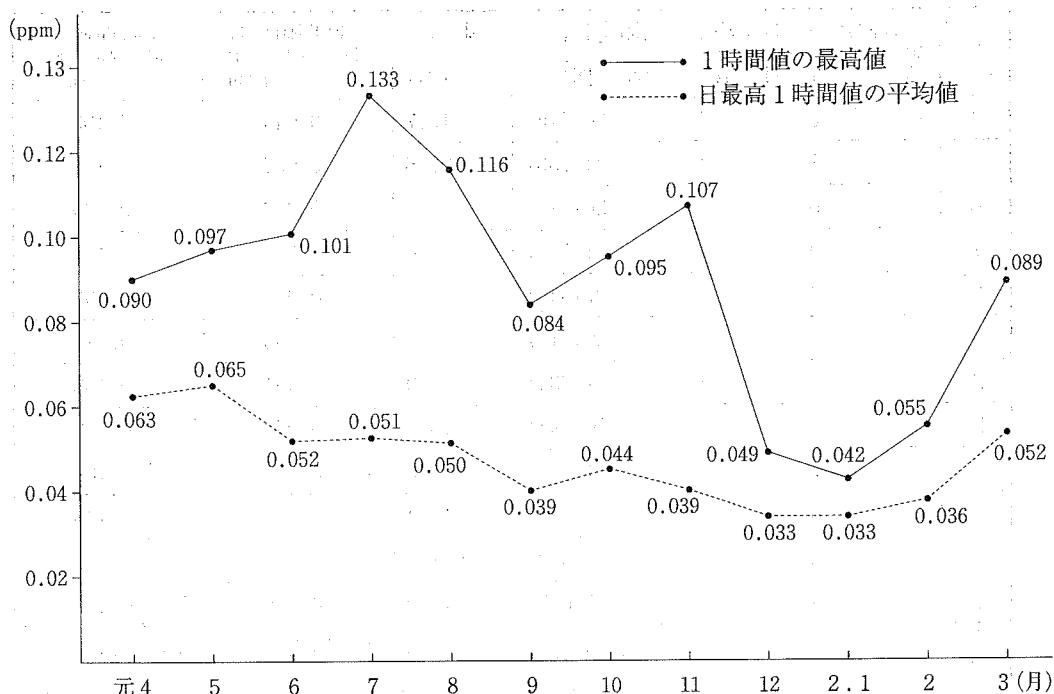

(5) 自動測定機による窒素酸化物濃度調査

ア 不燃物処理場跡地における窒素酸化物濃度調査

調査期間 平成元年4月1日～平成2年3月31日

調査場所 厚木市船子262番地・厚木市不燃物処理場跡地

調査方法 電気化学計器(株)G P H-74M-1型窒素酸化物自動計測機を使用し、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法にて測定

調査結果 この測定期は、昭和55年9月から測定を開始したが、平成元年度の二酸化窒素濃度を環境基準と比較すると0.06ppmを超えた日数が44日あり全測定日数の361日に対し12.2%を占め、昨年度の21.0%より減少した。また、1時間値の年平均値は0.044ppmで、昨年度の0.049ppmより若干減少したが、図-24のとおりここ数年横ばい状況である。

一酸化窒素については、環境基準が設定されていないが、窒素の誘導体であり、大気中で二酸化窒素に変化しやすい。

本年度の1時間値の年平均値は、0.150ppmで、昨年度の0.148ppmと同じ結果であった。


二酸化窒素測定結果(不燃物処理場跡地)

(表-16)

項目 月	1時間値の1日平均 値が0.06ppmを 超える日数	全測定日数 (時間)	割合 (%)	1時間値の月 平均値 (ppm)	1時間値の 最高値 (ppm)
4	5	30(716)	16.7	0.049	0.105
5	7	31(739)	22.6	0.052	0.127
6	0	30(714)	0	0.012	0.109
7	0	31(738)	0	0.039	0.105
8	0	27(645)	0	0.032	0.092
9	1	30(716)	3.3	0.036	0.115
10	4	31(739)	12.9	0.051	0.158
11	4	30(694)	13.3	0.053	0.122
12	7	31(720)	22.6	0.054	0.109
1	6	31(738)	19.4	0.049	0.149
2	6	28(648)	21.4	0.051	0.128
3	4	31(673)	12.9	0.048	0.102
計	44	361(8,480)	12.2	年平均値 0.044	年最高値 0.158


不燃物処理場跡地(一酸化窒素)

(図-21)

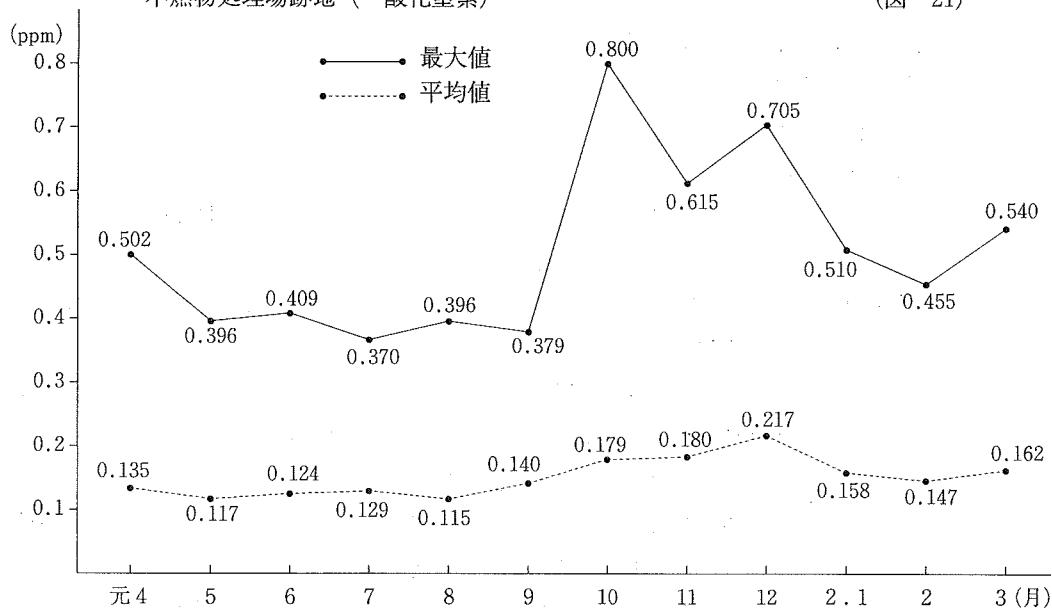


不燃物処理場跡地（二酸化窒素測定結果）

(図-22)

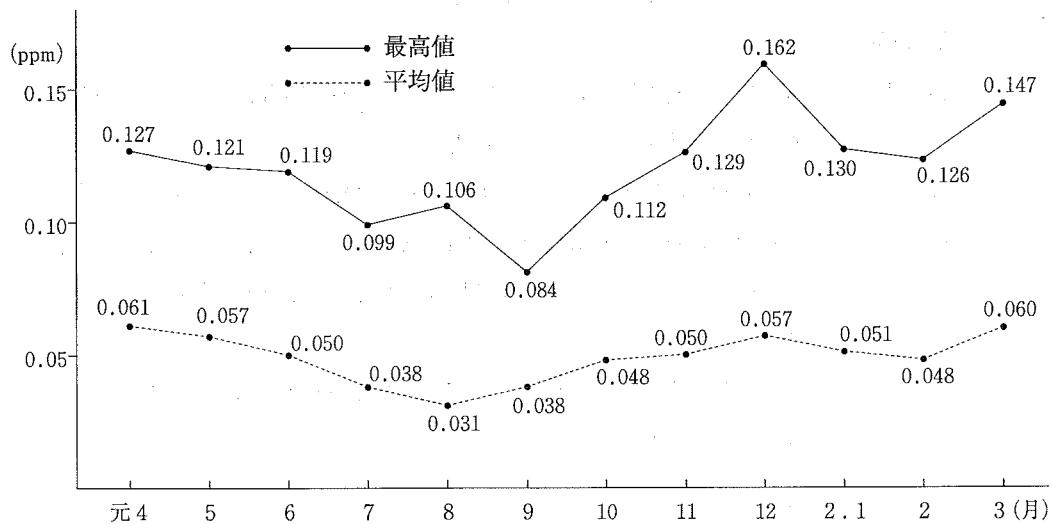

窒素酸化物経年変化（1時間値の年平均値）

(図-23)

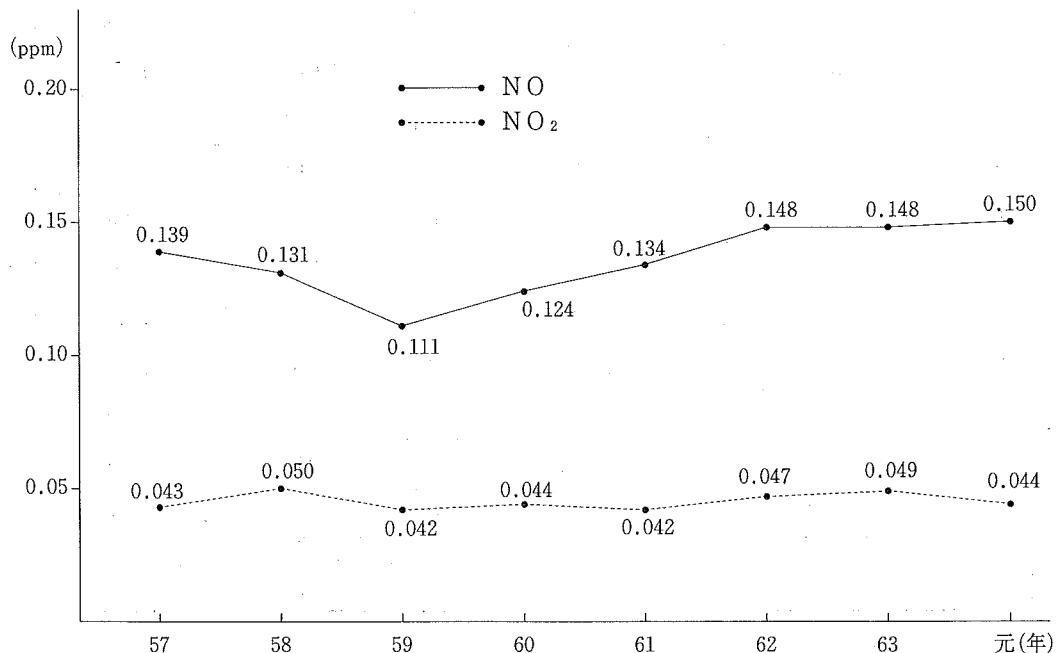

イ 緑ヶ丘小学校における窒素酸化物濃度調査

調査期間 平成元年4月1日～平成2年3月31日

調査場所 厚木市緑ヶ丘4-1-1 緑ヶ丘小学校

調査方法 電気化学計器(株)製G P H-74M-1型窒素酸化物自動計測機を使用し、ザルツマン試薬を用いる吸光光度法にて測定

調査結果 この測定局は昭和60年6月1日から測定を開始したが、平成元年度の二酸化窒素濃度は1時間値の1日平均値が0.06ppmを超えた日はなく、環境基準内であった。また、1時間値の年平均値は0.021ppmで昨年度より若干増加した。

一酸化窒素については、1時間値の年平均値が0.009ppmで昨年度と同様の値であった。


二酸化窒素測定結果(緑ヶ丘小学校)

(表-17)

項目 月	1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える日数	全測定日数 (時間)	割合 (%)	1時間値の月平均値 (ppm)	1時間値の最高値 (ppm)
4	0	30(716)	0	0.018	0.058
5	0	31(739)	0	0.016	0.056
6	0	30(714)	0	0.019	0.072
7	0	31(738)	0	0.018	0.063
8	0	31(729)	0	0.013	0.103
9	0	30(716)	0	0.020	0.056
10	0	31(746)	0	0.021	0.100
11	0	30(713)	0	0.026	0.075
12	0	31(739)	0	0.028	0.087
1	0	31(740)	0	0.027	0.100
2	0	28(665)	0	0.030	0.094
3	0	31(736)	0	0.021	0.070
計	0	365(8685)	0	年平均値 0.021	年最高値 0.103


緑ヶ丘小学校（一酸化窒素）

(図-24)

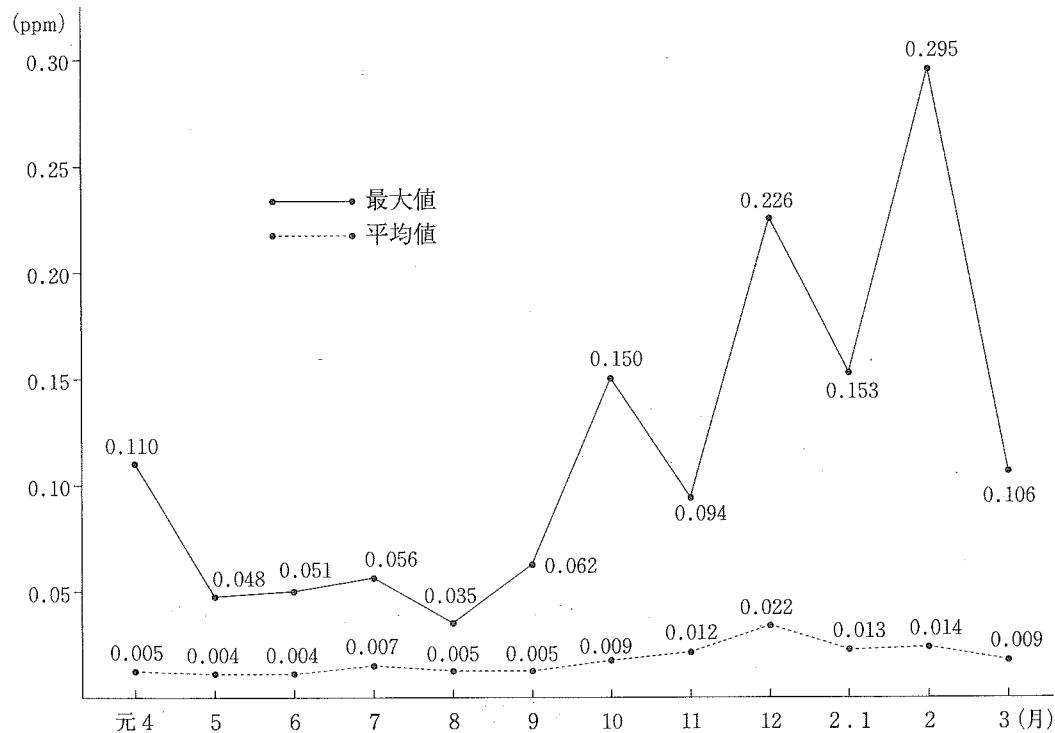

緑ヶ丘小学校（二酸化窒素測定結果）

(図-25)

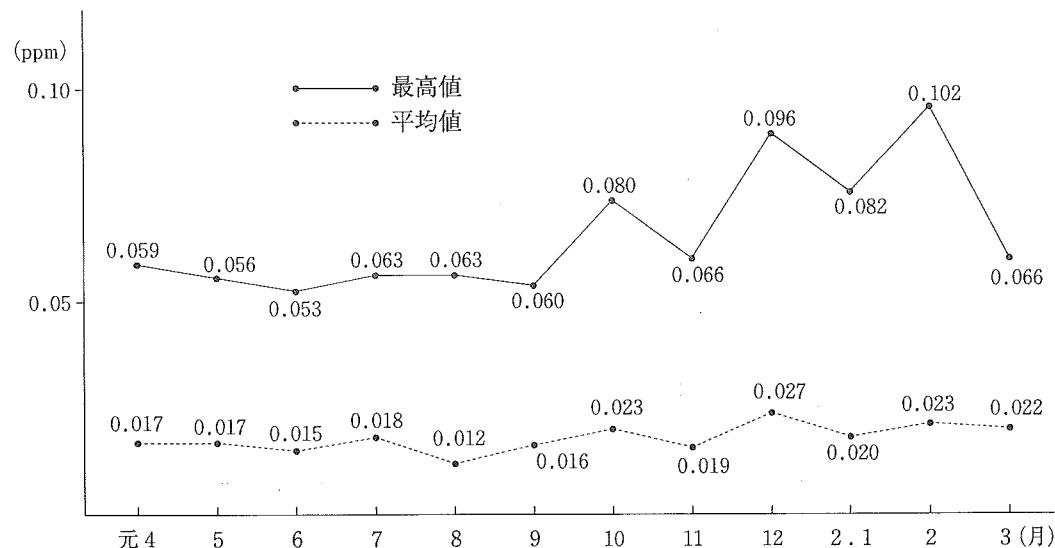

(6) 燃料抜取り調査(重油抜取り調査)

硫黄酸化物による大気汚染は、法・条例の規制により、各工場等からの排出量が個々に定量化され、また低硫黄含有燃料への切り替え等により、大幅に改善されてきている。

この調査は、県公害防止条例に規定する排煙発生施設を有する工場等で燃料に重油を使用しているところを対象に、硫黄酸化物排出規制値の遵守の有無及び申請値以下の硫黄分の重油を使用しているかについて調査をしたものである。

- 調査期間 第1回 平成元年10月17日～平成2年11月10日
第2回 平成2年1月24日～平成2年2月16日
- 調査対象工場数 第1回 29社
第2回 40社
- 調査分析方法 調査は予告なしの抜取り方法で、分析は非分散けい光エックス線分析法による。
- 調査結果 今年度は69社を対象に調査したところ、硫黄酸化物排出規制値を上回る工場はなく、申請値以上の硫黄分を含む重油を使用していた工場はなかった。

全体的には、低硫黄燃料の使用が普及され、灯油を使用する工場も多く、重油を使用する工場でも、硫黄含有量が0.1%未満の工場が57社と最も多く、次いで0.1～0.3%未満と続き、1.0%以上の重油を使用する工場はなく、企業努力がうかがえる。

硫黄分含有量	申請硫黄分工場数	測定結果工場数
0.1%未満	3社	57社
0.1～0.3%未満	4	10
0.3～0.5%未満	21	1
0.5～0.7%未満	36	1
0.7～1.0%未満	5	0
1.0%以上	0	0
計	69	69

7 水 質 汚 濁 の 状 況

(1) 概 况	57
(2) 河川水質調査	57
(3) 萩野川通日水質調査	76
(4) 工場排水調査	86
(5) 生活排水対策	88

7 水質汚濁の状況

(1) 概況
本市内には県民の飲料水、農業用水、あるいはレクリエーションなど広く利用されている相模川を始め、その支流の中津川、小鮎川、荻野川、恩曾川及び玉川の中小六河川が流れおり、寒川取水堰より上流の相模川水域は、特に水質の保全が要求される地域として水質汚濁防止法や神奈川県公害防止条例により、工場等の排水が厳しく規制されている。

昭和30年代後半から40年代にかけての高度経済成長時代に伴う相次ぐ工場進出により、深刻化していた水質汚濁の問題も、法の整備強化や企業の積極的な排水対策の実施により、有害物質による汚染は改善され、問題のない状況になっている。しかし、公共下水道の普及が促進されているにもかかわらず、有機性汚濁や大腸菌群数による汚染状況は、ここ数年横ばいないしは微増の傾向を示している。

この原因としては、生活系排水、畜産污水、工場排水等の発生源や森林の伐採、舗装域の拡大、農地の減少等による保水量の減小あるいは、治水を主体とした河川構造等の問題が複合的に作用した結果と思われ、河川の水質浄化対策を一層困難なものとしている。

(2) 河川水質調査

本市における相模川水域は環境基準の類型上A類型であり、特に水質保全が要求されているため、汚濁状況の把握と今後の対策に資するため相模川ほか5河川の水質調査を実施した。

調査期間（採水日）

第1回（春期）平成元年5月17日 第3回（秋期）平成元年11月15日

第2回（夏期）平成元年8月23日 第4回（冬期）平成2年2月22日

採水地点

相模川、中津川、荻野川、小鮎川、恩曾川、玉川の上流及び下流（図-1）

○相模川

相模川は、源を遠く富士山麓の山中湖に発しており、山梨県南部から神奈川県に入り、相模湖、津久井湖を経て相模川となり、厚木市内で中津川、小鮎川、玉川と合流し平塚市沿い内を流下し相模湾に流入している。

相模川が本市域を流下する延長距離は約16kmであるが、この河川は上水道、農業用水、漁業、レクリエーション等多方面に利用されており、特に県民の水ガメとして相模湖、津久井湖で取水するほかに下流の寒川で取水しているため、一層の水質保全が要求されている。

平成元年度の測定結果では、人の健康の保護に関する環境基準を9項目すべてにおいて満足していた。また、年4回測定した平均値を生活環境の保全に関する*環境基準と比較すると、生物化学的酸素要求量（BOD）が上下流において若干超え、大腸菌群数は上・下流とも超えている状況であるが、浮遊物質量（SS）及び溶存酸素量（DO）は基準を満足していた。

* 環境基準値は日間平均値で定められているが、測定値は任意の時間における測定であり、環境基準との正確な比較はできない。

○中津川

中津川は、丹沢山塊の唐沢堰、布川、本谷川、塩水川、青藤沢、八多沢、川音川、宮ヶ瀬金沢、早戸川等の集水を源としており、清川村、愛川町を経て厚木市に入り相模大橋の上流地点で相模川に合流している。相模川支流の中では最も水量が豊富で、水質状況も良好であるため、漁業、農業用水等に利用されるとともに、中津渓谷等の景観を作りレクリエーションの場として広く利用されている。

平成元年度の結果は、人の健康の保護に関する環境基準をすべて満足していた。また、年4回測定した※平均値を生活環境の保全に関する環境基準と比較すると、BODが上流で若干超えている大腸菌群数は上・下流とも超えている状況であるが、PH、SS及びDOは基準を満足し、ほぼ相模川と同様の結果であった。

※ 環境基準は相模川に設定されているものであるが、当市の河川はいずれも相模川に流入しているため、環境基準値を目標とし比較したものです。以下同じ。

○荻野川

荻野川は厚木市北部の西山が源となり南東へ流下し、途中小鮎川に流入する河川である。この河川は小河川であり水量も少なく、流域で少量の汚濁水が流入しても大きな影響を受ける場合も多い。

平成元年度の測定結果は、人の健康の保護に関する環境基準をすべて満足していた。また、年4回測定した平均値を生活環境の保全に関する環境基準と比較すると、BOD及び、大腸菌群数は上・下流とも超えている状況であるが、SS及びDOは基準を満足し、水量の少ない河川としては良好な結果となっている。

○小鮎川

小鮎川は、清川村の三峰山塊の8箇所の沢と、谷太郎川、柿の木平川、法論川の3河川を源として東に流下し厚木市に入り、途中荻野川と合流して相模川へ流入している。

平成元年度の結果は、人の健康の保護に関する環境基準をすべて満足していた。また、年4回測定した平均値を生活環境の保全に関する環境基準と比較すると、BODは上・下流とも超え、大腸菌群数も上・下流で超えていた。しかし、PH、SS、DOについては基準を満足していた。

この河川の流域は、養豚が多く行われており、近年は家畜排水に対しても法の規制が適用され、各事業主も排水処理施設を整備してきてはいるものの、汚濁負荷が高いため、これらの影響を受けてBODの値が高くなるものと思われる。

○恩曾川

恩曾川は、白山を水源とし南東に流下し、相川地区の八木間で玉川に合流している。6河川中では最も小さい河川であり、延長距離は約7km弱である。この河川は主に農業用水として利用されているが、途中畜産関係の排水も流入している。

平成元年度の測定結果は、人の健康の保護に関する環境基準をすべて満足していた。また、年4回測定した平均値を生活環境の保全に関する環境基準と比較すると、BODは下流において基準を超え、大腸菌群数は上・下流において基準を超えていた。また、下流において一部DOが若干超えておりその他は基準を満足していた。BODの経年変化でみると

と上・下流ともここ数年横ばい状況である。

○玉川


玉川は、二の足沢、山の神沢を源に七沢川となり、七沢の奨学橋付近で大山北部からの日向川と合流し、中屋、小野、愛甲を経て相川地区の八木間で恩曾川と合流し、下流の酒井橋下で相模川に流入している。

平成元年度の測定結果は、人の健康の保護に関する環境基準をすべて満足していた。また、年4回測定した平均値を生活環境の保全に関する環境基準と比較すると、BOD、大腸菌群数が上・下流とも超え、そのほかは基準を満足していた。BODの経年変化をみると、40年代に比べ、水質的にかなり安定しており、横ばいの汚濁状況である。

○流入河川

元年度より流入河川について測定を実施した。流入河川については細田川、尾寺排水路、真弓川、千無川、善明川、山際川、華厳排水路である。

(図-1)

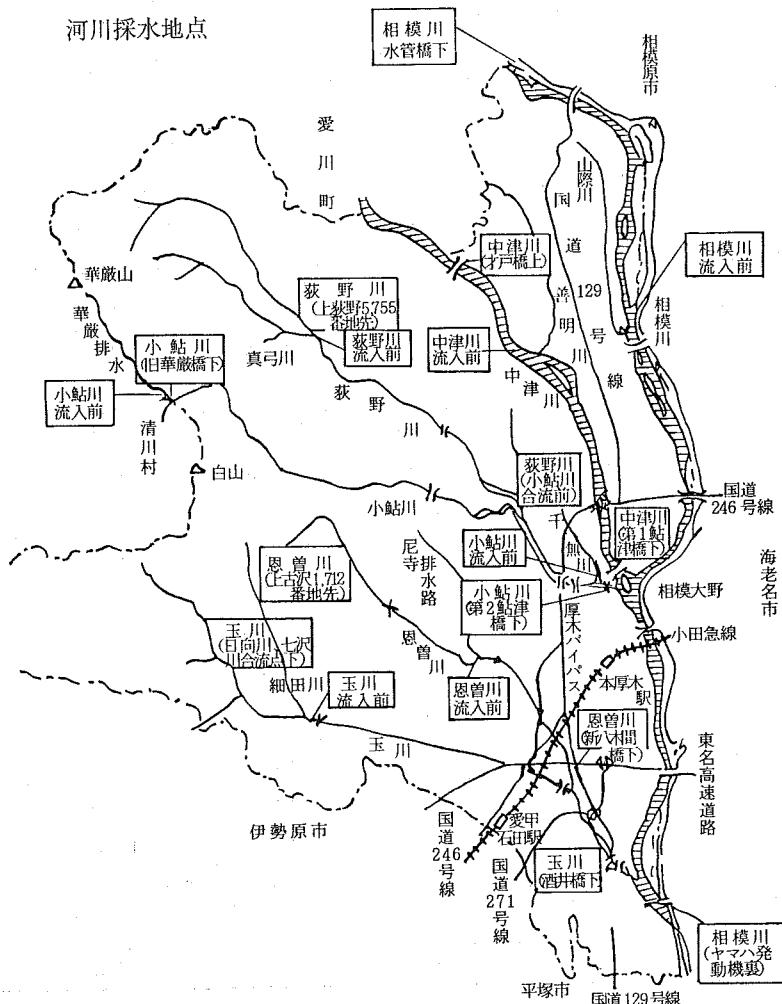

(表-1-1)

項目	測定地点 環境基準 年月日	相模川							
		上流 (水管橋下)				下流 (ヤマハ発動機裏)			
		元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22	元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22
水温 (°C)	—	15.0	22.0	14.0	10.0	15.0	24.0	13.0	13.0
透視度 (cm)	—	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	28
PH	6.5以上, 8.5以下	8.2	8.1	8.2	8.0	7.8	8.3	7.7	7.6
DO (mg/l)	7.5以上	11.7	9.8	11.8	13.0	11.0	10.6	11.0	10.6
BOD (mg/l)	2以下	1.0	0.9	1.6	2.4	1.5	1.2	1.6	2.9
COD (mg/l)	—	1.6	1.7	1.1	1.5	2.4	2.7	1.7	3.2
SS (mg/l)	25以下	2	5	2	5	3	5	2	18
N-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1,000以下	2.8×10 ³	9.4×10 ²	1.3×10 ³	3.1×10 ²	7.9×10 ³	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	9.4×10 ²
全窒素 (mg/l)	—	1.5	1.0	1.5	1.7	2.4	2.3	2.6	2.9
アンモニア性窒素 (mg/l)	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.3
亜硝酸性窒素 (mg/l)	—	0.02	<0.01	0.01	0.02	0.05	0.03	0.06	0.04
硝酸性窒素 (mg/l)	—	1.4	0.9	1.3	1.6	2.1	1.9	1.6	2.2
全りん (mg/l)	—	0.071	0.046	0.052	0.10	0.13	0.086	0.10	0.16
りん酸態りん (mg/l)	—	0.06	0.03	0.04	0.08	0.09	0.07	0.09	0.12
シアシン (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
アルキル水銀 (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
有機りん (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
カドミウム (mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛 (mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
クロム(6価) (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ヒ素 (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
総水銀 (mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
PCB (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
銅 (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
亜鉛 (mg/l)	—	—	0.008	—	不検出	—	0.006	—	0.008
鉄 (mg/l)	—	—	0.087	—	不検出	—	0.11	—	0.11
マンガン (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	0.016	—	0.041
総クロム (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
弗素 (mg/l)	—	不検出							
フェノール (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ニッケル (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出

(表-1-2)

項目	測定地点 環境基準 年月日	中津川							
		上流 (才戸橋上流30m先)				下流 (第一鮎津橋下)			
		元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22	元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22
水温(℃)	—	14.5	22.5	13.0	12.0	14.0	21.0	12.5	13.0
透視度(cm)	—	>50	>50	>50	46	>50	>50	>50	32
PH	6.5以上,8.5以下	7.9	8.1	7.9	7.7	7.6	7.8	7.7	7.6
DO(mg/l)	7.5以上	10.5	9.3	11.5	11.5	10.6	9.2	10.7	10.6
BOD(mg/l)	2以下	1.3	0.7	1.2	2.2	1.1	0.5	1.0	1.7
COD(mg/l)	—	0.7	1.3	0.5	1.4	1.0	1.3	0.9	1.7
SS(mg/l)	25以下	<1	2	<1	13	1	2	2	20
Nヘキサン抽出物質(mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5
大腸菌群数(MPN/100ml)	1,000以下	4.6×10 ³	7.9×10 ³	1.3×10 ⁴	2.3×10 ²	2.6×10 ³	3.3×10 ³	4.9×10 ³	1.7×10 ³
全窒素(mg/l)	—	1.4	1.0	1.0	1.0	1.2	1.6	1.1	1.3
アンモニア性窒素(mg/l)	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸性窒素(mg/l)	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02
硝酸性窒素(mg/l)	—	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	1.3	0.8	0.7
全りん(mg/l)	—	0.064	0.021	0.049	0.077	0.082	0.016	0.034	0.062
りん酸態りん(mg/l)	—	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.01	0.03	0.06
シアシン(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
アルキル水銀(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
有機りん(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
カドミウム(mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛(mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
クロム(6価)(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ヒ素(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
総水銀(mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
P C B(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
銅(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	0.05
亜鉛(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	0.013	—	0.028
鉄(mg/l)	—	—	0.028	—	0.19	—	0.026	—	0.23
マンガン(mg/l)	—	—	不検出	—	0.005	—	不検出	—	0.005
総クロム(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
弗素(mg/l)	—	不検出							
フェノール(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ニッケル(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出

(表-1-3)

項目	測定地点 年月日 環境基準	荻野川							
		上流 (上荻野5755番地先)				下流 (小鮎川合流前)			
		元5.17	元8.23	元11.15	2.2.22	元5.17	元8.23	元11.15	2.2.22
水温 (°C)	—	15.5	21.0	14.0	10.5	15.5	24.5	14.0	13.0
透視度 (cm)	—	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
P H	6.5以上,8.5以下	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	8.2	7.8	7.7
D O (mg/l)	7.5以上	10.2	8.8	10.2	11.0	10.4	11.3	10.2	10.8
B O D (mg/l)	2以下	2.8	1.6	2.0	4.9	2.1	1.7	2.9	3.8
C O D (mg/l)	—	2.7	3.0	2.2	3.4	3.0	2.7	2.7	2.7
S S (mg/l)	25以下	2	2	<1	8	1	3	3	5
Nヘキサン抽出物質 (mg/l)	—	—	<0.5	—	0.6	—	<0.5	—	<0.5
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1,000以下	1.7×10 ⁴	1.7×10 ⁵	6.4×10 ³	3.4×10 ³	9.2×10 ⁴	4.6×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1.1×10 ⁴
全窒素 (mg/l)	—	3.3	2.6	4.5	2.7	4.8	3.1	4.2	3.5
アンモニア性窒素 (mg/l)	—	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.1	<0.1	0.2	0.2
亜硝酸性窒素 (mg/l)	—	0.06	0.07	0.08	0.05	0.07	0.04	0.08	0.03
硝酸性窒素 (mg/l)	—	2.6	2.3	4.1	1.8	3.7	2.8	3.0	2.9
全りん (mg/l)	—	0.19	0.24	0.32	0.13	0.16	0.091	0.13	0.11
りん酸態りん (mg/l)	—	0.13	0.20	0.27	0.10	0.10	0.07	0.11	0.10
シアン (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
アルキル水銀 (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
有機りん (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
カドミウム (mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛 (mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
クロム(6価) (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ヒ素 (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
総水銀 (mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
P C B (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
銅 (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
亜鉛 (mg/l)	—	—	0.038	—	0.012	—	不検出	—	0.006
鉄 (mg/l)	—	—	0.038	—	0.44	—	0.028	—	0.098
マンガン (mg/l)	—	—	不検出	—	0.10	—	不検出	—	0.026
総クロム (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
弗素 (mg/l)	—	不検出							
フェノール (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ニッケル (mg/l)	—	—	不検出	—	0.010	—	不検出	—	不検出

(表-1-4)

項目	測定地点 環境基準 年月日	小鮎川							
		上流 (旧華嚴橋下)				下流 (第二鮎津橋下)			
		元5.17	元8.23	元11.15	2.2.22	元5.17	元8.23	元11.15	2.2.22
水温 (°C)	—	14.0	21.0	12.0	10.0	15.5	24.0	13.0	13.5
透視度 (cm)	—	>50	>50	>50	44	>50	>50	>50	>50
PH		7.6	8.2	7.6	7.7	7.7	8.2	7.6	7.6
DO (mg/l)	7.5以上	10.0	8.3	10.3	11.2	10.2	9.2	10.1	10.2
BOD (mg/l)	2以下	2.3	1.7	3.1	2.7	2.4	2.3	2.4	2.8
COD (mg/l)	—	3.0	3.3	2.7	2.2	3.3	3.3	2.1	2.1
SS (mg/l)	25以下	5	5	6	15	2	7	2	10
N-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1,000以下	7.8×10 ³	1.3×10 ⁴	3.5×10 ⁴	9.2×10 ⁴	5.4×10 ⁴	3.3×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1.3×10 ⁴
全窒素 (mg/l)	—	3.5	2.4	3.5	2.6	4.4	3.0	3.7	3.2
アンモニア性窒素 (mg/l)	—	0.4	0.2	0.5	0.5	0.2	<0.1	0.2	0.3
亜硝酸性窒素 (mg/l)	—	0.10	0.23	0.13	0.03	0.11	0.05	0.12	0.04
硝酸性窒素 (mg/l)	—	1.9	1.4	2.0	1.3	2.8	2.7	2.8	2.2
全りん (mg/l)	—	0.34	0.32	0.40	0.14	0.29	0.19	0.23	0.14
りん酸態りん (mg/l)	—	0.27	0.28	0.28	0.14	0.27	0.17	0.21	0.13
シアソン (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
アルキル水銀 (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
有機りん (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
カドミウム (mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛 (mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
クロム(6価) (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ヒ素 (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
総水銀 (mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
PCB (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
銅 (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
亜鉛 (mg/l)	—	—	0.005	—	0.005	—	不検出	—	0.006
鉄 (mg/l)	—	—	0.055	—	0.12	—	0.050	—	0.055
マンガン (mg/l)	—	—	0.012	—	0.008	—	不検出	—	0.012
総クロム (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
弗素 (mg/l)	—	不検出							
フェノール (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ニッケル (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出

(表-1-5)

項目	測定地点 年月日 環境基準	恩曾川							
		上流 (上小沢1712番地先)				下流 (新八木間橋下)			
		元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22	元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22
水温 (℃)	—	13.5	21.5	13.0	11.0	16.5	25.0	14.5	14.5
透視度 (cm)	—	>50	>50	>50	>50	13.0	>50	>50	13.0
PH	6.5以上,8.5以下	7.6	6.9	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.5
DO (mg/l)	7.5以上	9.7	5.9	10.0	10.8	8.0	13.3	9.6	7.1
BOD (mg/l)	2以下	0.5	0.5	1.2	2.0	4.8	2.3	1.9	8.4
COD (mg/l)	—	1.4	0.8	1.2	2.0	10	3.6	1.9	11
SS (mg/l)	25以下	1	1	2	6	81	10	2	100
Nヘキサン抽出物質 (mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	0.8
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1,000以下	1.4×10³	1.3×10³	1.7×10³	7.9×10²	1.6×10⁵	1.3×10⁵	2.3×10⁴	5.4×10⁴
全窒素 (mg/l)	—	2.6	1.2	1.6	2.4	7.0	3.0	3.7	7.6
アンモニア性窒素 (mg/l)	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.2	<0.1	0.3	1.4
亜硝酸性窒素 (mg/l)	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.21	0.11	0.12	0.13
硝酸性窒素 (mg/l)	—	2.2	0.8	1.6	1.9	3.4	2.9	2.7	3.2
全りん (mg/l)	—	0.07	0.021	0.050	0.050	0.41	0.14	0.15	0.32
りん酸態りん (mg/l)	—	0.05	0.01	0.04	0.03	0.17	0.12	0.13	0.13
シアン (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
アルキル水銀 (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
有機りん (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
カドミウム (mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛 (mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
クロム(6価) (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ヒ素 (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
総水銀 (mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
PCB (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
銅 (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	0.03
亜鉛 (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	0.011	—	0.044
鉄 (mg/l)	—	—	0.021	—	0.049	—	0.14	—	0.32
マンガン (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	0.005	—	0.012
総クロム (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	0.005
弗素 (mg/l)	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
フェノール (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ニッケル (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出

(表-1-6)

項目	測定地点 年月日 環境基準	玉川							
		上流 (日向川・七沢川合流点下流20m先)				下流 (酒井橋下)			
		元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22	元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22
水温(°C)	—	15.0	21.0	11.5	10.0	17.0	25.0	14.0	15.0
透視度(cm)	—	>50	>50	>50	>50	37	>50	27.0	38.5
PH	6.5以上,8.5以下	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.7	7.6
DO(mg/l)	7.5以上	10.1	8.5	11.0	11.6	9.0	9.6	9.4	9.0
BOD(mg/l)	2以下	2.7	1.3	1.9	3.1	3.5	2.1	3.2	6.6
COD(mg/l)	—	3.2	2.1	1.4	2.2	6.7	3.8	4.7	5.4
SS(mg/l)	25以下	10	3	1	10	22	10	18	12
N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5
大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1,000以下	2.8×10 ³	9.4×10 ²	1.3×10 ³	3.1×10 ²	7.9×10 ³	1.3×10 ⁴	7.9×10 ³	9.4×10 ²
全窒素(mg/l)	—	3.9	3.0	2.6	3.4	4.2	2.0	4.6	4.2
アンモニア性窒素(mg/l)	—	0.3	0.2	0.2	0.6	0.4	<0.1	0.8	0.7
亜硝酸性窒素(mg/l)	—	0.08	0.06	0.05	0.02	0.12	0.06	0.12	0.06
硝酸性窒素(mg/l)	—	1.5	1.8	1.7	1.9	3.5	1.8	2.6	2.1
全りん(mg/l)	—	0.28	0.21	0.20	0.11	0.34	0.31	0.34	0.30
りん酸態りん(mg/l)	—	0.21	0.17	0.17	0.11	0.22	0.27	0.25	0.23
シアシン(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
アルキル水銀(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
有機りん(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
カドミウム(mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛(mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
クロム(6価)(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ヒ素(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
総水銀(mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
PCB(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
銅(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	0.02	—	0.02
亜鉛(mg/l)	—	—	0.011	—	0.012	—	0.011	—	0.015
鉄(mg/l)	—	—	0.027	—	0.055	—	0.21	—	0.18
マンガン(mg/l)	—	—	不検出	—	0.022	—	0.018	—	0.080
総クロム(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
弗素(mg/l)	—	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	不検出	不検出	不検出
フェノール(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ニッケル(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	0.008

(表-1-7)

項 目	河川名 測定地点 年月日 環境基準	細田川				尼寺排水路			
		玉川流入前				恩曾川流入前			
		元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22	元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22
水温(℃)	—	15.5	22.0	15.0	13.0	18.0	22.0	15.0	13.5
透視度(cm)	—	>50	>50	>50	36	25	35.5	33.5	26.5
PH	6.5以上,8.5以下	7.8	7.5	7.6	7.7	7.4	7.3	7.4	7.4
DO(mg/l)	7.5以上	9.7	8.9	11.0	10.4	5.4	5.5	7.4	7.6
BOD(mg/l)	2以下	1.8	1.2	2.7	2.7	15	18	15	26
COD(mg/l)	—	2.4	2.2	2.4	3.3	15	10	9.1	19
SS(mg/l)	25以下	1	2	15	17	16	40	8	18
Nヘキサン抽出物質(mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5	—	1.5	—	2.5
大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1,000以下	2.2×10 ⁴	1.7×10 ⁴	2.2×10 ⁴	1.1×10 ⁴	1.6×10 ⁵	9.2×10 ⁶	2.2×10 ⁵	
全窒素(mg/l)	—	2.8	3.4	1.6	2.4	7.2	6.3	5.0	8.0
アンモニア性窒素(mg/l)	—	0.1	<0.1	<0.1	0.2	2.4	1.1	1.1	2.7
亜硝酸性窒素(mg/l)	—	0.06	0.04	0.04	0.02	0.11	0.10	0.13	0.21
硝酸性窒素(mg/l)	—	1.7	1.7	1.5	1.7	1.5	1.8	2.4	2.2
全りん(mg/l)	—	0.18	0.080	0.092	0.086	0.67	0.76	0.50	0.43
りん酸態りん(mg/l)	—	0.12	0.08	0.08	0.07	0.39	0.50	0.49	0.23
シアン(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
アルキル水銀(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
有機りん(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
カドミウム(mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛(mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
クロム(6価)(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ヒ素(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
総水銀(mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
銅(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	0.01
亜鉛(mg/l)	—	—	0.009	—	0.020	—	0.032	—	0.074
鉄(mg/l)	—	—	0.050	—	0.14	—	1.4	—	0.32
マンガン(mg/l)	—	—	0.053	—	0.18	—	0.020	—	0.037
総クロム(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
弗素(mg/l)	—	不検出	不検出						
フェノール(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ニッケル(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出

(表-1-8)

測定地点 年月日 環境基準	河川名	真弓川				千無川			
		荻野川流入前				小鮎川流入前			
		元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22	元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22
水温(℃)	—	15.0	22.5	13.0	10.5	16	25	14.0	13.5
透視度(cm)	—	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	33.5
PH	6.5以上、8.5以下	7.9	7.8	8.0	7.9	7.6	7.7	7.6	7.6
DO(mg/l)	7.5以上	10.2	8.8	10.0	11.3	9.0	8.5	(8.8)	9.0
BOD(mg/l)	2以下	1.5	1.4	1.2	2.5	4.9	3.7	6.4	13
COD(mg/l)	—	1.4	2.5	1.6	1.5	4.9	4.6	5.6	9.1
SS(mg/l)	25以下	1	3	2	5	7	13	4	9
N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	1.4
大腸菌群数(MPN/100ml)	1,000以下	1.3×10 ³	6.3×10 ³	3.3×10 ³	4.0×10 ³	9.2×10 ⁴	4.6×10 ⁴	1.1×10 ⁵	1.3×10 ⁵
全窒素(mg/l)	—	2.7	2.5	2.0	2.9	3.1	3.6	5.2	4.9
アンモニア性窒素(mg/l)	—	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.4	0.1	1.0	1.3
亜硝酸性窒素(mg/l)	—	0.02	0.02	0.04	0.02	0.16	0.10	0.30	0.13
硝酸性窒素(mg/l)	—	2.4	2.4	1.7	2.0	2.0	2.6	2.6	2.2
全りん(mg/l)	—	0.091	0.10	0.13	0.071	0.23	0.16	0.45	0.29
りん酸態りん(mg/l)	—	0.06	0.07	0.09	0.06	0.16	0.11	0.32	0.21
シアシン(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
アルキル水銀(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
有機りん(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
カドミウム(mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
鉛(mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
クロム(6価)(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ビ素(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
総水銀(mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
銅(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
亜鉛(mg/l)	—	—	0.005	—	不検出	—	0.021	—	0.008
鉄(mg/l)	—	—	0.028	—	0.14	—	0.050	—	0.10
マンガン(mg/l)	—	—	不検出	—	0.017	—	不検出	—	0.043
総クロム(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
弗素(mg/l)	—	不検出							
フェノール(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出
ニッケル(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出

(表-1-9)



項目	測定地点 年月日 環境基準	河川名				善明川		山際川		
		中津川流入前				相模川流入前				
		元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22	元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22	
水温(℃)	—	15.0	22.0	15.0	17.0	16.0	26.5	15.0	18.5	
透視度(cm)	—	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	23
PH	6.5以上、8.5以下	7.5	7.9	7.9	7.5	8.3	8.6	7.9	7.7	
DO(mg/l)	7.5以上	9.2	10.1	9.3	7.6	10.6	9.2	9.3	6.0	
BOD(mg/l)	2以下	1.7	0.8	2.8	3.9	4.5	2.4	2.8	31	
COD(mg/l)	—	2.4	2.0	3.1	3.8	4.6	4.1	3.1	21	
SS(mg/l)	25以下	7	4	21	17	4	8	21	8	
N-ヘキサン抽出物質(mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	
大腸菌群数(MPN/100mℓ)	1,000以下	9.2×10 ⁴	4.6×10 ⁴	4.0×10 ⁴	2.8×10 ⁴	1.6×10 ⁵	4.9×10 ⁴	2.2×10 ⁵	1.1×10 ⁵	
全窒素(mg/l)	—	2.8	3.3	7.6	4.8	2.3	2.2	8.0	9.4	
アンモニア性窒素(mg/l)	—	<0.1	<0.1	0.2	0.3	0.4	<0.1	4.5	4.6	
亜硝酸性窒素(mg/l)	—	0.02	0.01	0.11	0.05	0.07	0.05	0.27	0.44	
硝酸性窒素(mg/l)	—	2.2	2.6	4.9	3.6	0.8	2.0	0.9	1.9	
全りん(mg/l)	—	0.10	0.046	0.21	0.12	0.30	0.23	1.4	1.6	
りん酸態りん(mg/l)	—	0.06	0.04	0.13	0.08	0.22	0.19	1.1	1.3	
シアン(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
アルキル水銀(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
有機りん(mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
カドミウム(mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
鉛(mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
クロム(6価)(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
ヒ素(mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
総水銀(mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
銅(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
亜鉛(mg/l)	—	—	不検出	—	0.010	—	0.014	—	0.029	
鉄(mg/l)	—	—	0.030	—	0.01	—	0.060	—	0.098	
マンガン(mg/l)	—	—	不検出	—	0.032	—	不検出	—	0.037	
総クロム(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
弗素(mg/l)	—	不検出								
フェノール(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	
ニッケル(mg/l)	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	—	不検出	

(表-1-10)


項目	河川名 測定地点 年月日 環境基準	華厳排水路						
		小鮎川流入前						
		元.5.17	元.8.23	元.11.15	2.2.22			
水温 (°C)	—	14.0	20.0	12.0	10.5			
透視度 (cm)	—	>50	>50	>50	>50			
PH	6.5以上,8.5以下	7.8	7.9	7.9	8.0			
DO (mg/l)	7.5以上	9.8	8.9	10.6	11.2			
BOD (mg/l)	2以下	1.2	1.5	0.9	2.6			
COD (mg/l)	—	2.3	2.7	1.2	3.4			
SS (mg/l)	25以下	24	16	3	76			
N-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	—	—	<0.5	—	<0.5			
大腸菌群数 (MPN/100mℓ)	1,000以下	2.1×10 ³	1.3×10 ⁴	1.7×10 ³	4.6×10 ⁵			
全窒素 (mg/l)	—	4.2	3.9	2.8	2.9			
アンモニア性窒素 (mg/l)	—	<0.1	<0.1	<0.1	0.1			
亜硝酸性窒素 (mg/l)	—	0.07	0.10	<0.01	0.02			
硝酸性窒素 (mg/l)	—	2.6	2.8	2.4	2.4			
全りん (mg/l)	—	0.27	0.35	0.083	0.056			
りん酸態りん (mg/l)	—	0.24	0.28	0.04	0.05			
シアシン (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出			
アルキル水銀 (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出			
有機りん (mg/l)	検出されないこと	—	不検出	—	不検出			
カドミウム (mg/l)	0.01以下	—	不検出	—	不検出			
鉛 (mg/l)	0.1以下	—	不検出	—	不検出			
クロム(6価) (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出			
ヒ素 (mg/l)	0.05以下	—	不検出	—	不検出			
総水銀 (mg/l)	0.0005以下	—	不検出	—	不検出			
銅 (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出			
亜鉛 (mg/l)	—	—	0.015	—	0.014			
鉄 (mg/l)	—	—	0.27	—	0.13			
マンガン (mg/l)	—	—	0.008	—	0.007			
総クロム (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出			
沸素 (mg/l)	—	不検出	不検出	不検出	不検出			
フェノール (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出			
ニッケル (mg/l)	—	—	不検出	—	不検出			

河川別BODの経年変化


(図-2-1)

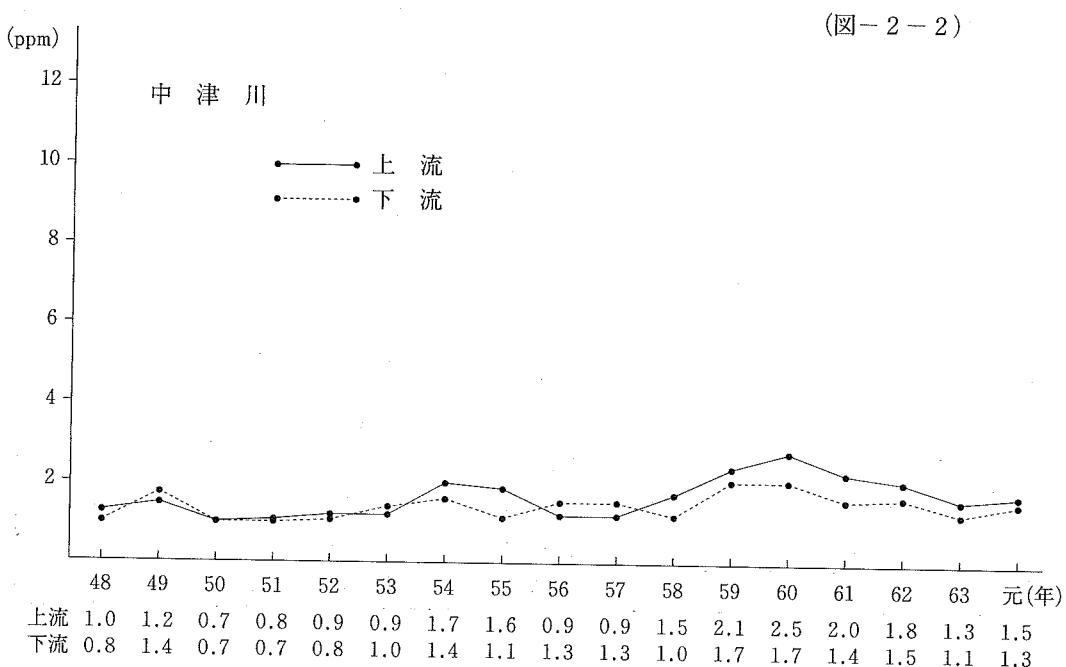
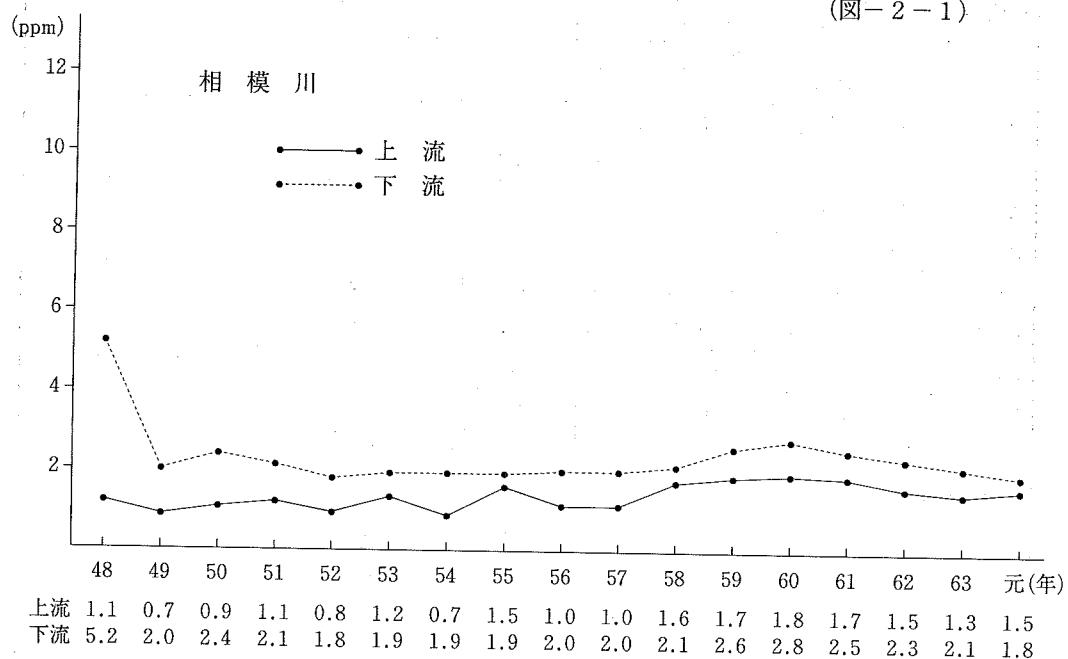


(図-2-3)

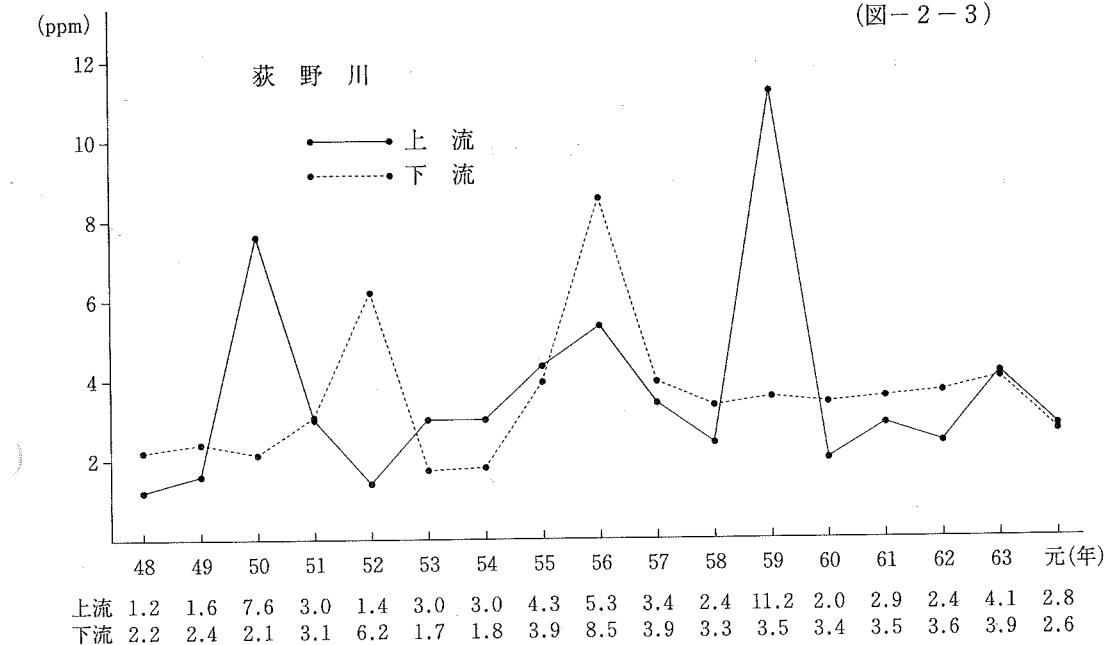


(図-2-4)

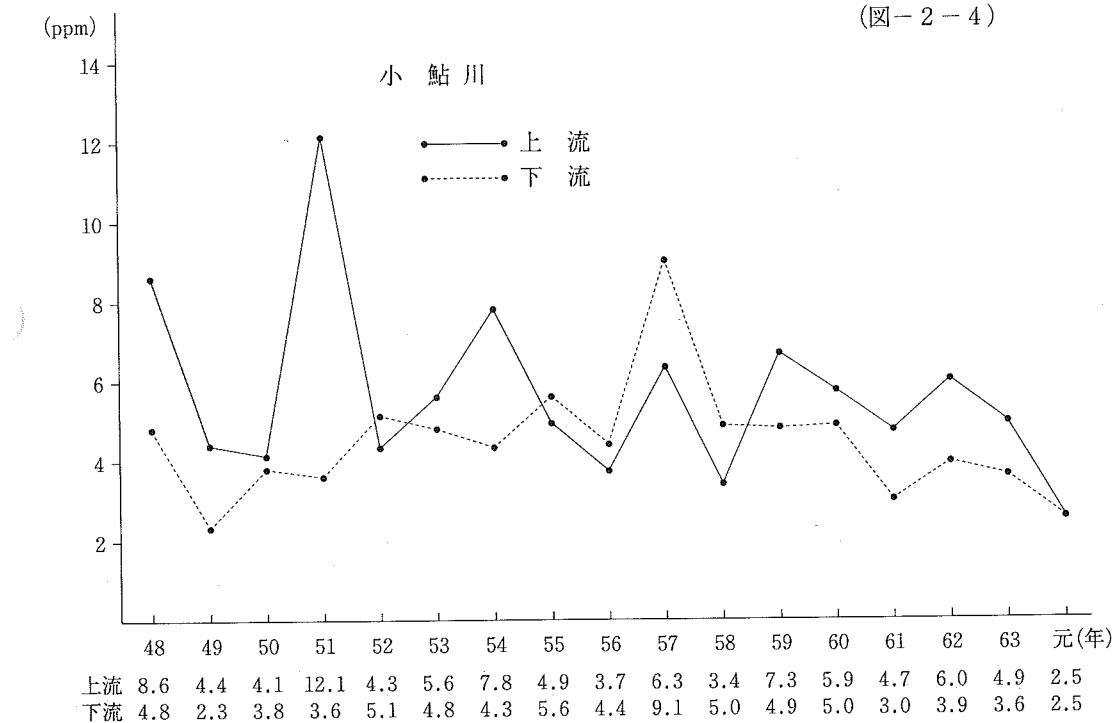

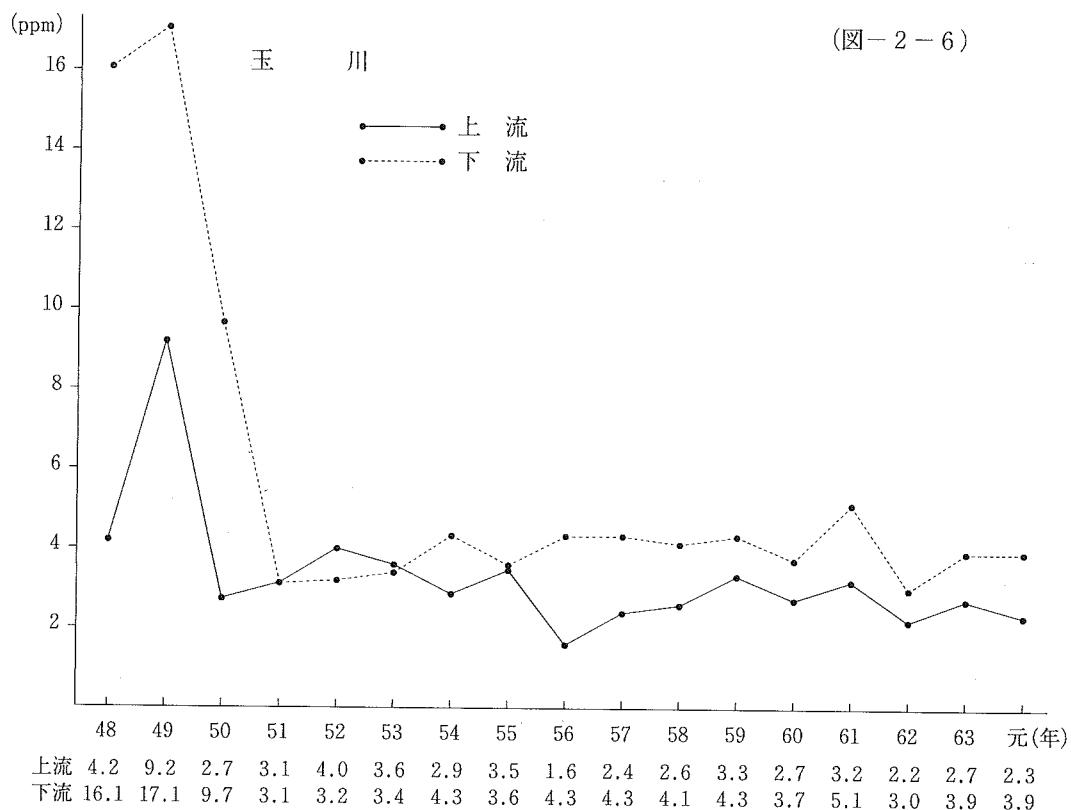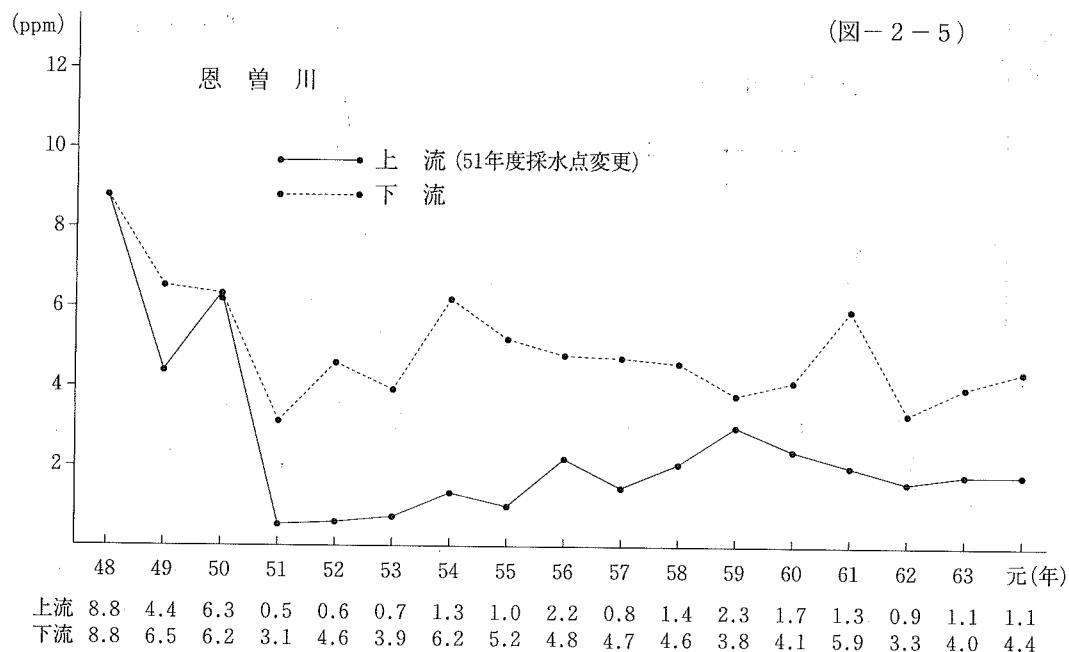


河川別CODの経年変化


(図-3-1)

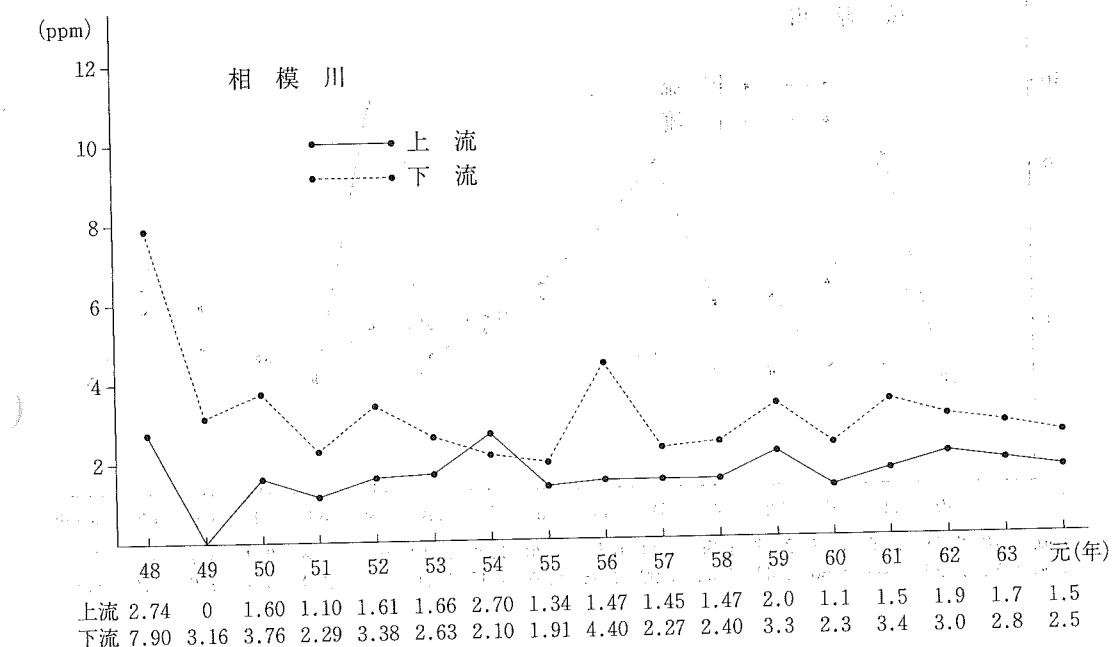

(図-3-2)

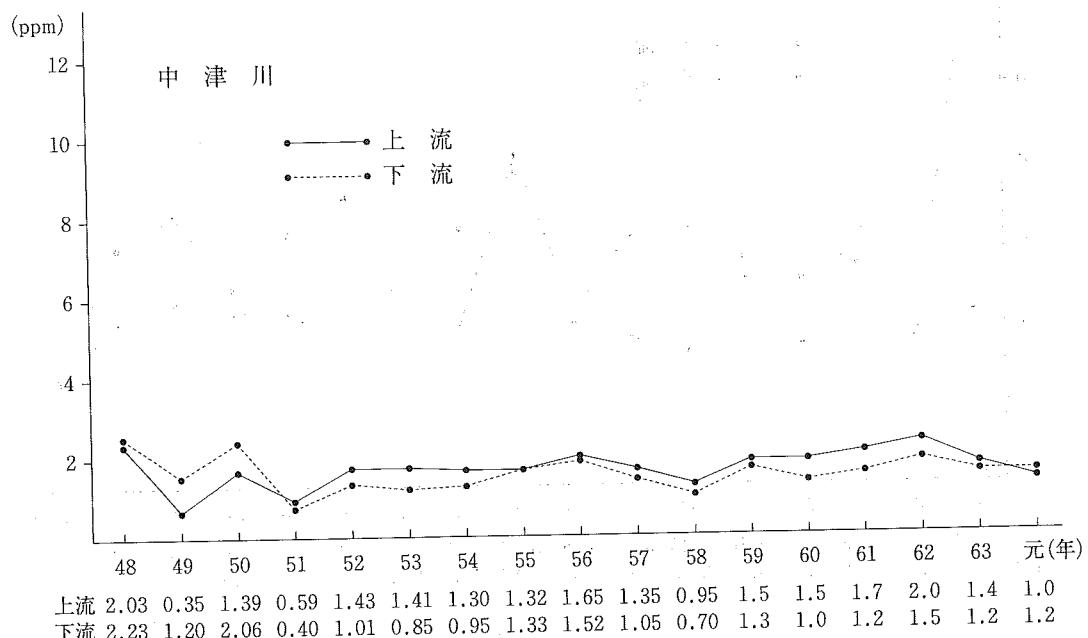


(図-3-3)

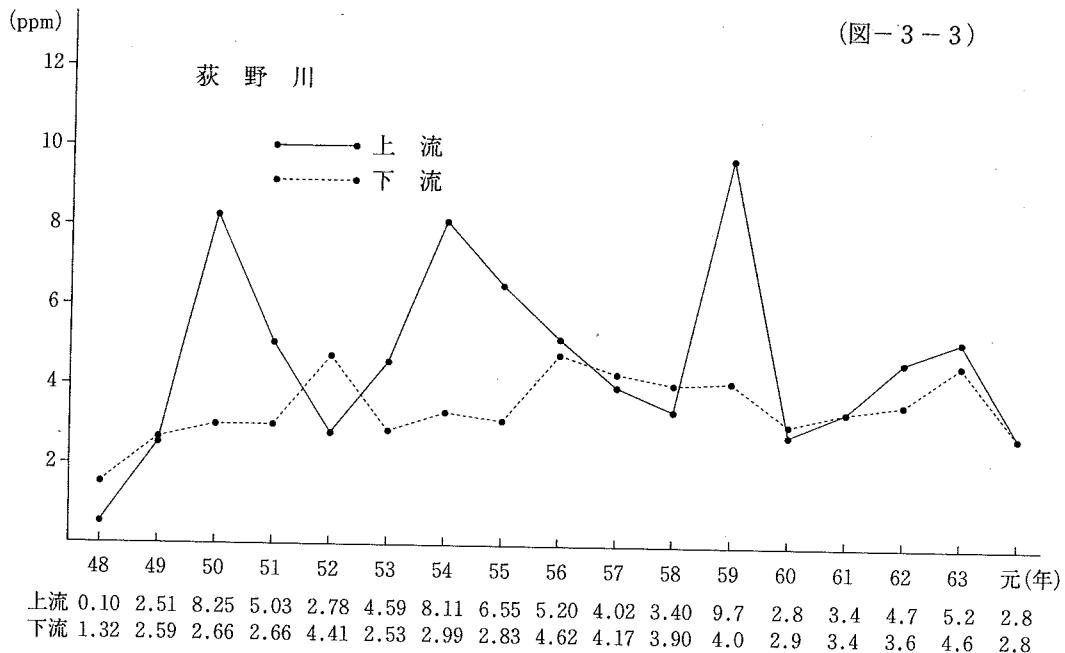


上流 0.10 2.51 8.25 5.03 2.78 4.59 8.11 6.55 5.20 4.02 3.40 9.7
下流 1.32 2.59 2.66 2.66 4.41 2.53 2.99 2.83 4.62 4.17 3.90 4.0 2.8 3.4 4.7 5.2 2.8

(図-3-4)

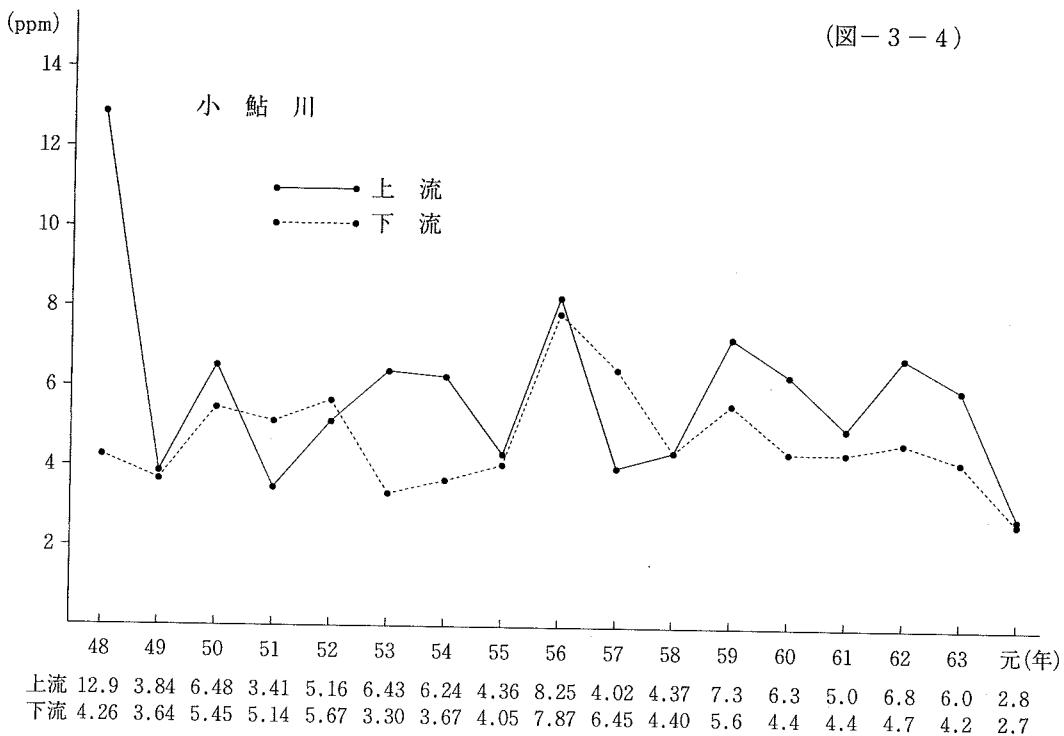


上流 12.9 3.84 6.48 3.41 5.16 6.43 6.24 4.36 8.25 4.02 4.37 7.3 6.3 5.0 6.8 6.0 2.8
下流 4.26 3.64 5.45 5.14 5.67 3.30 3.67 4.05 7.87 6.45 4.40 5.6 4.4 4.4 4.7 4.2 2.7

(図-3-5)

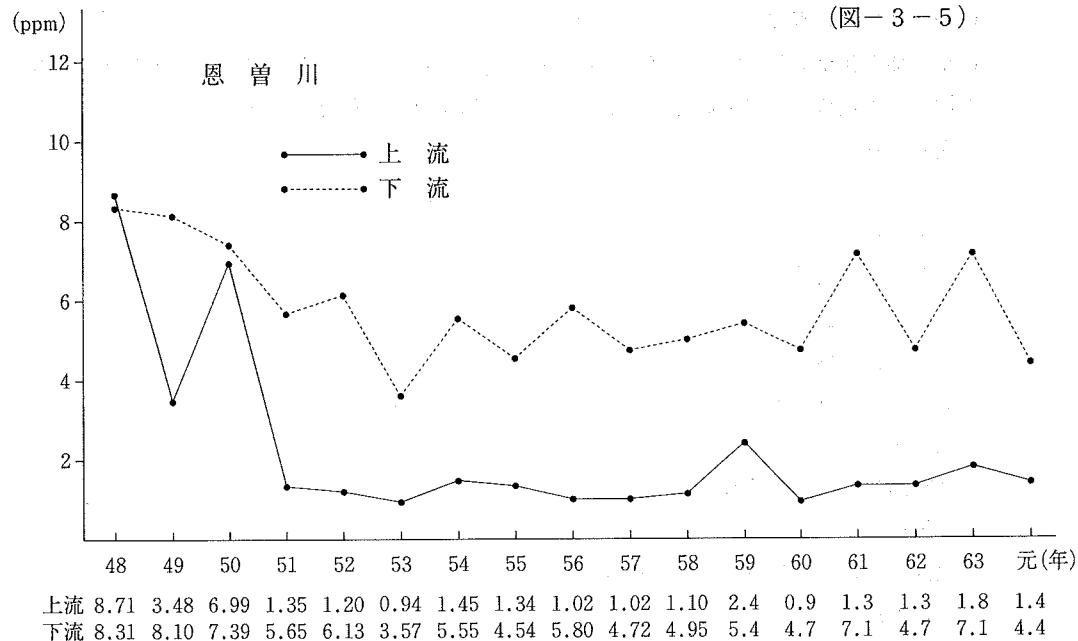

(図-3-6)

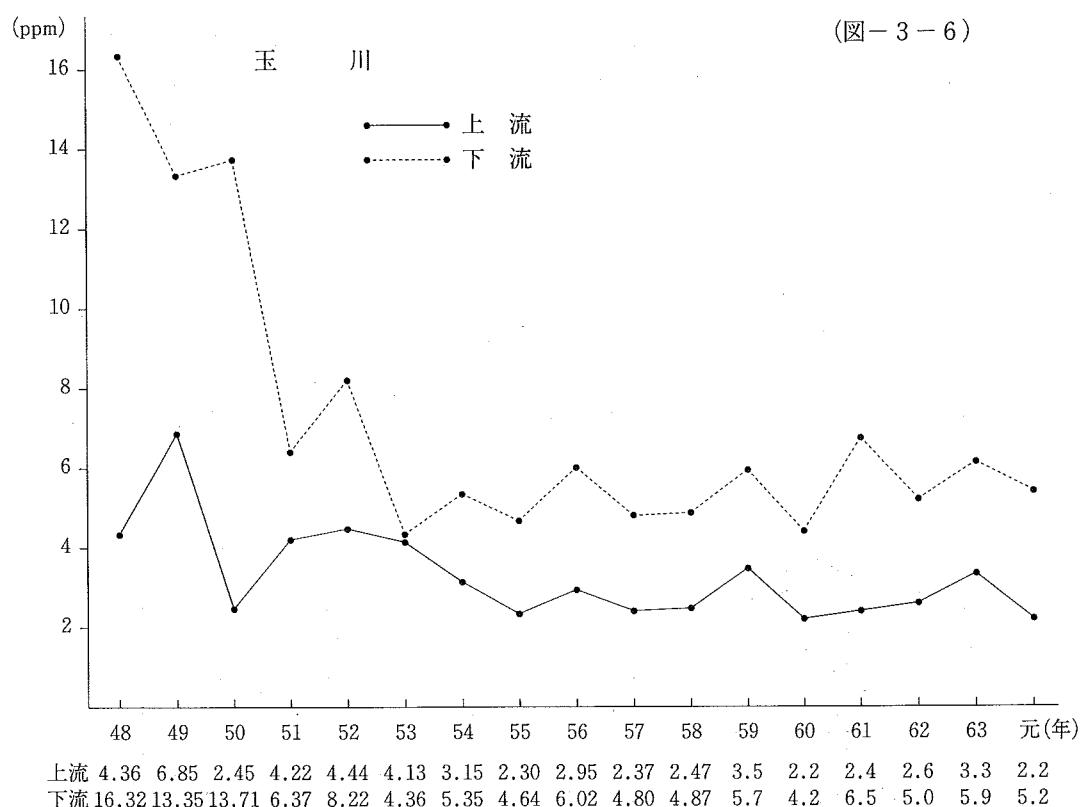

(3) 萩野川通日水質調査

近年、都市化が進むに伴い小河川における汚濁の進行が問題となっている。そこで河川の有機性汚濁の現状を把握するため、本年度は萩野川を対象に調査を実施した。

ア 調査年月日

平成元年11月20日～21日

イ 採水地点(図-5)

No 1 十二天橋下

No 2 金山橋下

No 3 弁天橋下

No 4 三沢橋上流

ウ 採水頻度

3時間ごとに1回採水

エ 分析項目

水温、透視度、PH、SS、BOD、COD 計6項目

オ 分析方法

J I S K 0 1 0 2 工場排水試験法

カ 調査結果

採水地点別にBOD、CODを比較すると全測定地点で平均的な数値があらわれている。数値的には2.0～2.5ppmの値でA類型の水質に近い値になっており、良好な値であった。経時変化を見ると、No 1 では9時及び21時にピークがあり、これは、生活系排水に起因すると考えられる。数値的には1～1.5ppm程度の差である。No 2、No 3についても同様の傾向を示している。No 4 地点については、0時に最大値を示している結果になっているが、原因としている一時的に負荷がかかったものと考えられる。次に前回の60年度との比較では、No 2、No 3で弱干悪い結果になっているのに対し、No 1 は良好な結果になっている。No 4についてはほぼ横ばい状況である。SSについても同様の結果になっている。

全体的には萩野川の水質は横ばい傾向であるが、なお一層の河川浄化を図るために小型合併処理浄化槽を公共下水道と並びたつ施設として位置付け、普及促進を図ってまいります。

項目\採水地点	No 1	No 2	No 3	No 4
水温(℃)	11.3	10.8	11.6	10.3
PH	7.31	7.36	7.28	7.48
SS(mg/l)	7.6	1.4	1.2	2.7
BOD(mg/l)	2.5	2.2	2.1	2.0
COD(mg/l)	2.1	2.1	2.2	1.9

荻野川通日調査採水地点図

真弓川

No 3
弁天橋

No 4
三沢橋

No 2
金山橋

No 1
十二天橋

分析項目……水温 単位……℃ (表-2-1)

採水時刻	採水地点	No 1	No 2	No 3	No 4
9:00		11.7	11.0	11.8	10.5
12:00		14.5	13.3	14.0	12.0
15:00		12.7	12.3	13.0	13.5
18:00		11.7	11.4	12.0	11.5
21:00		10.8	10.2	10.8	9.5
0:00		10.3	9.5	10.5	8.7
3:00		9.8	9.5	10.7	8.4
6:00		9.0	9.0	10.3	8.0
平均		11.3	10.8	11.6	10.3

分析項目……透視度 単位……cm (表-2-2)

採水時刻	採水地点	No 1	No 2	No 3	No 4
9:00		>50	>50	>50	>50
12:00		>50	>50	>50	>50
15:00		>50	>50	>50	>50
18:00		>50	>50	>50	>50
21:00		>50	>50	>50	>50
0:00		>50	>50	>50	>50
3:00		>50	>50	>50	>50
6:00		>50	>50	>50	>50
平均		>50	>50	>50	>50

分析項目……C O D 単位……mg／ℓ

(表-2-3)

採水時刻 \ 採水地点	No 1	No 2	No 3	No 4
9:00	1. 8	2. 2	1. 9	0. 9
12:00	2. 4	2. 8	2. 7	2. 0
15:00	2. 4	2. 2	2. 5	1. 0
18:00	3. 2	2. 2	2. 5	2. 6
21:00	2. 6	2. 6	2. 3	2. 3
0:00	1. 5	1. 5	2. 0	2. 0
3:00	2. 0	1. 7	1. 9	1. 8
6:00	1. 2	1. 2	1. 4	2. 2
平均	2. 1	2. 1	2. 2	1. 9

分析項目……B O D 単位……mg／ℓ

(表-2-4)

採水時刻 \ 採水地点	No 1	No 2	No 3	No 4
9:00	3. 4	3. 3	3. 1	2. 2
12:00	2. 7	2. 1	2. 7	1. 6
15:00	2. 0	1. 9	2. 0	1. 8
18:00	1. 9	1. 6	2. 1	1. 5
21:00	3. 5	2. 2	2. 7	2. 2
0:00	2. 4	2. 3	1. 4	3. 2
3:00	2. 0	1. 7	1. 3	2. 0
6:00	1. 7	2. 2	1. 3	1. 6
平均	2. 5	2. 2	2. 1	2. 0

分析項目……p H



(表-2-5)


採水時刻 \ 採水地点	No 1	No 2	No 3	No 4
9 : 0 0	7. 2 6	7. 2 5	6. 9 8	7. 5 4
1 2 : 0 0	7. 5 3	7. 4 3	7. 3 4	7. 3 9
1 5 : 0 0	7. 5 3	7. 4 5	7. 3 4	7. 4 6
1 8 : 0 0	6. 8 1	7. 0 4	7. 3 4	7. 3 1
2 1 : 0 0	6. 8 1	7. 5 0	7. 3 6	7. 5 0
0 : 0 0	7. 5 6	7. 3 7	7. 2 6	7. 6 1
3 : 0 0	7. 5 0	7. 4 3	7. 3 4	7. 5 6
6 : 0 0	7. 4 6	7. 3 8	7. 2 9	7. 4 8
平 均	7. 3 1	7. 3 8	7. 2 8	7. 4 8

分析項目……S S 単位……mg / ℓ

(表-2-6)


採水時刻 \ 採水地点	No 1	No 2	No 3	No 4
9 : 0 0	2. 4	1. 8	1. 6	1. 8
1 2 : 0 0	3. 2	0. 8	0. 8	1. 2
1 5 : 0 0	2. 0	1. 4	1. 6	1. 2
1 8 : 0 0	2 8	1. 0	1. 4	8. 0
2 1 : 0 0	1 1. 8	2. 8	2. 6	4. 0
0 : 0 0	5. 8	1. 8	1. 2	2. 4
3 : 0 0	6. 2	1. 0	0. 6	1. 6
6 : 0 0	1. 6	0. 4	0. 1	1. 0
平 均	7. 6	1. 4	1. 2	2. 7

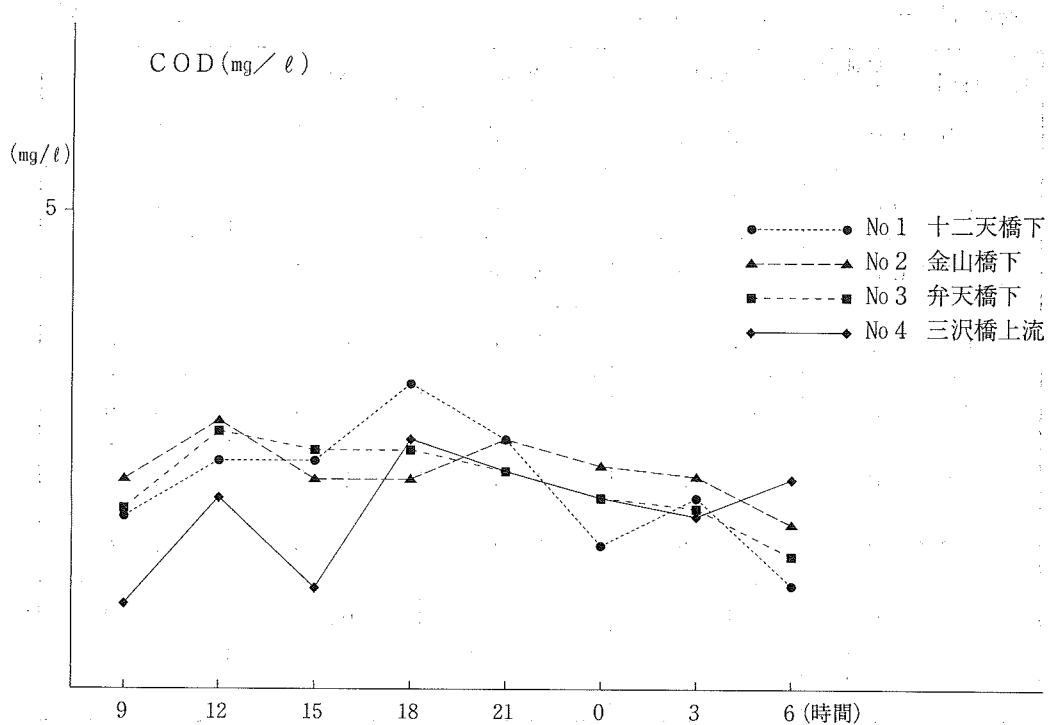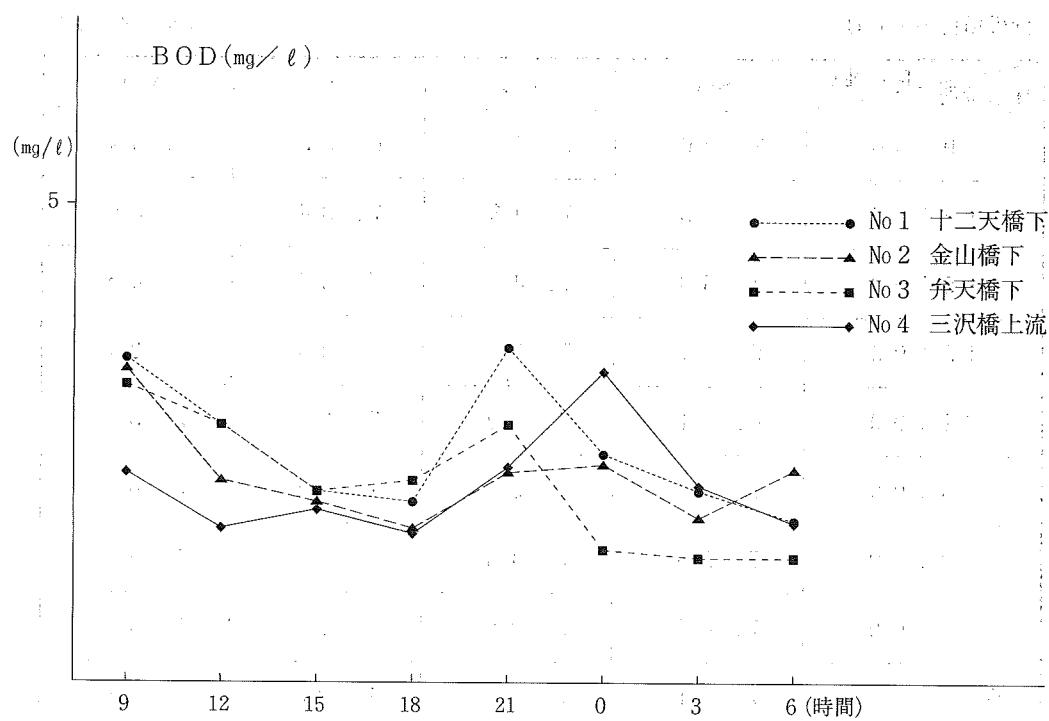


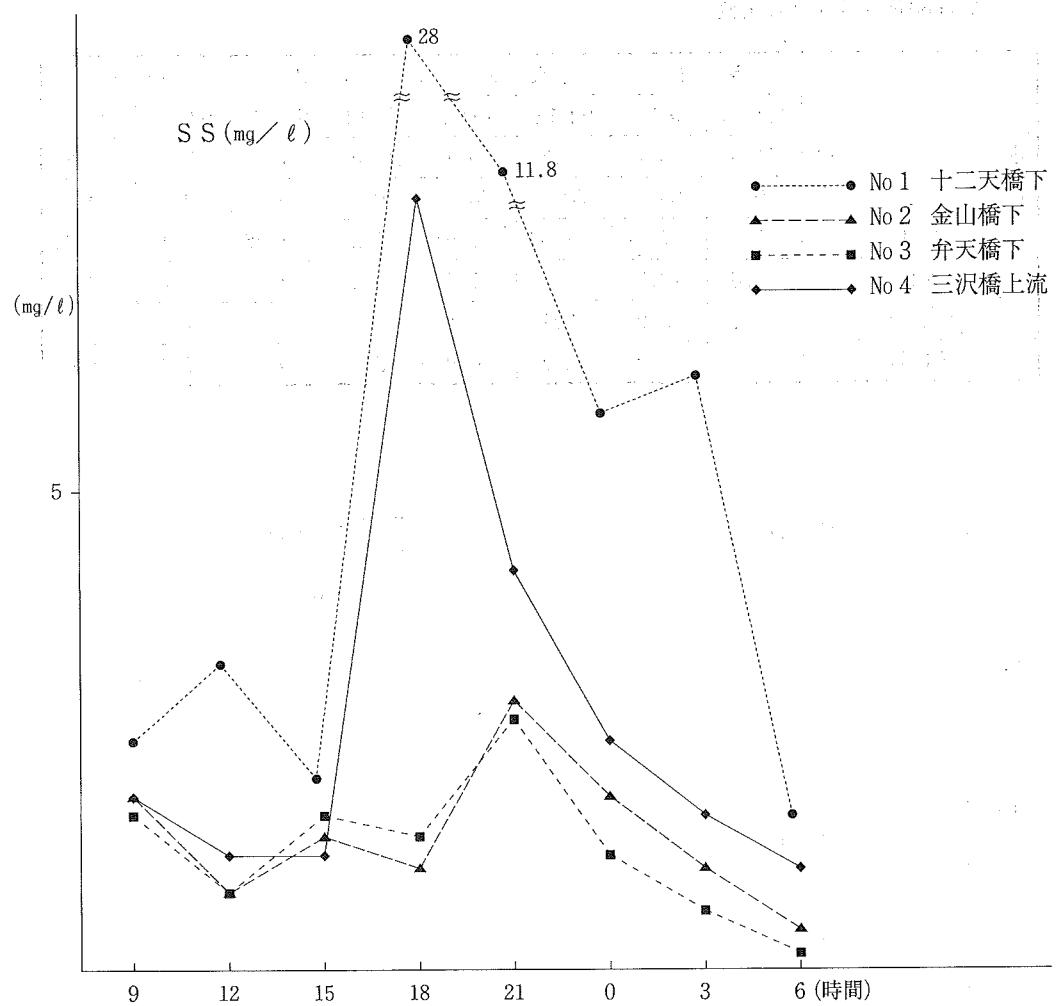

昭和60年度調査との比較

	No 1		No 2		No 3		No 4	
	H1.11	S61.1	H1.11	S61.1	H1.11	S61.1	H1.11	S61.1
水 温	11.3	10.1	10.8	10.4	11.6	11.9	10.3	7.8
透 視 度	50	50	50	50	50	50	50	50
P H	7.31	7.47	7.36	7.51	7.28	7.26	7.48	7.93
S S	7.6	12.7	1.4	1.2	1.2	2.6	2.7	2.2
C O D	2.1	3.9	2.1	1.4	2.2	1.5	1.9	2.1
B O D	2.5	4.2	2.2	0.9	2.1	0.7	2.0	1.6

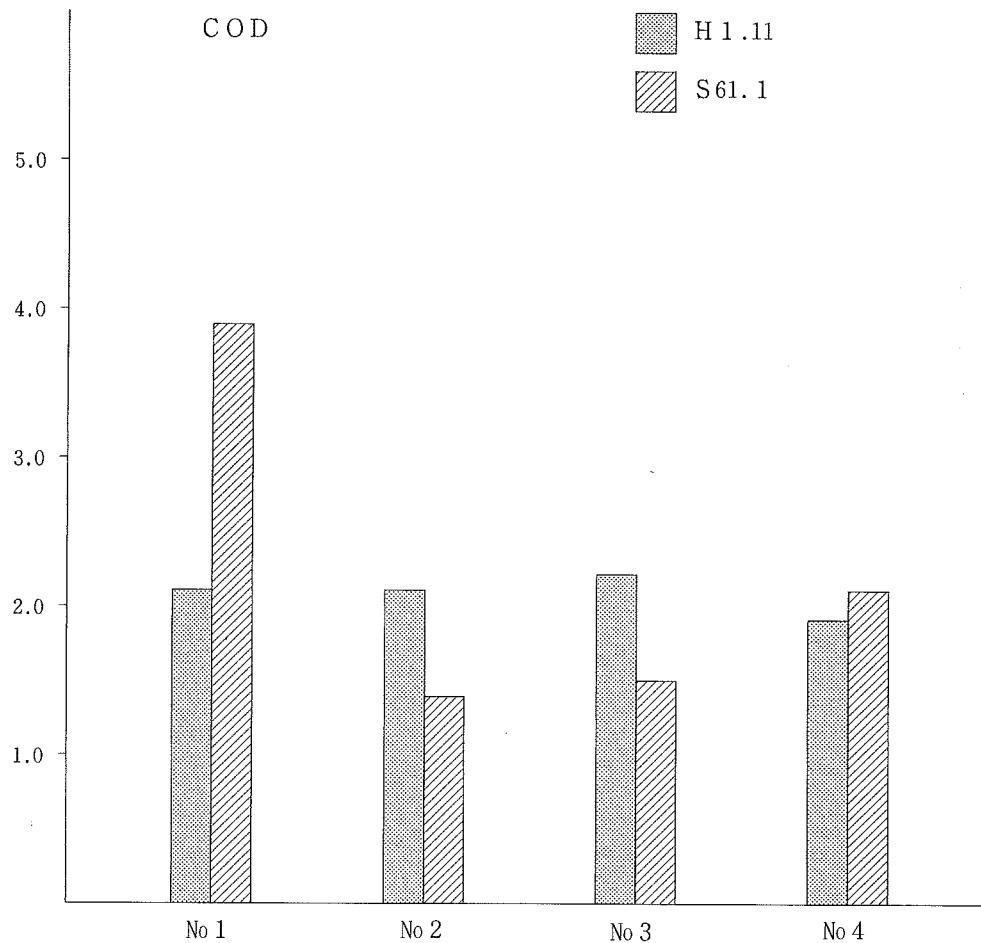

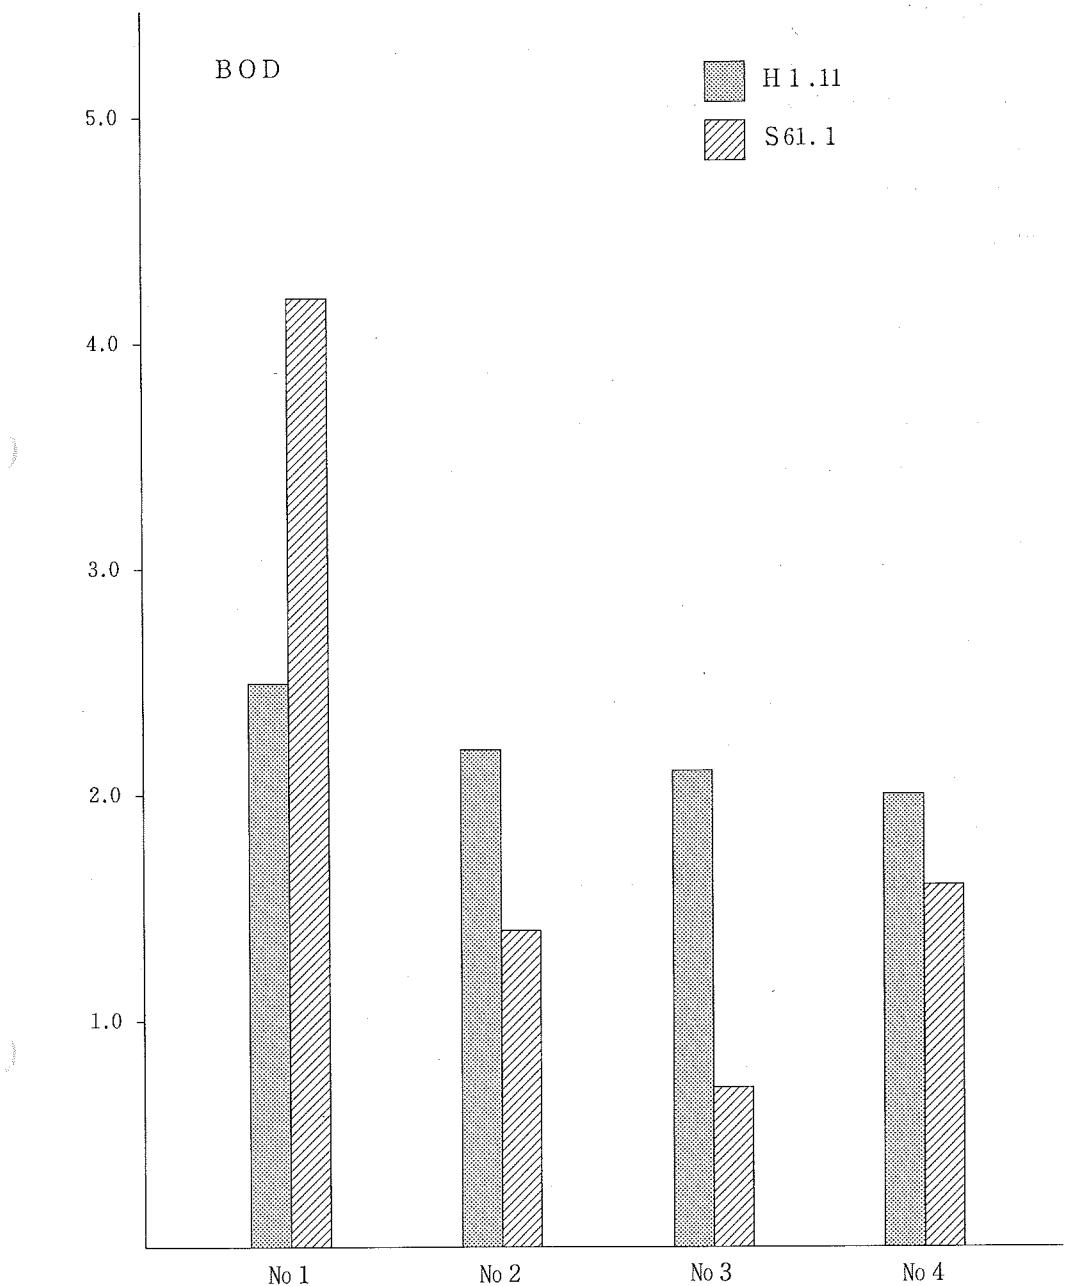

(4) 工場排水調査

本市の工場、事業場から排出される排水は、ほとんどが相模川へ流入し、寒川取水堰で上水道水として利用されるため、水質汚濁防止法や神奈川県公害防止条例により厳しい排水規制が行われている。

平成元年度も神奈川県公害防止条例に基づき工場等への立入調査を実施し、工場排水の監視測定と指導を行った。

調　　査

調査期間 平成元年 6月20日～平成元年 7月31日

対象工場数 60社(延数、実数57社)

排水基準違反工場数 9社(違反率15%)

改善措置実施状況調査 平成2年1月15日～平成2年3月3日

立入工場数 11社

排水基準違反工場数 2社

平成元年度の調査対象工場は60社で、分析件数は727、うち違反工場は9社、項目について違反があった。

違反工場のうち改善措置の終了した11社について再度、確認調査を実施したところ、さらに2社について違反があった。

項目別に2社の違反工場を見ると、BOSが1社、CODが1社、N-ヘキサンが1社という内訳である。

分析件数837に対し基準不適合件数は15で、不適合率は1.8%となり昨年の2.4%と比較し減少した。

違反原因は、違反項目からも分かるように、し尿、雑排水系の汚水処理不適、施設の維持管理に不備があるものが主であり、違反工場に対し施設の構造改善や保守点検の強化を指導し、基準を遵守できない工場・事業場については、引き続き改善指導中である。

工場排水調査基準適合状況

(表-4)

項目	排出基準		分析件数	不適合件数	不適合率(%)
	新設	概説			
pH	5.8~8.6	5.8~8.6	71	2	2.8
BOD	15	25	71	2	2.8
COD	15	25	71	3	4.2
SS	35	70	71	0	0
鉄(溶解性)	0.3	1	43	0	0
銅	1	1	43	0	0
マンガン(溶解性)	0.3	1	43	0	0
ニッケル	0.3	1	32	0	0
クロム(全)	0.1	1	32	0	0
クロム(6価)	0.05	0.5	32	0	0
鉛	0.1	1	32	0	0
カドミウム	不検出	0.05	32	0	0
ひ素	0.05	0.5	32	0	0
亜鉛	1	1	43	0	0
N-ヘキサン	3	5	71	5	7.0
大腸菌群数	3000	3000	71	4	5.6
シアン	排出禁止	0.5	8	0	0
ふつ素	0.8	8	32	0	0
総水銀	0.005	0.005	7	0	0

排水量別BOD・COD濃度

(表-5)

排水量	工場数	BOD濃度(mg/ℓ)			COD濃度(mg/ℓ)		
		平均	最大	最小	平均	最大	最小
50m³/日以下	29	9.7	50	<1.0	18.6	59	1.1
50m³/日を越え 100m³/日以下	15	6.4	53	<1.0	10.3	28	1.5
100m³/日を越え 300m³/日以下	21	5.1	130	<1.0	18.1	110	1.5
300m³/日 を越えるもの	5	2.5	5.4	1.1	6.7	9.0	5.2

BOD・COD濃度別工場数

(表-6)

BOD濃度	工場数	割合(%)	COD濃度	工場数	割合(%)
5mg/l 以下	44	62.9	5mg/l 以下	14	20
10mg/l 以下	11	15.7	10mg/l 以下	25	35.7
15mg/l 以下	6	8.6	15mg/l 以下	9	12.9
20mg/l 以下	1	1.4	20mg/l 以下	9	12.9
25mg/l 以下	1	1.4	25mg/l 以下	3	4.3
25mg/l を 越えるもの	7	10	25mg/l を 越えるもの	10	14.3

(5) 生活排水対策

平成元年度より施行しました合併処理浄化槽整備設置事業における設置状況

人 槽	基 数
6 人 槽	5 基
7 人 槽	6 基
8 人 槽	1 基
10 人 槽	2 基

8 騒音・振動の状況

(1) 概況	91
(2) 環境騒音調査	91
(3) 国道129号線道路交通騒音調査	95

8 騒音・振動の状況

(1) 概況

人間が生活していく上で、我々は何らかの音を発し、また常に何らかの音を耳にしているが、これらの音のうち耳ざわりな聞きにくい音を一般に騒音としてとらえている。

騒音は局地的な問題として提起されることが多く、また振動を伴っている場合もあり、その原因としては、工場、建設作業、自動車交通等があり、この他生活に起因する近隣騒音、カラオケ等がある。

騒音・振動公害は、被害が感覚的かつ直接的であるため苦情件数も多く、平成元年度の全苦情件数(106件)のうち騒音・振動に係わる苦情は54件で50%以上を占めている。

工場騒音・振動の問題は、住工混在にその原因があるものが多く、中小工場が住宅に隣接していたり地価の高騰から比較的安価な工業地帯に住居を求め、既存の工場周辺に次々に住宅が建設され問題が発生している。

建設騒音・振動は、杭打作業や破碎機を使用する作業など一般に騒音・振動の程度が大きいため問題が発生しやすく、周辺に対して十分工事内容を説明することが必要であるほか、騒音・振動の低い機械の使用や工法の導入を図ることが望まれる。

交通騒音・振動の問題は、近年の自動車交通量の増加に伴い道路周辺地域の生活環境に大きな影響を及ぼしており、特に東名高速道路のインターチェンジが陸の港として役割を果たしていることもあり、流通産業が発達し、国道129号線や246号線といった幹線道路では夜間でも相当の交通量がある。

このような状況にあるので、自動車騒音・振動については、自動車自体から発生する騒音を低減するための車両の改良を図るほか、道路構造の改善、沿道の整備等による対策が望まれる。

なお、東名高速道路の騒音対策については、市から道路管理者に対し、防音壁の設置を要望してきており、現在では実施済みとなっている。

深夜飲食店営業騒音については、カラオケ装置の普及に伴う騒音苦情が増加したことから昭和57年の4月に県公害防止条例が一部改正され、深夜飲食店より発生する騒音の規制を強化した結果、沈静化傾向にある。

(2) 環境騒音調査

この調査は、環境庁の「都市環境騒音の把握手法」に準拠し、市域を500m メッシュに区分し、本年度その内約半分に相当する149箇所を調査した。

ア 調査期間 平成元年度10月20日から平成元年12月20日まで

イ 調査地点数 149箇所

ウ 調査方法 都市環境騒音の把握手法に準拠

エ 使用機器 リオン社製NA-78A型デジタル騒音計

オ 環境基準

・道路に面する地域の環境基準

(表-1)

地 域 の 区 分	時 間 の 区 分			地 域 類 型
	昼 間	朝 夕	夜 間	
A 地域のうち 2 車線を有する道路に面する地域	55ホン以下	50ホン以下	45ホン以下	A-1
A 地域のうち 2 車線を超える車線を有する道路に面する地域	60ホン以下	55ホン以下	50ホン以下	A-2
B 地域のうち 2 車線以下の車線を有する道路に面する地域	65ホン以下	60ホン以下	55ホン以下	B-1
B 地域のうち 2 車線を超える車線を有する道路に面する地域	65ホン以下	65ホン以下	60ホン以下	B-2

- (備考) • 車線とは、1 縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
 • A 地域とは、第1種及び第2種住居専用、住宅、調整地域をいう。
 • B 地域とは、近隣商業、商業、準工業、工業地域をいう。

・環境基準

(表-2)

地 域 の 類 型	時 間 の 区 分			該 当 地 域
	昼 間	朝 夕	夜 間	
AA	45ホン以下	40ホン以下	35ホン以下	環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和46年政令)
A	50ホン以下	45ホン以下	40ホン以下	第2項の規定に基づき都道府県知事が地域の区分ごとに指定する地域
B	60ホン以下	55ホン以下	50ホン以下	

- (注) 1. AAをあてはめる地域は、療養施設が集合して設置される地域などとくに静穏を要する地域とすること。
 2. Aをあてはめる地域は、主として住居の用に供される地域とすること。
 3. Bをあてはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等のように供される地域とすること。

カ 調査結果

一般地域の昼間73箇所を測定し、その内55箇所においては、環境基準内であった。この結果、環境基準の達成率は75%であった。同じく夜間においては25箇所測定中10箇所で環境基準内であった。このため環境基準達成率は40%であった。

また、道路に面する地域の内昼間38箇所測定し、3箇所が環境基準内であった。従って環境基準の達成率は7.9%であった。同じく夜間においては、13箇所測定中3箇所において環境基準内であり、環境基準達成率は23%であった。

なお、道路に面する地域の後背地(道路端から20~30m離れた箇所)では環境基準達成率が昼間74%、夜間38%であった。

環境基準値との対比(昼間)

(表-3)

地域の類型			環境騒音レベル L50平均値dB(A)		環境 基準値 dB(A)	測定地点数		環境基準値以下の地点数		環境基準値以下の地点の割合(%)	
			道路端	後背地		道路端	後背地	道路端	後背地	道路端	後背地
一般地域	AA 特に静穏を要する地域			—	45	—	—	—	—	—	—
	A 主として住居の用に供される地域			47.2	50	57	43	75.4			
	B 相当数の住居と併せて商業、 工業等の用に供される地域	商業系地域	54.2		60	4	4	100			
		工業系地域	56.6		60	12	8	66.7			
道路に面する地域	A 地域	2車線を有する道路に面する地域	65.2	54.4	55	24	24	1	17	4.2	70.8
	B 地域	2車線を越える車線を有する道路に面する地域	72	62	60	3	3	0	0	0	0
	A 地域	2車線以下の車線を有する道路に面する地域	66.5	58.3	65	6	6	1	6	16.7	100
	B 地域	2車線を越える車線を有する道路に面する地域	70.8	58.4	65	5	5	1	5	20	100

環境基準値との対比(夜間)

(表-4)

地域の類型			環境騒音レベル L50平均値dB(A)		環境 基準値 dB(A)	測定地点数		環境基準値以下の地 点数		環境基準値以下の地 点の割合(%)	
			道路端	後背地		道路端	後背地	道路端	後背地	道路端	後背地
一般 地域	AA 特に静穏を要する地域			—	35 (40)	—	—	—	—	—	—
	A 主として住居の用に供される地域			43.3	40 (45)	19	—	7	—	36.8	—
	B 相当数の住居と併せて商業、 工業等の用に供される地域	商業系地域	49		50 (55)	2	—	2	—	100	—
		工業系地域	53.8		50 (55)	4	—	1	—	25	—
道路 に面 する 地 域	A 地 域	2車線を有する道路に面する地域		55.7	47.3	45 (50)	7	7	1	2	14.3
	B 地 域	2車線を越える車線を有する道路に面する地域		64.5	56.5	50 (55)	2	2	0	0	0
	A 地 域	2車線以下の車線を有する道路に面する地域		57.5	52	55 (60)	2	2	1	2	50
	B 地 域	2車線を越える車線を有する道路に面する地域		62.5	59	60 (65)	2	2	1	1	50

(3) 国道129号線道路交通騒音調査(定点測定)

ア 調査日時 平成元年 8月30日 10時00分から
平成元年 8月31日 9時30分まで

イ 調査場所 山際285-1(厚木市消防本部依知分署)

ウ 調査方法 リオン製騒音計NA-61とレベル処理機SV-72Aを用いて、道路交通騒音
・振動要請等事務処理要領に基づき30分間に1回騒音測定を行い、同時に通行車両数を大型車、小型車、二輪車の車種別により計数した。

エ 調査結果

測定結果は、表-5と表-6のとおりで、昼間を除いて法の限度値を超過した。また、交通量も昨年と著しい差異はなかった(8,881台/日から9,210台/日)。国道129号線は既に飽和状態であるため今後も大型車の混入率に変化がない場合は、同様の測定値を示すものと考えられる。

測 定 結 果 (表-5)


時間の区分	測定結果(ホン) 中央値(90%レンジ)	法の限度値 (ホン)	車線数
朝(6:00~8:00)	73.2(80.2, 58.5)	70	4
昼(8:00~18:00)	74.2(80.7, 57.6)	75	
夕(18:00~23:00)	72.5(80.5, 54.4)	70	
夜(23:00~6:00)	62.3(81.1, 47.9)	60	
備 考	マイクロホンの位置は道路端より1m、地上1.2mに設置した。		

※測定結果は、30分ごとに得られた騒音値を各時間帯別に平均したもの。

各時間帯における車種別車両数(台) (表-6)

区分	大型車	小型車	二輪車	計
朝 (6:00~8:00)	216	797	20	1,033
昼 (8:00~18:00)	930	3,951	97	4,978
夕 (18:00~23:00)	246	1,749	72	2,067
夜 (23:00~6:00)	463	638	31	1,132
計	1,855	7,135	220	9,210


※30分ごとに5分間計数した車両数の合計を表す。

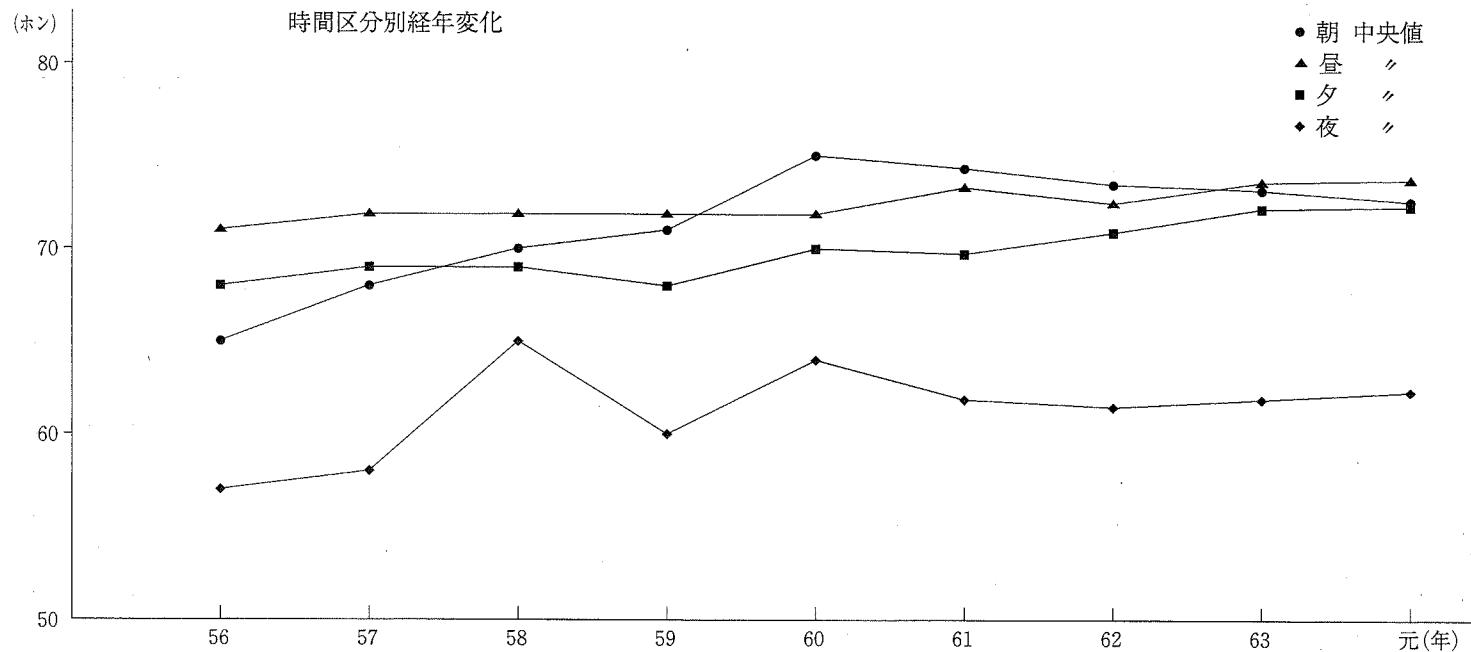

時間の区分	中央(90%レンジ)	中央(90%レンジ)	中央(90%レンジ)	中央(90%レンジ)	中央(90%レンジ)	中央(90%レンジ)	中央(90%レンジ)	中央(90%レンジ)	中央(90%レンジ)
朝(6~8)	65(55, 79)	68(51, 79)	70(56, 81)	71(57, 80)	75(66, 81)	74.3(57.81.3)	73.5(57.7,80.2)	73.8(60.5,81)	73.2(58.5,80.2)
昼(8~18)	71(56, 78)	72(57, 79)	72(57, 80)	72(57, 78)	72(56, 76)	73.5(59.1,79.9)	72.6(57.7,79.6)	74.1(58.8,79.9)	74.2(57.6,80.7)
夕(18~23)	68(52, 78)	69(53, 78)	69(55, 79)	68(53, 77)	70(56, 77)	69.8(53.8,79.7)	70.8(56.8,79.8)	72.2(58,79.7)	72.5(54.4,80.5)
夜(23~6)	57(47, 78)	58(47, 77)	65(56, 80)	60(50, 77)	64(52, 78)	61.9(48.4,78.4)	61.5(47.4,79.7)	61.9(51.4,80.1)	62.3(47.9,81.1)
交通量	7,832	8,175	8,445	8,060	8,757	8,757	8,669	8,881	9,210


※交通量、30分毎に5分間計数した合計を示す。

騒音値の経時変化

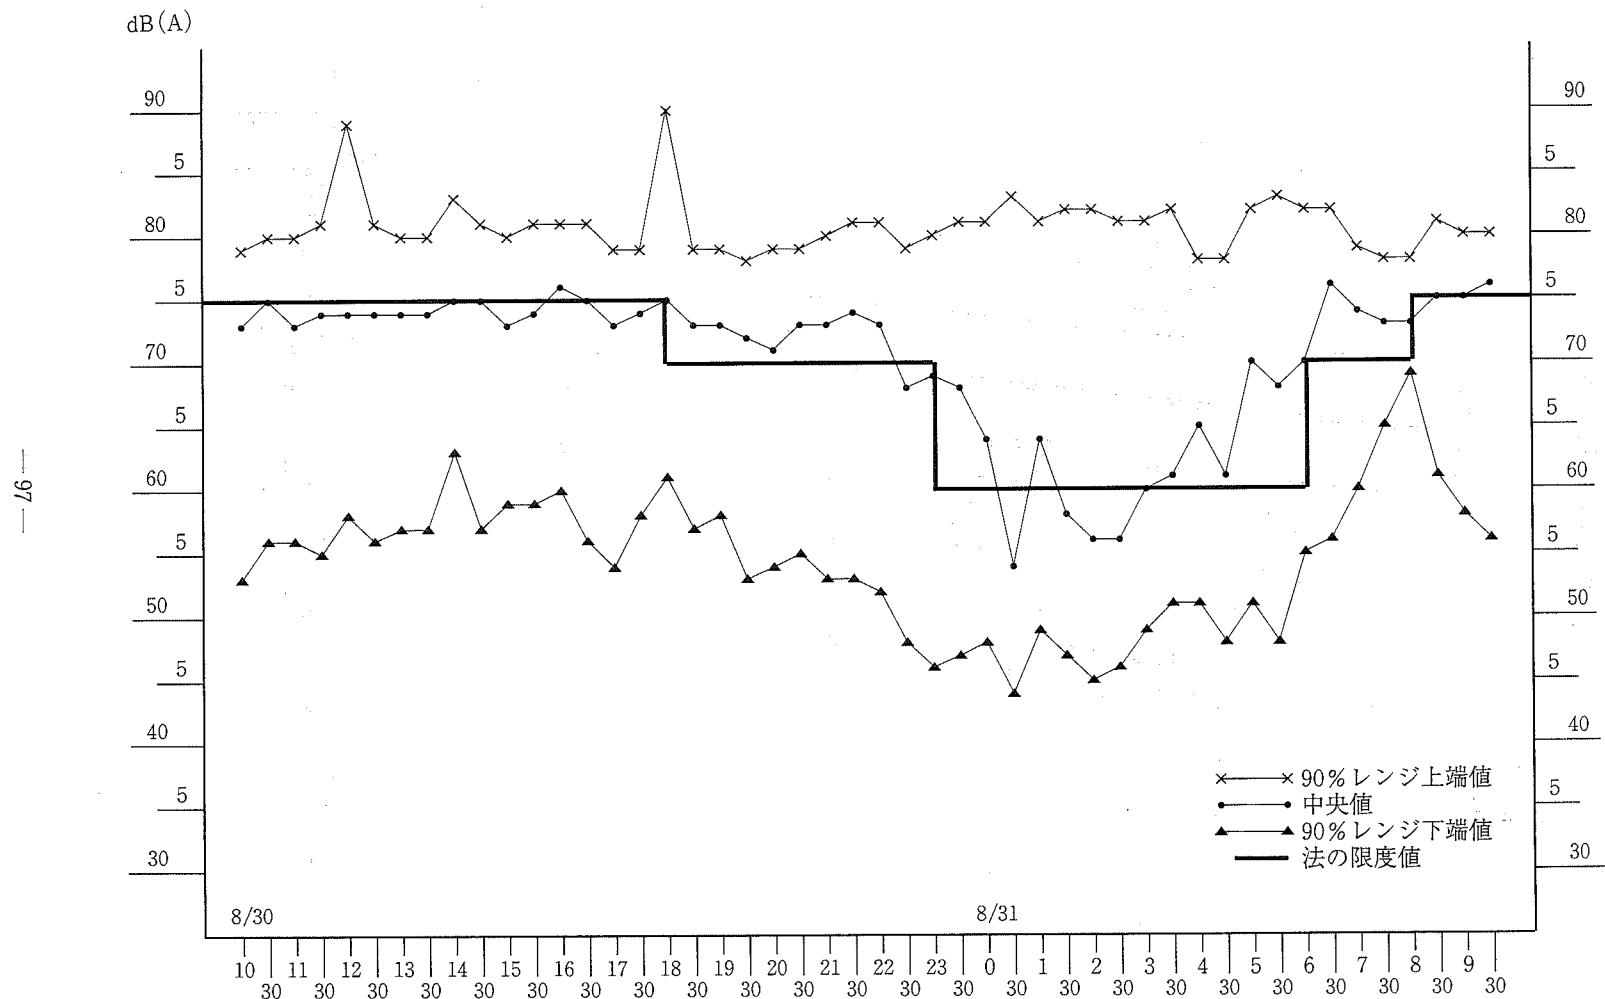


測定場所見取図

(図-3)

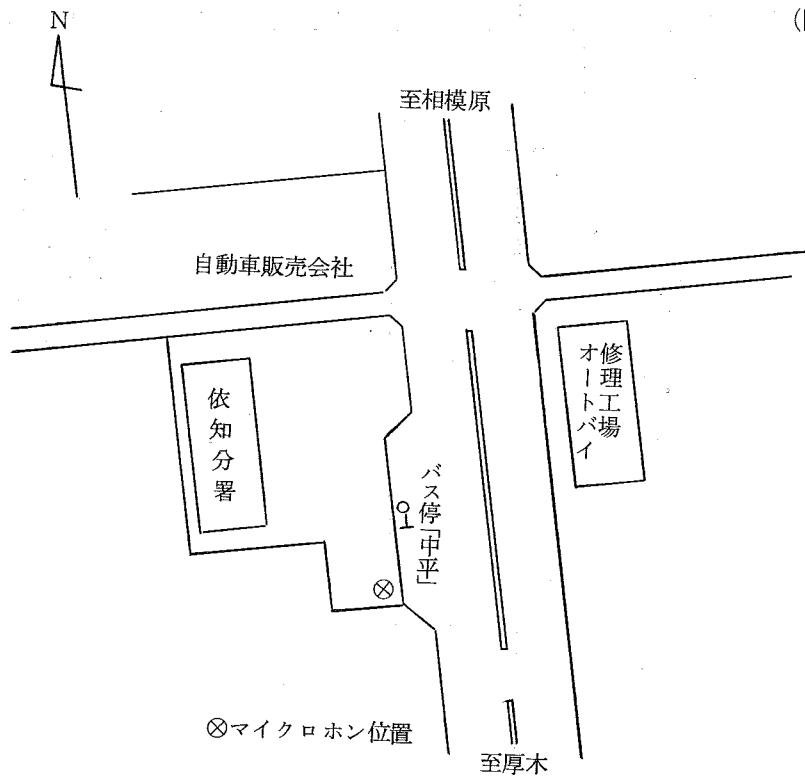

測定場所横断図

(図-4)

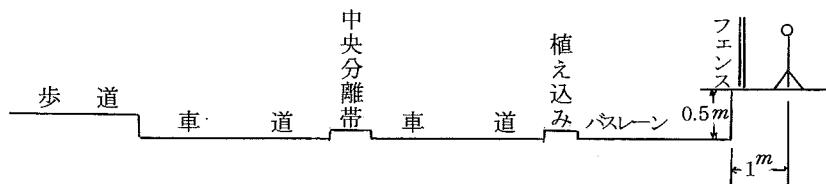

9 地盤沈下の状況

(1) 概況	101
(2) 地盤沈下の構造	102
(3) 地下水採取規制地域の地質	103
(4) 地盤変動量調査	103

9 地盤沈下の状況

(1) 概況

地盤沈下とは、一般に地表面が広範囲にわたり低下していく現象を総称しているが、公害法上は地下水の揚水に起因し、地層が収縮し地面が沈下する人為的な現象を地盤沈下として扱っている。

県央地域の地盤沈下は昭和44年の神奈川県の調査によると、昭和37年ごろから海老名市の大谷地区に発生したのが最初である。

この地区は、東側の洪積台地と西側の相模川沖積低地の境界部に相当し、台地に沿った地割れなどの被害が生じた。


沈下の原因は、沖積低地における地下水位の低下によるものと判断され、これはこの地域に急激に進出してきた工場・事業場の過剰揚水が原因と考えられた。

昭和46年に神奈川県公害防止条例によりこの地域が地下水採取規制地域として指定され、その際併せて当市域の一部である通称厚木バイパス以東も指定された。

こうした中にあって、当市では、昭和49年度から指定地域内に水準点を設置し、精密水準測量により地盤変動量の把握に務めるとともに、日量100立方メートル以上揚水している工場・事業場に対し、用水の高度利用による採水量削減を図るよう呼びかけている。


地下水採取規制地域図

(図-1)

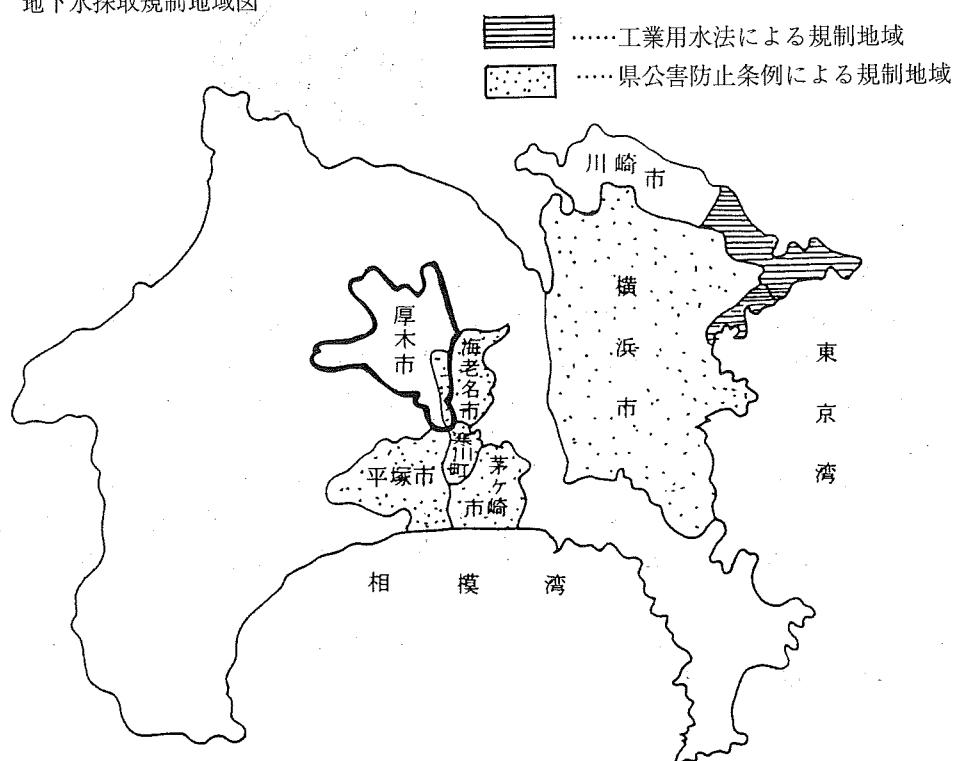

(図-2)

厚木市における規制地域

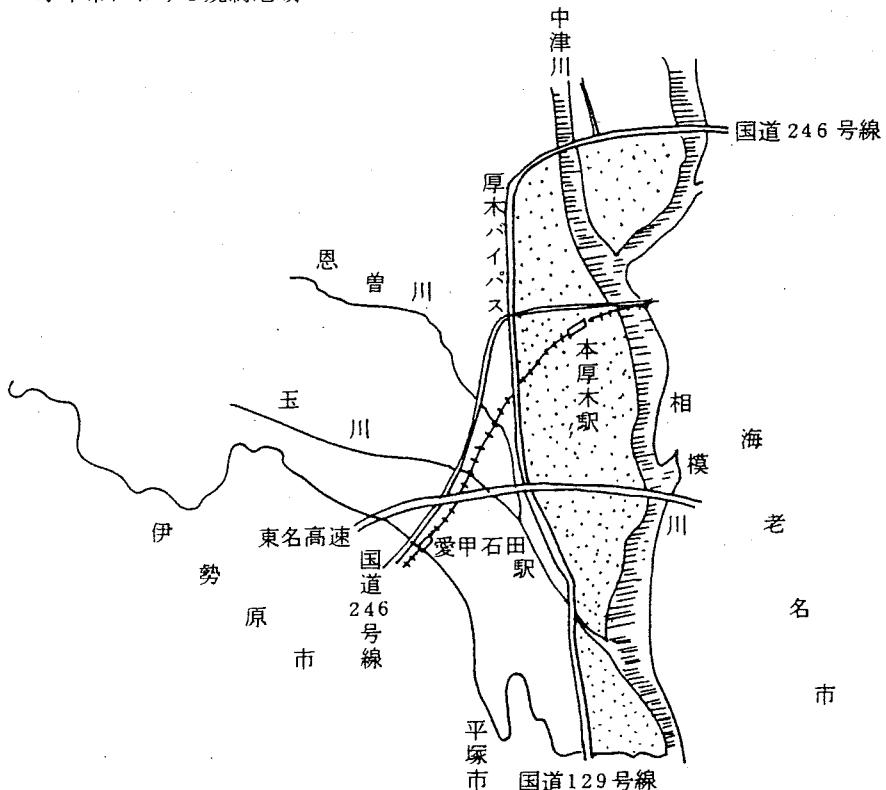

(2) 地盤沈下の構造


地盤沈下の構造は、地下水の過剰揚水によって地下帶水層の水圧が標準水圧より下がると、粘土層中の水分が地下帶水層の方へ絞られ、粘土層中の圧密を誘発し、地盤沈下を起こす。こうした作用は、軟弱地盤と呼ばれる沖積平野地域の地層に存在する地下帶水層から多量の地下水を揚水することにより、また沖積層下部に存在する洪積層中の帶水層からの多量揚水によっても起こる。

地盤沈下対策として、工業用水法や建築物用地下水の採取の規制に関する法律（いわゆるビル用水法）で地下水の過剰くみ上げを規制しているが、神奈川県公害防止条例では、工業用水法の適用されない地域で、沈下のおそれのある地域を指定して地下水採取の規制を行っている。

本市においては、国道129号線の厚木バイパス以東が、規制地域に指定され、地下水採取届、採取量の届出等が義務付けられている。

地盤沈下の機構

(図-3)

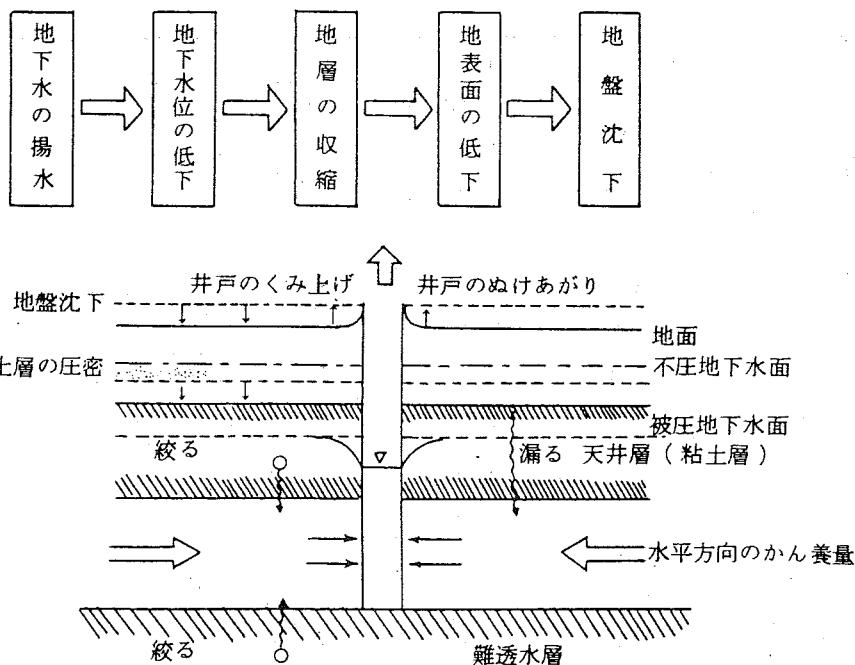

(3) 地下水採取規制地域の地質

地下水採取規制地域に指定された厚木バイパス以東の地域は、地表付近に泥層を有する沖積層が分布している。

この泥層は、腐食土を含有する黒色の層で軟弱であり、収縮しやすく、相模川左岸地域で厚く、相模川右岸の当市では薄い分布状況にある。

(4) 地盤変動量調査

地盤沈下の現象を具体的な数値で把握する方法としては、水準測量による方法と観測井による方法があるが、当市においては昭和49年度から水準基標を設置し、水準測量を実施している。

平成元年度においては38.43kmにわたり測量した結果、表-3のとおりであるが、前年との比較では40基標中39点が沈下した。内訳は60mm以下が1点、20mm以下が2点、10mm以下36点である。このうち10mm以下の沈下量は測量誤差の許容範囲として扱っているため、明らかに沈下を示した水準点は、No35の1地点であった。また、測量開始年度からの合計では、No8、No12、No13、No15の4地点における沈下が顕著であったが、No15については55年度以降沈下が止まっている。

なお、地域別では、東名インター周辺の相川地域で沈下が多く、北部の妻田、金田地区の沈下が少ない傾向にある。

また本年度、No35が59.0mmと沈下が大きいが、これは、市街地の開発工事の影響による圧密沈下と考えられる。

ア 月別揚水量(規制地域内のみ、地下水採取届出工場)

(表-1)

月	60年	61年	62年	63年	元年
1	6,925.89	7,283.10	6,124.51	6,129.46	5,831.80
2	8,238.58	7,543.20	6,543.96	6,518.16	6,028.20
3	7,743.28	7,518.00	6,461.74	6,667.22	5,939.30
4	7,772.23	7,939.90	6,556.79	6,278.10	5,654.90
5	7,283.14	7,204.10	5,931.41	6,381.70	5,796.90
6	7,635.23	7,829.70	7,490.94	7,132.64	6,807.20
7	8,407.30	7,877.50	6,754.66	6,148.90	6,714.30
8	9,056.12	6,813.80	6,227.33	6,179.70	6,817.30
9	8,465.00	7,232.40	5,978.92	6,283.10	6,661.50
10	8,785.88	6,669.30	5,987.73	5,258.50	6,201.20
11	7,984.44	6,162.10	6,190.44	5,478.50	6,403.70
12	8,404.04	6,236.10	6,196.23	6,442.40	5,938.50
平均	8,061.00	7,192.30	6,370.38	6,241.53	6,232.90


イ 月別降水量

(表-2)

(単位：mm)

月	62年	63年	元年	前年比
1	37.5	25.0	103.0	78
2	36.0	17.0	162.5	145.5
3	128.0	162.5	129.5	△33
4	36.0	148.0	209.5	61.5
5	110.5	101.0	139.5	38.5
6	115.0	239.0	219.5	△19.5
7	140.0	137.5	280.5	143
8	89.5	412.5	160.5	△252
9	195.5	323.5	207.0	△116.5
10	153.0	45.0	194.0	149
11	40.0	15.5	73.0	57.5
12	70.0	0.5	29.5	29
計	1,151.0	1,627.0	1,908.0	増 281

水準測量網圖

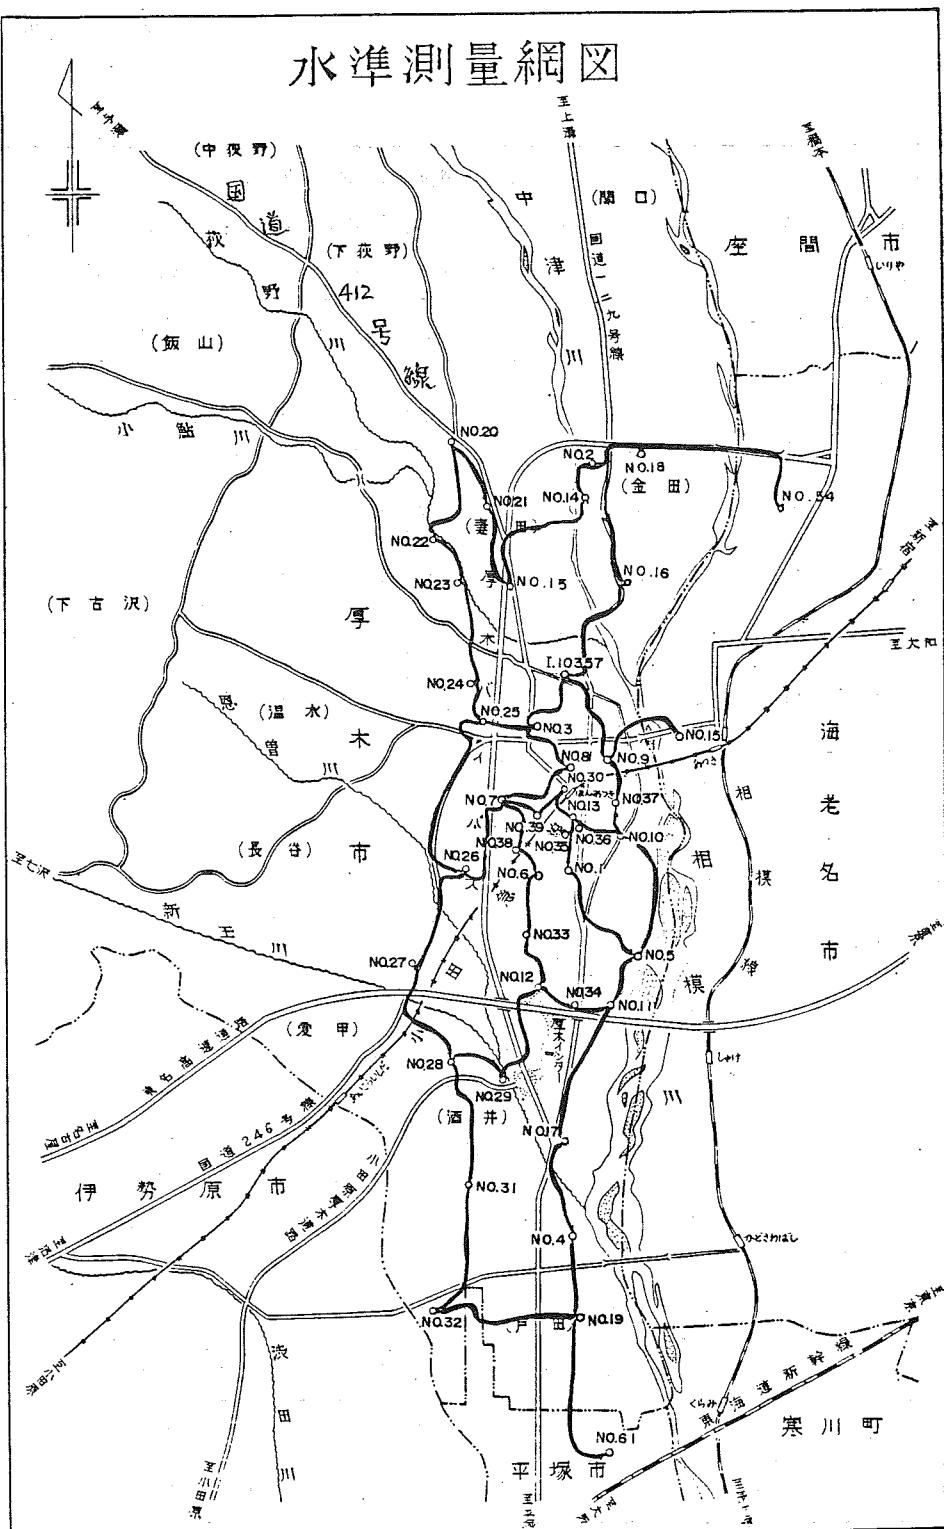

水 準 測

水準点 番号	設置場所名	所在地	設置 機関	測量 年度	開始時 実測値 (m)	2年1月 実 値 (m)	変動量 合 計 (mm)			
								51.1 ~52.1	52.1 ~53.1	
10357	船喜多神社	松枝1-13	国	49	21.4849	21.4474	-37.5	-6.0	-1.3	
1	旭町やま公園	旭町5-11	市	61	18.0698	18.0494	-20.4	-6.4	-10.0	
2	妙純寺	金田295	県	50	27.6431	27.6463	3.2	-2.7	1.6	
3	厚木中学校	水引1-1	県	49	19.8635	19.8400	-23.5	-0.8	-1.3	
4	相川小学校	酒井1980	県	49	13.3302	13.2866	-43.6	0.1	-4.4	
5	旭南(ふじみ)公園	旭町4-3352-1	市	62	16.7072	16.7029	-4.3	-7.4	3.2	
6	厚木南高校	岡田1752	市	49	17.5120	17.4232	-88.8	-9.0	-13.7	
7	厚木南合同庁舎	田村町2-28	市	49	19.0717	19.0297	-42.0	-2.6	-2.8	
8	大手公園	中町3-17	市	49	19.4636	19.3164	-147.2	-7.6	-8.8	
9	中町立体駐車場	中町644-1	市	63	19.2658	19.2594	-6.4	-7.4	-1.4	
10	厚木南公民館	旭町3-14-4	市	49	18.5685	18.5509	-17.6	-2.2	2.0	
11	三島神社	岡田1390	市	49	16.1950	16.1717	-23.3	-5.9	0.4	
12	ホテル八重洲	岡田691-1	市	50	15.9894	15.7988	-190.6	-8.0	-23.7	
13	どんぐり公園	旭町1-30	市	50	17.7162	17.4882	-228.0	-15.9	-4.2	
14	金田児童遊園	金田389	市	50	25.3105	25.5049	194.4	-3.0	0.9	
15	厚木健康体操センター	妻田2054-1	市	51	23.7106	23.5608	-149.8	—	-31.6	
16	株パンザイ	金田1000	市	51	22.8298	22.8234	-6.4	—	0.9	
17	高徳寺	酒井2405-2	市	51	14.9829	14.9179	-6.5	—	-4.7	
18	神奈川トヨタフォーリフト株	金田688-1	市	52	26.9411	26.9402	-0.9	—	—	
19	幡神社	戸田1057	市	52	13.0796	13.0103	-69.3	—	—	

量 結 果 表

(基準原点は日水準原点) (表-3-1)

変 動 量 (mm)														
53.1 ~54.1	54.1 ~55.1	55.1 ~56.1	56.1 ~57.1	57.1 ~58.1	58.1 ~59.1	59.1 ~60.1	60.1 ~61.1	61.1 ~62.1	62.1 ~63.1	63.1 ~64.1	64.1 ~2.1			
-5.5	0.2	-0.9	1.4	-1.6	-0.3	-11.4	3.0	-8.3	-6.2	-1.7	-5.2			
-10.8	0.4	-2.4	-5.2	-0.2	-3.8	-11.1	-	-	-8.9	-2.9	-8.6			
-1.7	-0.1	-0.1	2.5	-0.4	0.9	1.9	0.9	-2.6	-0.4	6.1	-2.7			
-6.5	3.0	-2.5	0.4	0.5	-1.6	0.2	-0.8	-3.8	-0.2	-1.8	-9.6			
-6.7	-7.0	0.1	-4.3	5.2	-7.4	-6.9	1.9	-5.7	-7.0	3.3	-5.8			
-10.0	3.9	-0.5	-4.6	3.4	-3.0	-4.4	-0.4	-0.5	-	0.7	-5.0			
-9.6	0.3	-7.1	-8.6	1.4	-4.1	-11.8	-2.3	-11.7	-5.2	-6.9	-6.5			
-6.6	4.1	-4.5	-11.9	-2.0	-3.3	1.4	-3.3	-3.0	-2.7	1.2	-6.3			
-32.4	-7.9	-6.9	-2.1	-2.8	-14.2	-29.0	-13.3	0.8	-8.3	-4.7	-7.9			
-8.7	2.2	-3.5	0.6	-0.1	-1.4	-6.4	1.2	-2.9	-0.8	-	-6.4			
-6.5	-0.9	-1.6	-0.3	2.5	-2.9	-3.7	2.1	-2.1	1.0	1.8	-7.8			
-9.6	7.4	-3.2	-2.2	3.4	-2.0	-10.5	5.3	-3.3	-0.2	-0.7	-4.4			
-22.8	-4.6	-20.0	-10.5	-5.4	-12.3	-22.2	-13.9	-15.4	-19.4	-2.6	-9.8			
-21.6	-10.7	-1.3	-9.9	-18.6	-12.4	-73.4	-23.4	3.3	-9.3	-20.4	-10.2			
-3.0	2.3	-1.8	2.8	-0.2	0.8	3.6	-0.3	-3.3	-0.6	6.1	-			
-80.0	-32.8	-0.3	0.4	-1.7	-0.4	1.7	-1.0	-5.1	-0.8	5.2	-3.4			
-5.3	3.2	-0.2	1.2	-1.0	1.1	-0.4	2.1	-2.9	-0.8	-0.6	-3.7			
-7.9	2.3	-1.5	-23.4	2.3	-9.9	-6.5	1.6	-6.4	-3.8	-1.2	-5.9			
-2.5	-0.8	-1.5	2.1	-0.4	-0.1	3.3	-0.9	-3.2	-0.2	4.7	-1.4			
-15.3	-6.5	-1.4	-4.8	3.2	-9.3	-11.4	2.4	-9.0	-8.1	-2.2	-6.9			

水準点 番号	設置場所名	所在地	設置 機関	測量 年度	開始時 実測値 (m)	2年1月 実 値 (m)	変動量 合 計 (mm)		
								51.1 ~52.1	52.1 ~53.1
20	清水小学校	妻田611	市	54	32.1084	32.1134	5.0	—	—
21	妻田中村公園	妻田1394	市	54	25.1894	25.1727	-16.7	—	—
22	林中学校	林69	市	63	27.6201	27.6107	-9.4	—	—
23	吾妻町市営住宅	吾妻町12-59	市	54	27.5608	27.5342	-26.6	—	—
24	戸室しみず公園	戸室124-12	市	54	22.9562	22.9331	-23.1	—	—
25	厚木合同庁舎	水引2-3-1	市	54	21.2910	21.2540	-37.0	—	—
26	厚木市文化会館	恩名295	市	54	20.5341	20.4756	-58.5	—	—
27	船子公民館	船子1578	市	54	26.0562	26.0509	-5.3	—	—
28	東名中学校	愛甲1809	市	54	18.7284	18.6897	-38.7	—	—
29	食肉公社	酒井900	市	54	16.8542	16.7785	-75.7	—	—
30	本厚木駅北口広場	中町2-1	市	55	18.6049	18.5534	-51.5	—	—
31	厚木市消防署相川分署	酒井1417-1	市	56	14.1220	14.0798	-42.2	—	—
32	長沼公園	長沼244	市	56	12.6830	12.6510	-32.0	—	—
33	(仮)道路補習事務所	岡田1814-1	市	59	16.4152	16.3741	-41.1	—	—
34	白洋舎(株)厚木支店	岡田1184	市	59	15.5635	15.5043	-59.2	—	—
35	第5正明ビル北側	旭町1-24地先	市	59	17.2329	17.1510	-81.9	—	—
36	第1ビル北側	旭町1-32地先	市	59	17.3329	17.3175	-15.4	—	—
37	森清宅前	泉町7-14地先	市	59	17.9085	17.8953	-13.2	—	—
38	つり具の上州屋前	恩名154地先	市	59	18.4459	18.4300	-15.9	—	—
39	マルイワジーンズ店前	中町4-1-9地先	市	59	17.4625	17.4343	-28.2	—	—

(表-3-2)

変動量 (mm)												
53.1 ~54.1	54.1 ~55.1	55.1 ~56.1	56.1 ~57.1	57.1 ~58.1	58.1 ~59.1	59.1 ~60.1	60.1 ~61.1	61.1 ~62.1	62.1 ~63.1	63.1 ~64.1	64.1 ~2.1	
-	-	0.6	2.4	0.6	0.9	2.8	0.5	-2.9	-2.8	8.2	-5.3	
-	-	-1.8	-1.7	-2.0	0.1	-4.9	0.1	-6.1	-1.7	4.7	-3.4	
-	-	-1.8	0.3	-0.9	-1.9	3.4	-3.3	-3.2	-1.9	-	-9.4	
-	-	-5.2	-2.1	-3.1	-3.6	1.3	-3.3	-5.1	-2.8	3.4	-6.1	
-	-	-3.9	-0.7	-0.3	-6.7	0.7	-2.5	-3.3	-2.1	2.9	-7.2	
-	-	-3.9	-2.7	-0.1	-2.7	-7.6	-2.4	-5.1	-4.2	1.7	-10.0	
-	-	-10.0	-11.1	-2.4	-5.8	-8.8	-2.9	-9.4	-3.9	0.2	-4.4	
-	-	-1.9	-0.7	4.3	-1.2	2.4	-2.3	-3.1	0.4	0.3	-3.5	
-	-	-3.2	-4.1	2.2	-4.9	-5.4	-1.5	-5.8	-6.7	-2.6	-6.7	
-	-	-5.8	-10.0	0.7	-8.6	-8.7	-4.4	-13.9	-10.5	-4.4	-10.1	
-	-	-	-8.5	-3.6	-6.6	-2.0	-12.3	-3.7	-4.4	-0.9	-9.5	
-	-	-	-	-10.9	-7.2	-10.1	4.4	-11.4	-3.3	0	-3.7	
-	-	-	-	1.4	-7.8	-8.7	2.9	-9.2	-8.0	2.0	-4.6	
-	-	-	-	-	-	-	-3.5	-15.4	-4.4	-9.4	-8.4	
-	-	-	-	-	-	-	0.7	-7.4	-42.3	-0.9	-9.3	
-	-	-	-	-	-	-	-16.2	-2.3	-4.4	0	-59.0	
-	-	-	-	-	-	-	1.2	-5.8	-2.2	0.3	-8.9	
-	-	-	-	-	-	-	2.0	-4.2	-1.9	1.2	-8.5	
-	-	-	-	-	-	-	-3.1	-4.7	-3.3	2.3	-7.1	
-	-	-	-	-	-	-	-7.1	-5.2	-3.8	-4.8	-7.3	

10 悪臭の状況

(1) 概況	113
(2) 規制基準	113
ア 悪臭防止法による規制基準	113
イ 神奈川県公害防止条例による規制基準	114
(3) 指導基準	115
(4) 主要発生源と悪臭物質	116

10 悪臭の状況

(1) 概況

悪臭は発生源が極めて幅広く、またその性質上人の主觀に左右されやすく、計量化が困難であることなどから、包括的にとらえることが難しく、苦情件数も多い。

発生源としては工場の塗装作業のほか、食品関係の工場、養豚・養鶏・酪農等の畜産業に係るものが主である。

悪臭の規制は、昭和47年に制定された悪臭防止法や、神奈川県公害防止条例等により行われているが、悪臭問題は種々の物質が複雑に混じり合い発生する場合が多く、また畜産関係を原因とする悪臭は、抜本的対策がないため、指導・対策に難しい面がある。

神奈川県では、より一層の悪臭防止を推進するため、昭和57年に悪臭防止対策指導要綱を制定している。

(2) 規制基準

悪臭の規制基準は、悪臭防止法と神奈川県公害防止条例によるものがある。

(ア) 悪臭防止法による規制基準

悪臭の規制基準は、悪臭防止法（昭和46年6月1日公布、昭和47年5月31日施行）により、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出の許容限度を定めている。現在その規制基準は、①事業場等の敷地の境界線の地表における大気中の悪臭物質濃度の許容限度（表-1）、②事業場等の煙突その他の気体排出口から排出されるものの濃度の許容限度（式-1）がある。なお、平成元年10月1日、悪臭物質にプロピオン酸以下4物質が追加指定され、平成2年4月1日施行されることになった。

悪臭物質濃度の許容限度

（表-1）

悪臭物質	悪臭防止法	本市の許容限度
アンモニア	1 ~ 5 ppm	1 ppm
メチルメルカプタン	0.002 ~ 0.01 ppm	0.002 ppm
硫化水素	0.02 ~ 0.2 ppm	0.02 ppm
硫化メチル	0.02 ~ 0.2 ppm	0.01 ppm
二硫化メチル	0.009 ~ 0.1 ppm	0.009 ppm
トリメチルアミン	0.005 ~ 0.07 ppm	0.005 ppm
アセトアルデヒド	0.05 ~ 0.5 ppm	0.05 ppm
スチレン	0.4 ~ 2.0 ppm	0.4 ppm
プロピオン酸	0.03 ~ 0.2 ppm	0.03 ppm
ノルマル酪酸	0.001 ~ 0.006 ppm	0.001 ppm
ノルマル吉草酸	0.0009 ~ 0.004 ppm	0.0009 ppm
イソ吉草酸	0.001 ~ 0.01 ppm	0.001 ppm

※ 悪臭防止法では、住民の生活環境に影響を与えるおそれのない地域（市街化調整区域）を規制の対象外地域としている。

(式-1)

$$q = 0.108 \times H e^2 \cdot C m$$

q : 流量 (単位 N m³/時間)

H e : 補正された排出口の高さ (単位m)

C m : 悪臭物質の種類及び地域規制ごとに定められた許容限度 (単位 ppm)

$$\left\{ \begin{array}{l} H e = H o + 0.65(H m + H t) \\ H m = \frac{0.795 \sqrt{Q \cdot V}}{1 + \frac{2.58}{V}} \\ H t = 2.01 \times 10^{-3} \cdot Q \cdot (T - 288) \cdot (2.3 \log J + \frac{1}{7} - 1) \\ J = \frac{1}{\sqrt{Q \cdot V}} \cdot (1460 - 296) \times \frac{V}{T - 288} + 1 \end{array} \right.$$

H e : 補正された排出口の高い (単位m)

H o : 排出口の実高さ (単位m)

Q : 温度15°Cにおける排出ガス流量 (単位 m³/秒)

V : 排水ガスの排出速度 (単位 m/秒)

T : 排出ガス温度 (単位 絶対温度)

(イ) 神奈川県公害防止条例による規制基準

公害防止条例では、工場等から排出する悪臭を規制する基準 (表-2) を定めており、現在は、これらの構造及び設備基準にのっとり指導を実施し、悪臭の防止及び苦情の処理にあたっている。

悪臭に関する規制基準

(表-2)

工場等において排出する悪臭に関する規制基準は、次に掲げる措置を構ずることによるものとする。

- 1 工場等は、悪臭の漏れにくい構造の建物とすること。
- 2 悪臭を著しく発生する作業は、外部に悪臭の漏れることのないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱息設備を設置すること。
- 3 悪臭を発生する作業は、屋外において行わないこと。ただし、周囲の状況等から支障がないと認められる場合は、この限りではない。
- 4 悪臭を発生する作業は、工場等の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。

- 5 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を構ずるとともに建物内に保管すること。

※ 県公害防止条例では、悪臭物質濃度の許容限度は定めていない。

(3) 指導基準

神奈川県では、悪臭防止対策に関する指導要綱を昭和57年12月10日付けで制定し、より一層の悪臭防止対策の推進を図っている。この要綱は、昭和58年4月1日から施行されており、指導基準値は次のようにになっている。

(ア) 敷地境界線上の地表における指導基準値

市街化区域	臭気濃度10以下
市街化調整区域	〃 30以下

(イ) 煙突その他の気体排出口における指導基準値

市街化区域	臭気濃度1,000以下
市街化調整区域	〃 1,800以下

ただし、排出口の高さが25m未満であって、当該出口から排出される排出ガス量が200 N m³/分以上の場合は、次のようになる。

市街化区域	臭気濃度 600以下
市街化調整区域	〃 1,000以下

(注)

- 1 指導基準値は、官能試験法による測定値とし定めるもので、その方法は三点比較臭袋法による。
- 2 市街化調整区域のうち、農業振興地域に指定された区域は、適応除外となる。

(4) 主要発生源と悪臭物質

(表-3)

業種		発生するおもな悪臭物質
食料品・たばこ製造業	でんぶん製造業	アンモニア、硫化水素、ノルマル酪酸、イソ吉草酸、ノルマル吉草酸
	水産缶詰製造業	トリメチルアミン
	たばこ製造業	アセトアルデヒド
パルプ・紙・紙加工品製造業	クラフトパルプ製造業	メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル
	セロファン製造業	アセトアルデヒド 硫化水素
	複合肥料製造業	アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド
化 学 工 業	ビスコースレーヨン 製造業	硫化水素
	脂肪族系中間物製造業	アセトアルデヒド、プロピオン酸
	スチレン製造業	スチレン
	ポリスチレン製造業	スチレン
	ポリスチレン加工工場	スチレン
	S B R 製造業	スチレン
	F R P 製品製造工場	スチレン
木材・木製品製造業	化粧合板製造工場	スチレン
	牛・豚・鶏飼育業	アンモニア、硫化水素、ノルマル酪酸、イソ吉草酸、ノルマル吉草酸

11 公害関係用語

(1) 公害とは	119
(2) 環境基準	119
(3) 水質関係	120
(4) 大気関係	121
(5) 騒音・振動関係	122
(6) 重金属・有害物質関係	122

[参考]

用語の解説

公害関係の一般的な用語の中から代表的な用語について解説してあります。

(1) 公害とは

事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、悪臭、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)、騒音、振動、地盤の沈下及び土壤の汚染によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいい、いわゆる典型7公害に限られている。

(2) 環境基準

健康を保護し生活環境を保全する上で、維持されることが望ましい基準。水質汚濁、大気汚染、土壤汚染、騒音等環境条件についてそれぞれ政府が定める。現在のところ、水質、大気、騒音のうち各項目ごとに基準を定めている。

○ 水 質

・健康項目

人の健康の保持に関する環境基準、全公共用水域について、カドミウム、シアン、有機リン、鉛、6価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、P C B の9項目の基準値を定めたもの。

・生活環境項目

生活環境の保全に関する環境基準、河川、湖沼、海域の各公共用水域について、水素イオン濃度、化学的酸素要求量、生物化学的酸素要求量、浮遊物質量、溶存酸素、大腸菌群数、油分等の基準値を定めたもの。

○ 大 気

- ・二酸化イオウ(S O₂)
- ・一酸化炭素(C O)
- ・二酸化窒素(N O₂)
- ・浮遊粒子状物質(Dust)
- ・光化学オキシダント(O X)

○ 騒音

- ・一般騒音(道路騒音を含む。)
- ・新幹線鉄道騒音
- ・航空機騒音

(3) 水質関係

○ P H (ペーハー)

水中の水素イオン濃度をいい、P H 7が中性であり、数が小さくなると酸性が増し、大きくなるとアルカリ性が増す。

淡水魚はP H 6.5～8.5が生存範囲で、胃液は通常P H 2の強酸である。

$$\left(\begin{array}{ccc} \text{P H} & & \\ 1 & \xleftarrow{\text{酸}} & 7 \xrightarrow{\text{アルカリ}} & 14 \\ & & & \end{array} \right)$$

○ D O (Dissolved Oxygen) 溶存酸素とも言い、水中に溶けこんでいる酸素(O₂)を ppmで示したもの。清浄な水は7ppm(30℃)～14ppm(0℃)であり、魚は5 PPmで生活環境が脅かされ、3 ppmでは生息できない。

○ B O D (Biochemical Oxygen Demand)

生物化学的酸素要求量といい、バクテリアが一定時間内(普通5日間)水中の有機物を酸化・分解させて浄化するのに消費される酸素の量で、ppmで表したもの。数値が高いほど水中の汚染物質の量が多いことになります。コイは5 ppm、アユは3 ppmで生息を阻害される。

○ C O D (Chemical Oxygen Demand)

化学的酸素要求量といい、水中の有機物を酸化剤で酸化したとき消費する酸素量を ppmで表したもの。

数値が高いほど水中の汚染物質の量が多いことになります。

○ S S (Suspended Solids)

浮遊物質といい、水中に浮遊している物質のことである。

有機性のものと無機性のものがあり、有機性のものはヘドロの原因となり、川底にたい積して河川の自然浄化作用を低下させる。25ppmで魚類に影響を与えるといわれる。

○ 大腸菌群数

大腸菌は、通常人畜の腸管内に生息しているものです。これが水中に検出されると、その水が糞便などに汚染されていることを意味し、消化器系の病原菌等によって汚染されている

か、あるいはその可能性を表している。

○ 富栄養化

閉鎖性水域等において、植物プランクトン等が生育する上で必要となる栄養塩類(窒素、りん等)濃度が増加する現象をいう。湖沼における水の華や海域における赤潮の引き金となる。

○ ppm

全体を100万とした場合、いくつになるかという比を示す単位。

・水質の場合の1 ppm

水1ℓ中にある物質が1mg存在する。

水1m³中にある物質が1g存在する。

・大気の場合の1 ppm

空気1m³中にある気体が1cm³存在する。

(4) 大気関係

○ 硫黄酸化物(SOx)

二酸化イオウ(SO₂)・三酸化イオウ(SO₃、無水硫酸)等、硫黄の酸化物の総称。石炭・石油等の熱焼により発生し、二酸化イオウは刺激性が強く、のど、鼻、目等を刺激し、植物にも害を及ぼす。

○ 窒素酸化物(NOx)

一酸化窒素(NO)・二酸化窒素(NO₂)等、窒素の酸化物の総称。

石炭・石油等の燃焼により発生し、これ自体が呼吸器を侵すばかりではなく、光化学オキシダントを生成して光化学スモッグの原因ともなる。

○ 一酸化炭素(CO)

燃料が不完全燃焼した場合等に発生し、体内に吸収されると、体のすみずみまで酸素を送る働きを持つ血液中のヘモグロビンと結合し酸素の補給を阻害する。(生理上極めて有害)

○ 浮遊粒子状物質

空気中に浮遊するばいじん、粉じんのうち、粒径10ミクロン以下の粒子をいう。

・ばいじん

燃料等の燃焼や電気炉の使用に伴い発生するスス。

・粉じん

物の破碎・選別等機械的処理や、たい積に伴い発生、あるいは飛散するもの。

○ 光化学オキシダント

空気中の窒素酸化物や炭化水素等が太陽光線（紫外線）によって光化学反応を起こし生成するオゾン・PAN（パーオキシアセチルナイトレート）等の酸化性物質の総称。

光化学スモッグの主成分と考えられ、目・のど等に刺激を与える。

(5) 騒音・振動関係

○ ホン

音に関する人間の感じ方は、音の強さ、周波数の違いによって異なるため、騒音の大きさとして、物理的に測定した騒音の強さに周波数ごとの聽感補正を加味してホンで表現する。

○ d B (デシベル)

$$d B = 10 \log_{10} N \quad (N = \frac{W}{W_0} \quad W: \text{音のパワー}) \text{ で定義される単位。}$$

振動の場合は、物理的に測定した加速度振幅の大きさに、周波数による感覚補正を加味して d B で表す。

○ W E C P N L

- Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level
(加重等価連続感覚騒音レベル) の略。
- 「うるささ指数」とも呼ばれ、I C A O (国際民間航空機関)において採用された航空機騒音の評価単位。
- 1 機ごとの騒音レベルに、時間帯ごとの飛行回数をウェイト付けして加味したもので、次の式により算出する。

$$W E C P N L = \overline{d B(A)} + 10 \log_{10} (N_1 + 3N_2 + 10N_3) - 27$$

$\overline{d B(A)}$: 1 機ごとのピークレベルの 1 日パワー平均

N₁ : 7 時～9時の飛行回数

N₂ : 19時～22時の飛行回数

N₃ : 0 時～7時、22時～24時の飛行回数

(6) 重金属・有害物質関係

○ 重金属

比重4.0以上の金属をいう。水銀、カドミウム、銅、鉛など生体に入ると微量でも有害なものが多い。

○ カドミウム(Cd)

メッキ、カラー現象工場が一般に排出すると考えられ、イタイイタイ病の原因であり、魚0.2ppm、人0.04ppmで影響すると言われる。排水中に少量含有されても生物体内にて濃縮される。

○ シアン(CN)

電気メッキ工場で使用される。極めて強い毒性を示し、毒物及び劇物取締法で規制されている。人体への影響は直接的で数分で死亡することもある。魚0.1ppm、飲料として人2ppmで影響するといわれる。致死量60~120mg。

○ クロム

クロムは、2価、3価、6価の化合物を作るが、6価クロムが有害であり、大量のクロムを摂取すると嘔吐、尿閉、ショックけいれん、尿毒症状等を起こし死に至る。

致死量は約5gであるが、飲料として0.1ppmをこえると嘔吐などの症状がみられる。

○ ヒ素

金属光沢のもろい結晶で水に不溶であるが、硝酸・熱硫酸には酸化された亜ヒ酸又はヒ酸となって溶ける。常温では安定であるが、熱すると多くの金属と反応してヒ化物を生ずる。

致死量は約120mgであるが、少量ずつ長期にわたって摂取すると手や足の知覚障害や、手のひらや、足の裏が角化する。慢性中毒量は、飲料で0.2~0.4ppm程度である。

○ P C B

D D TやB H Cと同じ有機塩素物質。アメリカで開発されたが①熱分解しない②絶縁性にすぐれているなど安定した物質のため需要が高まり、トランスやコンデンサーなどの電気製品の絶縁体や、ペンキ、インク、プラスチック加工用とあらゆる分野に使われていたが、43年カネミ・ライスオイル中毒事件以来使用されなくなってきた。皮膚の黒色化、肝臓障害などを起こす。

○ 有機塩素系溶剤

地下水汚染として問題となっている物質でトリクロロエチレン ($C_2HCl=CCl_2$)、テトラクロロエチレン ($CCl_2=CCl_2$)、1.1.1トリクロロエタン (CH_3CCl_3)がある。3物質とも無色透明で揮発性及び不然性の液体であり、油や脂肪などの汚れを溶かす性質があるため金属部品の洗浄やドライクリーニングなどに使用されている。